


改善箇所説明図

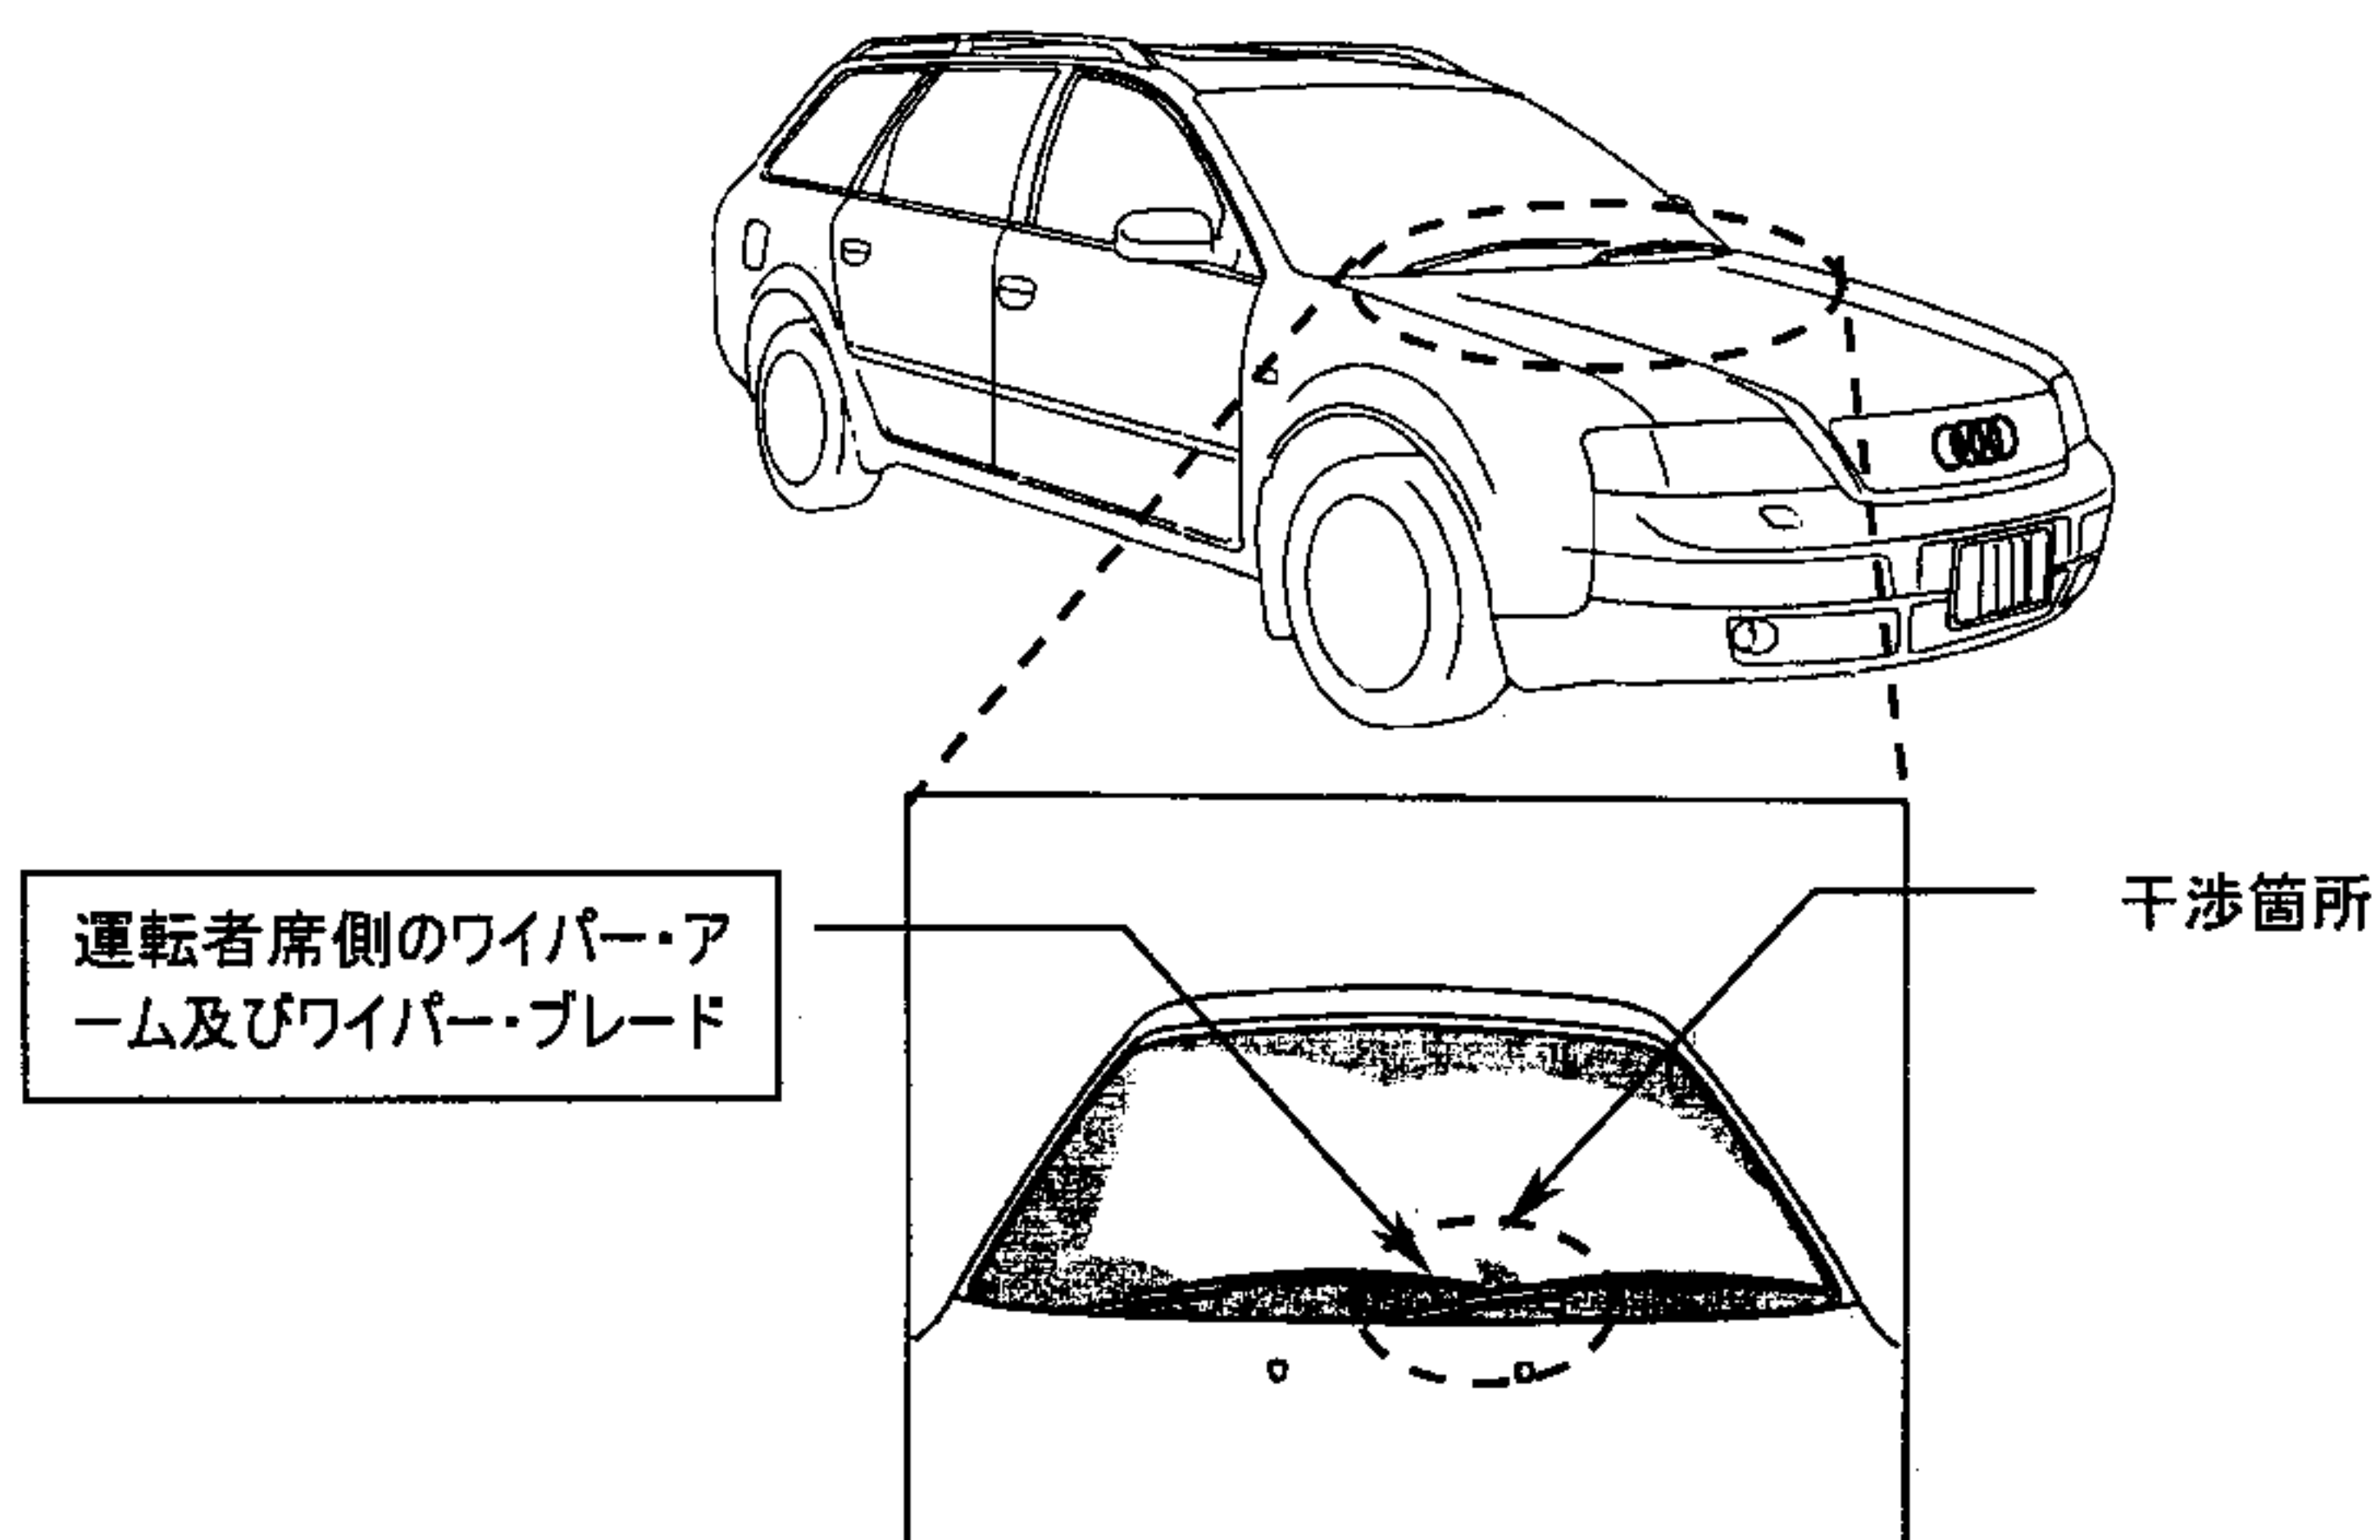

□印は交換する部品

不具合発生箇所

前面ガラスの窓拭き器において、運転者席側のワイパー・アームの設計が不適切なため、法定速度を超える高速走行時に窓拭き器を使用すると、風圧により運転者席側ワイパーと助手席側ワイパーが干渉して運転者席側ワイパー・ブレードが損傷し、最悪の場合、運転者の直前の視野を確保することができなくなるおそれがある。

改善対策の内容

全車両、運転者席側のワイパー・アーム及びワイパー・ブレードを対策品と交換する。

作業終了の識別

原動機後方バルクヘッドの車台番号打刻の右側に白色または黄色の識別マークを塗布する。