


改善箇所説明図

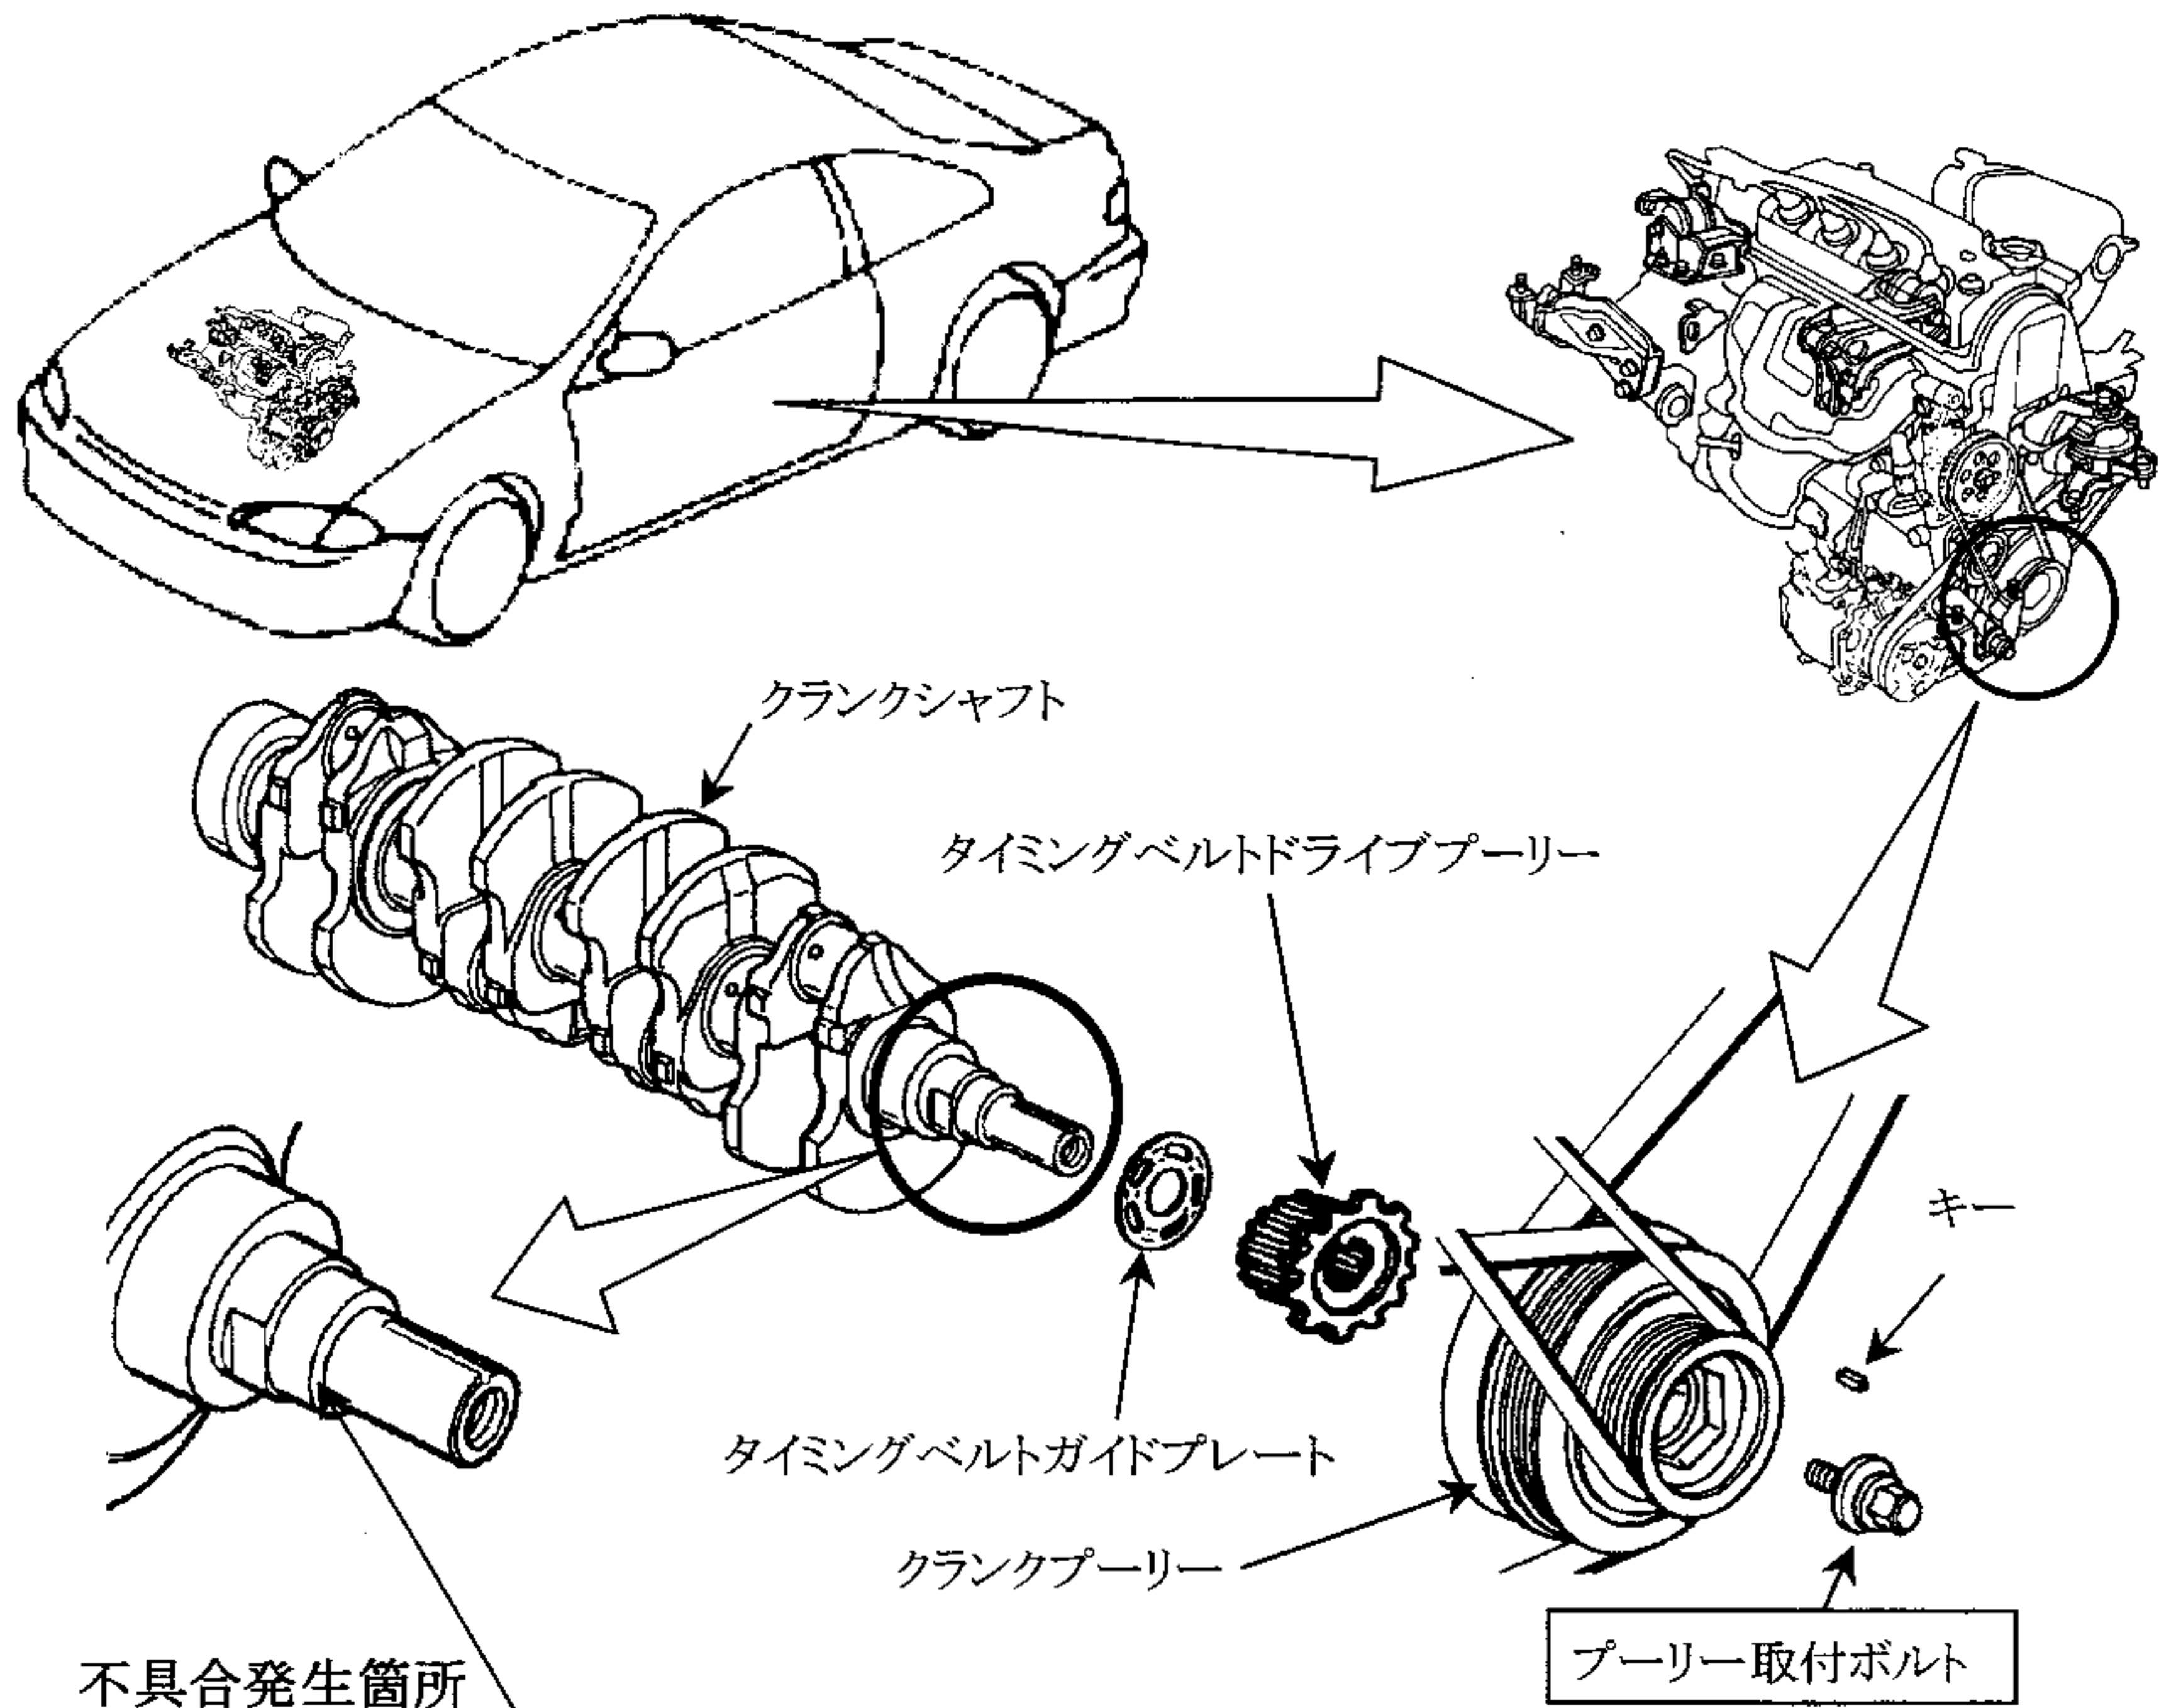


原動機において、クランクシャフトのタイミングベルトガイドプレートの取付座面の加工が不適切なため、取付座面の面積が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、プーリー取付ボルトが弛み、異音が発生し、最悪の場合、クランクプーリーが空転、または、クランクプーリーから補機駆動用ベルトが外れ、充電警告灯が点灯するとともに、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

改善措置の内容

注： は交換部品を示す。

全車両、対策品のプーリー取付ボルトに交換するとともに、クランクシャフト及びキーを点検し、当該部位に損傷がある場合は、良品と交換する。

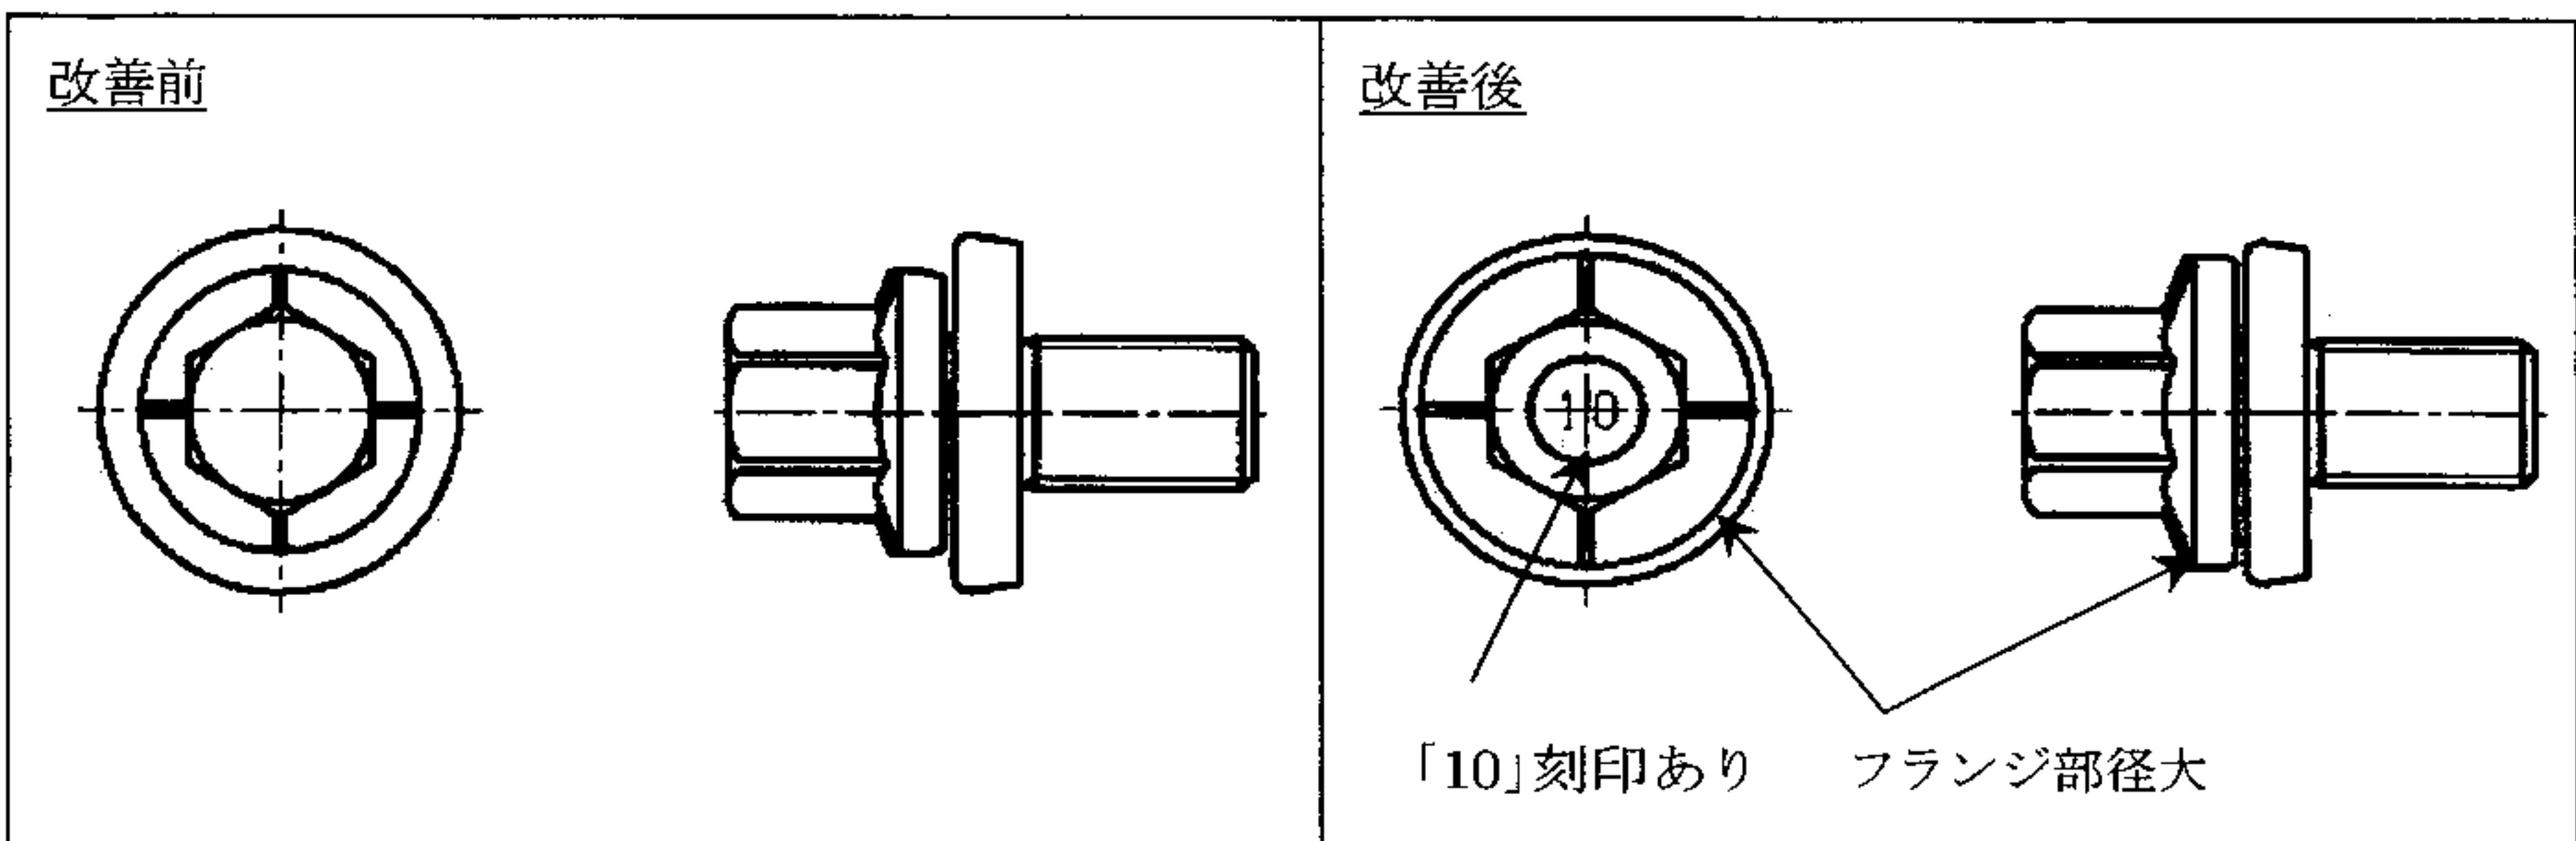

識別：プーリー取付ボルトのボルト頭部に黄ペイントを塗布する。