


改善箇所説明図

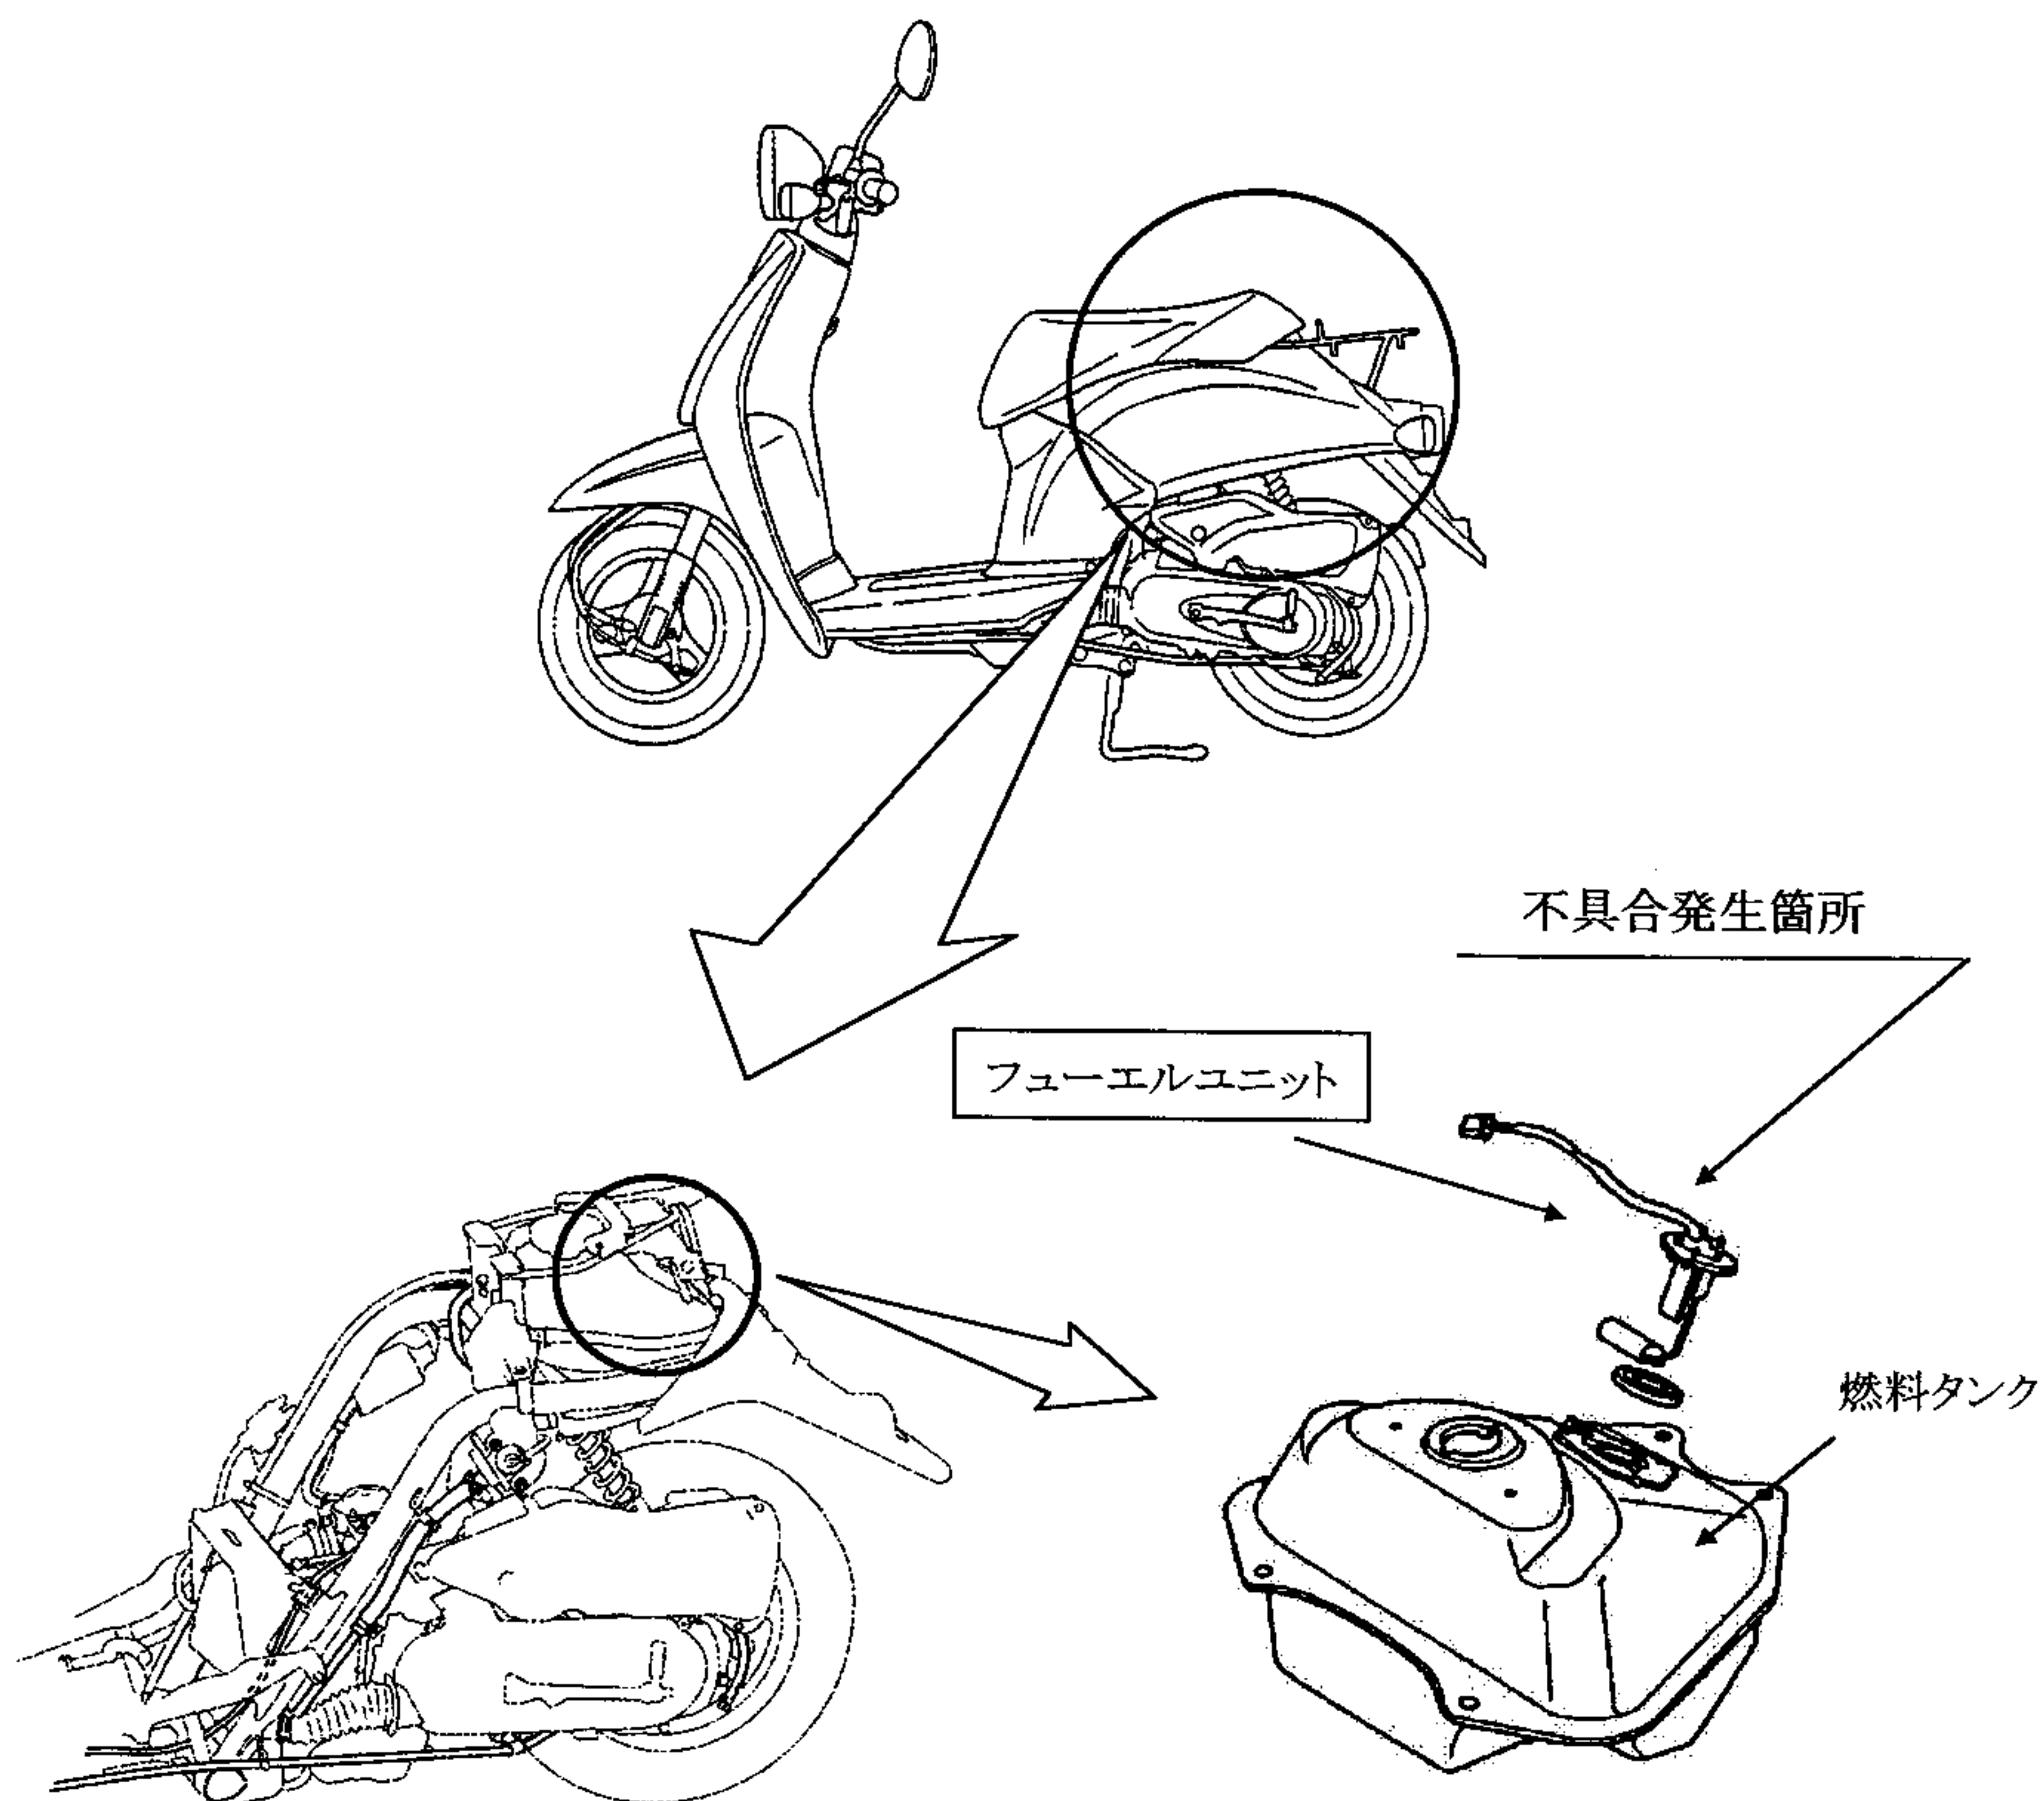

注: は交換部品を示す。

燃料タンクに取付けているフューエルユニットの製造方法が不適切なため、配線部密閉用モールド樹脂が確実に充填されていないものがある。そのため、燃料満タン時に当該ユニットの配線部より燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 全車両、当該フューエルユニットを良品と交換する。

識別: 型式認定番号標付近に黄色ラベルを貼り付ける。