

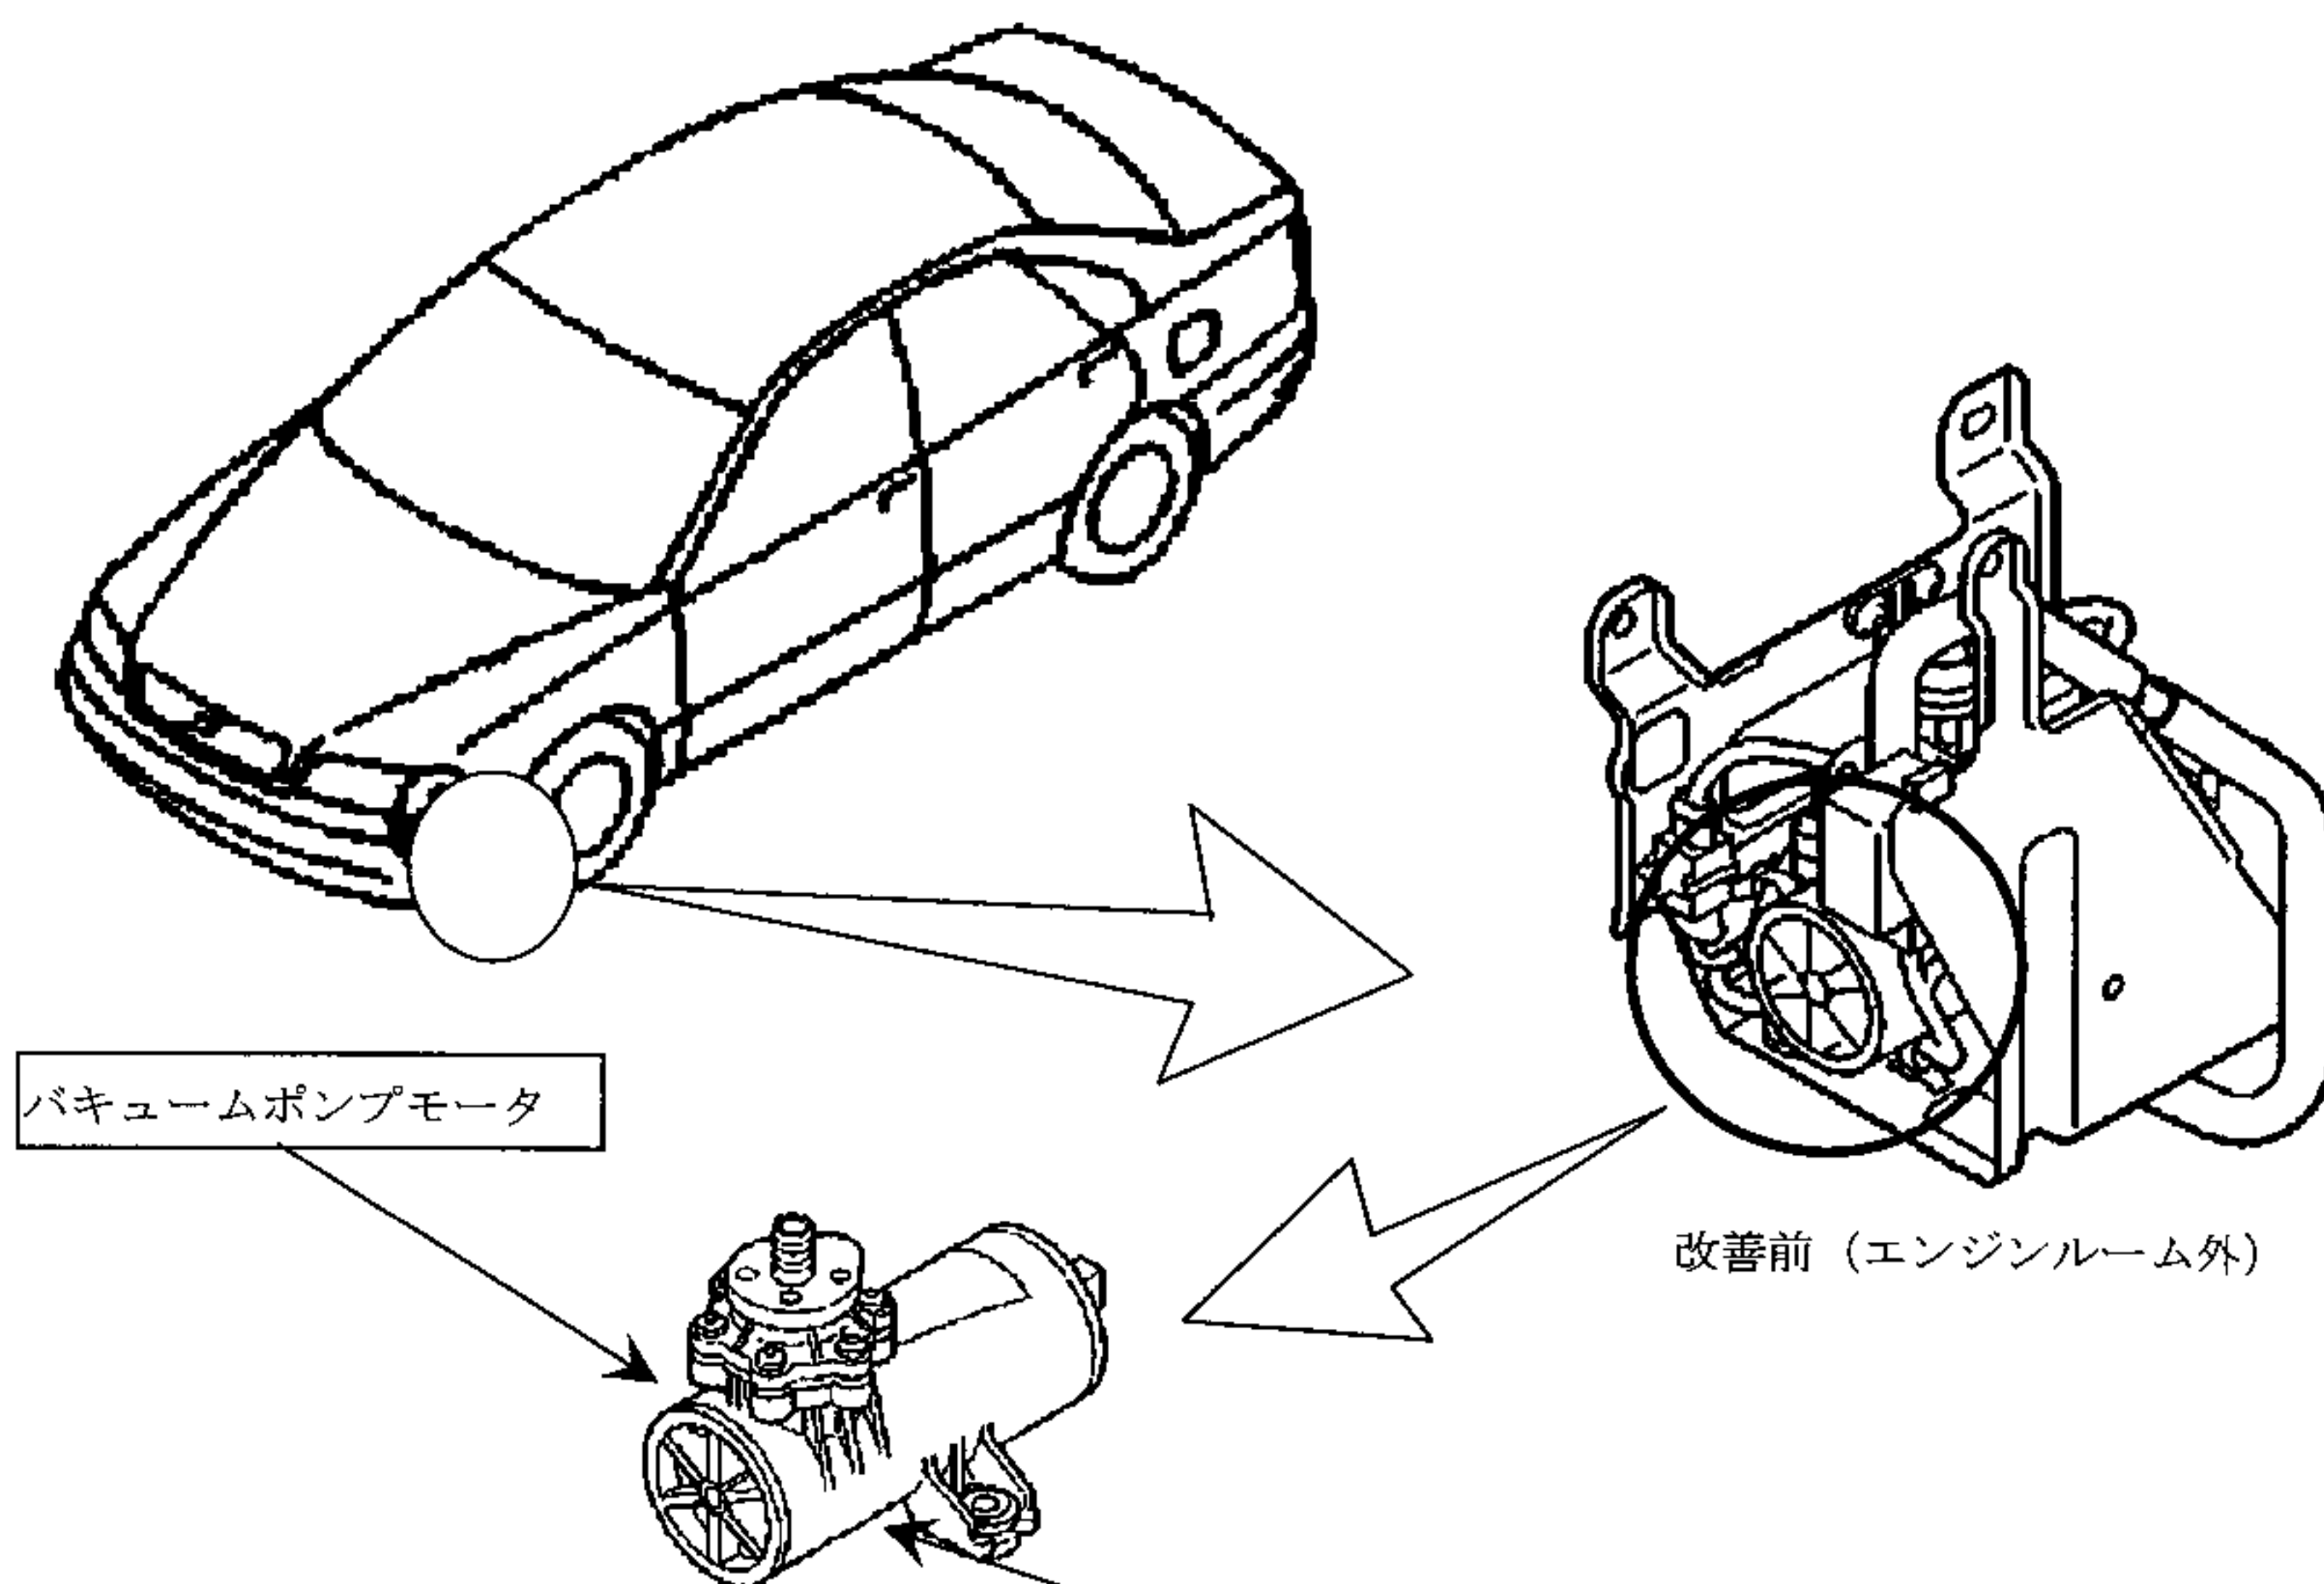


改善箇所説明図

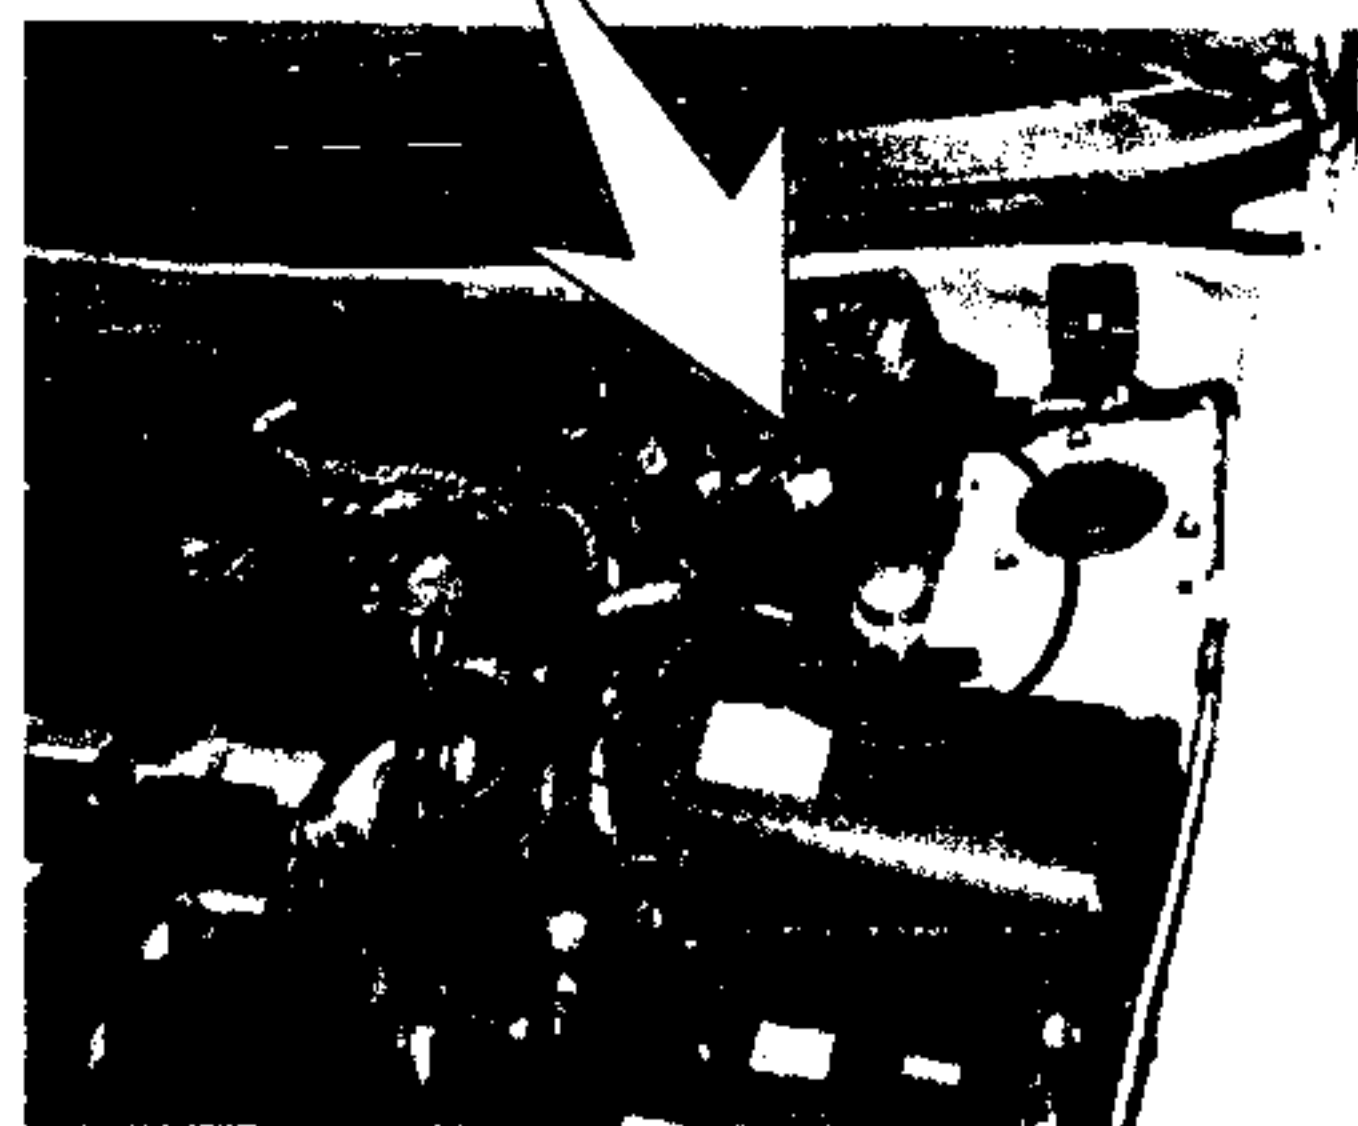

対策品バキュームポンプモータ

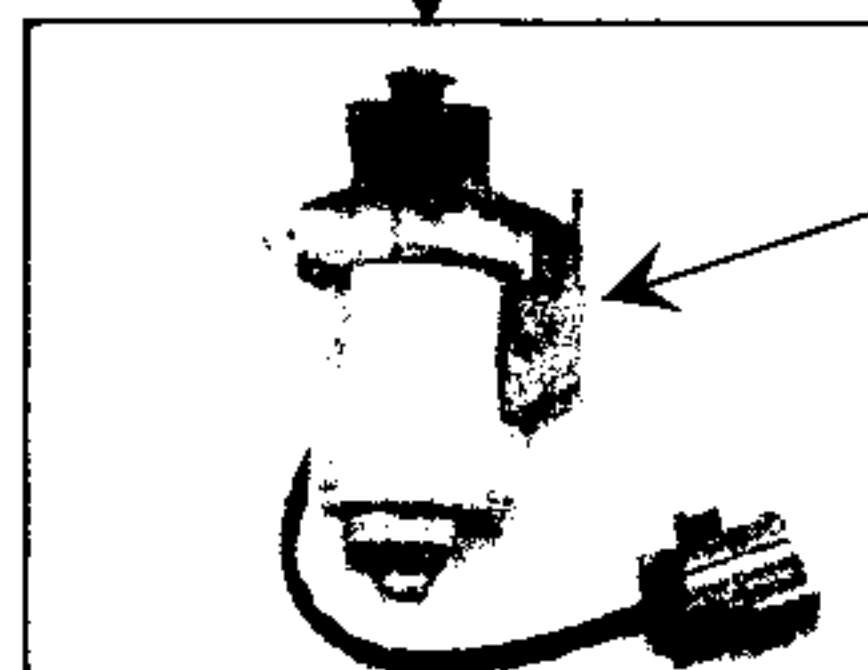

改善後の取り付け位置(エンジンルーム内)

不具合発生箇所

自動変速機搭載車の制動倍力装置の負圧を補助するためのバキュームポンプモータの排気穴の防水性能が不十分なため、雨天走行時等に当該排気穴から当該モータ内部に水が浸入するものがある。そのため、バキュームポンプモータ内部が腐食して当該モータが作動しなくなり、ブレーキ操作に必要な踏力が増大するおそれがある。

改善内容：

全車両、当該バキュームポンプモータの取り付け位置を点検し、エンジンルーム外に取り付けられているものは、防水カバー付きの対策品と交換するとともに、取り付け位置をエンジンルーム内に変更する。またエンジンルーム内に取り付けられているものには、防水カバーを追加する。

注意： は交換部品を示す。

識別：作業完了後、バキュームポンプ頭部に黄色ペイントを塗布する。