


改善箇所説明図

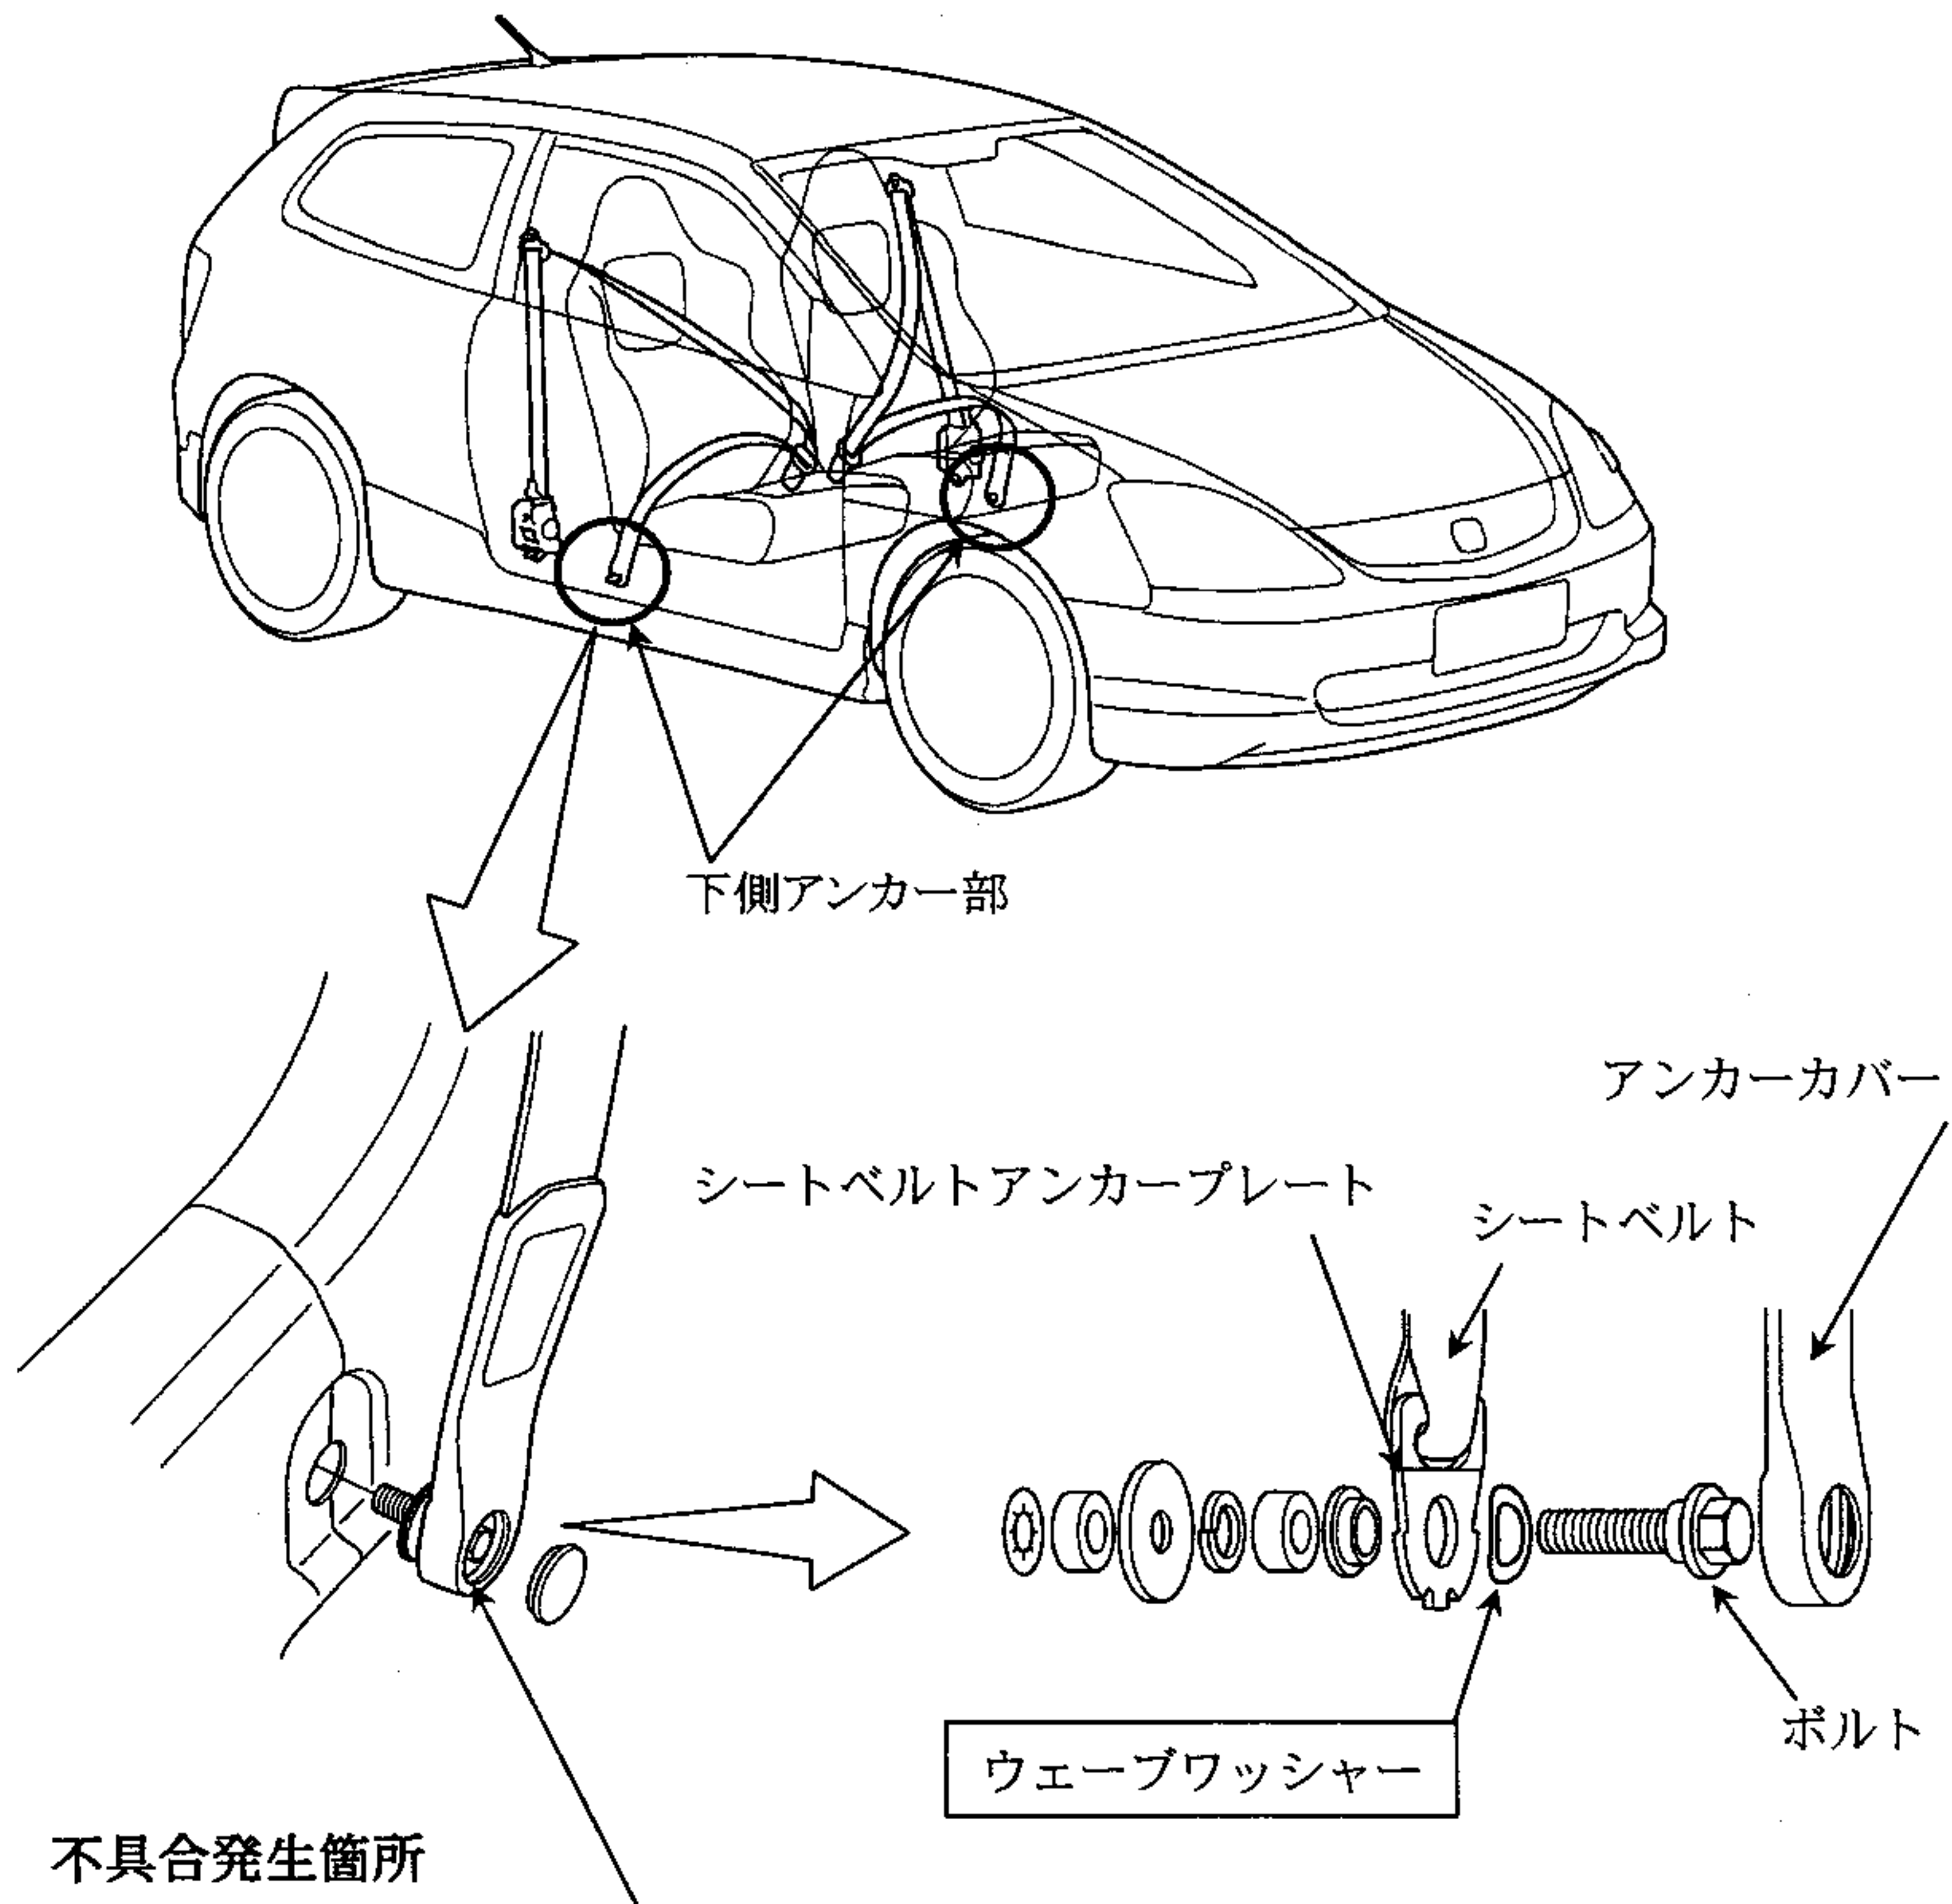

前部座席用シートベルトを車体に組付ける箇所(下側アンカー部)にあるウェーブワッシャーが不適切なため、当該アンカー部の首振り機構が固定され動かず、シートベルト装着時にベルトが腹部に掛かるものがある。そのため、衝突等の衝撃を受けた際に乗員への負担が増加するおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルト下側アンカー部の首振り機構を点検し、首振り機構が固定されているものはウェーブワッシャーを正規品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：右側ドアのドアチェッカー取付ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。