


改善箇所説明図

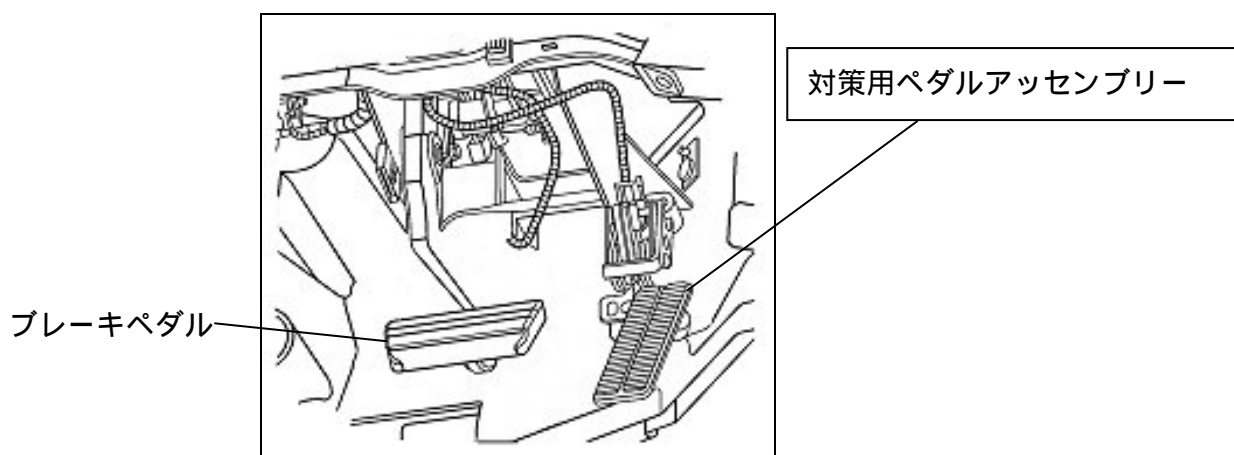

不具合発生箇所

アクセルペダルの二重リターンスプリングにおいて、- 10 以下の寒冷時で、かつ、リターンスプリングの1つが破損した場合に、アクセルペダルから足を離してもアクセルペダルの戻りが遅くなることがある。そのため、エンジン回転の下がり方が遅くなるおそれがある。

<改善内容>

全車両、対策用アクセルペダルー式に交換する。

☐ 内は、交換部品を示す。

識別方法：左ストラットタワーに赤色ペイントを塗布。