


改善箇所説明図

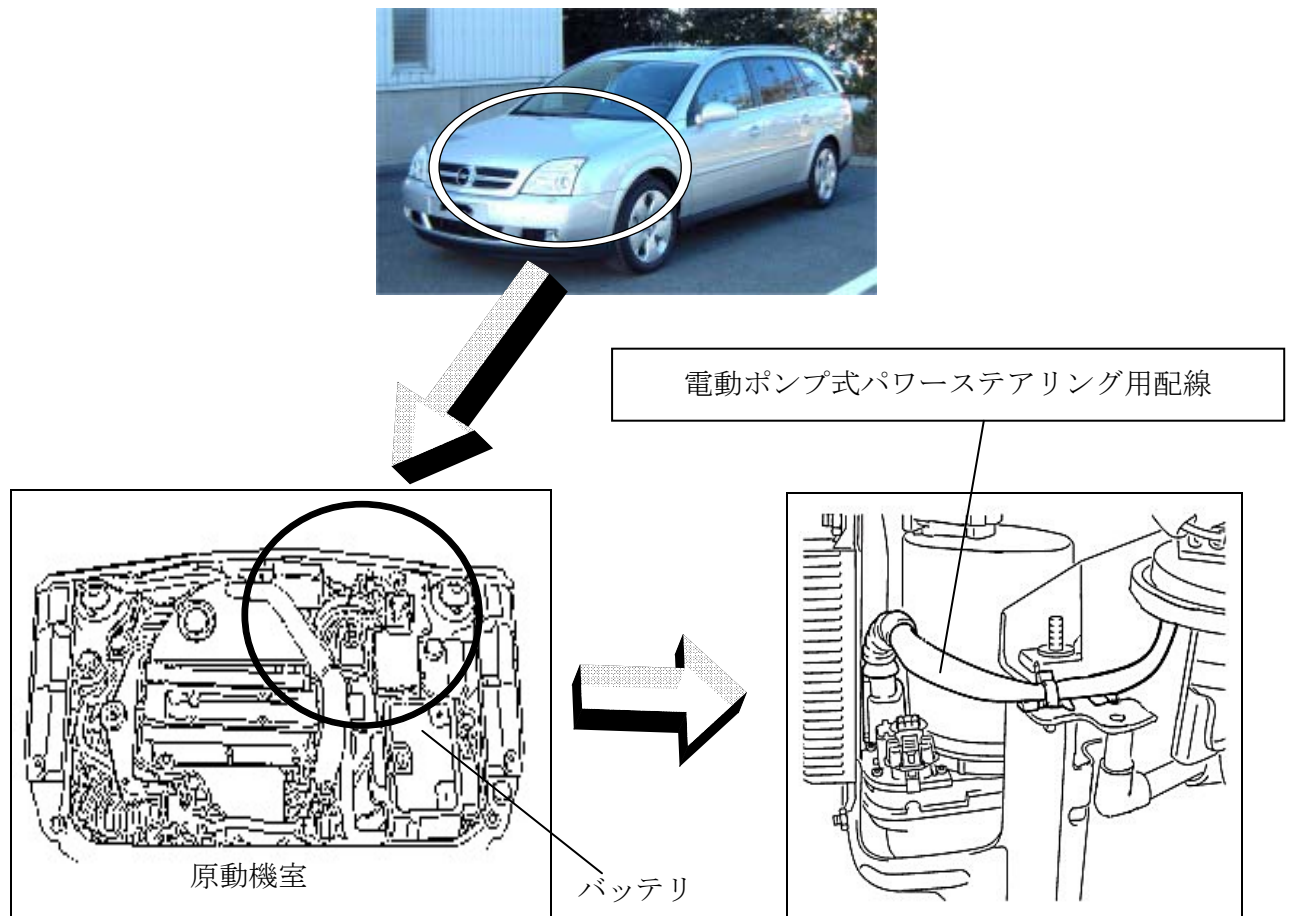

不具合発生箇所

電動ポンプ式パワーステアリングにおいて、電気配線の製造加工に不適切なものがあるため、防水性能が劣るものがあり、雨水等が浸入して、配線が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、ターミナル部に接触不良が生じ、電動ポンプが作動しなくなり、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該配線を良品と交換する。

☐ 内は、交換部品を示す。

識別方法：対象台数が極小であるため、識別方法はとらない。