


改善箇所説明図

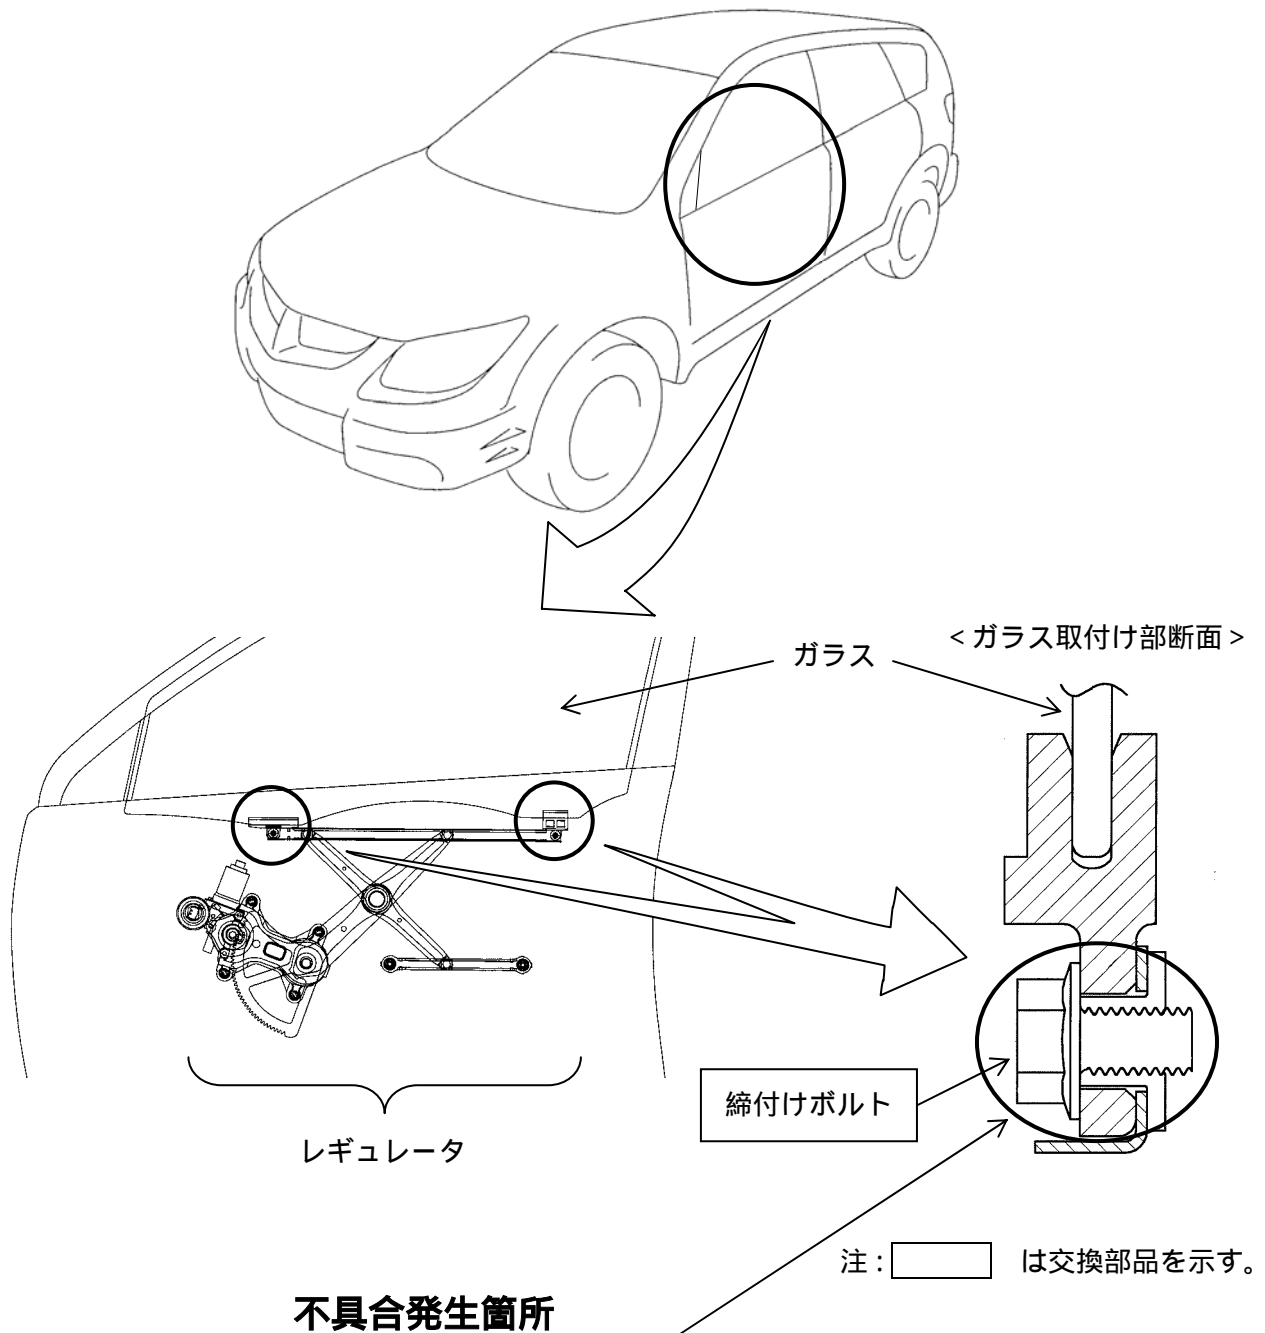

不具合発生箇所

前席側面ガラスのレギュレータ(昇降装置)のガラス取付け部の締結構造が不適切なため、締付けボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、ガラス昇降により当該ボルトが緩んで異音が発生し、そのまま使用を続けるとガラス取付け部が外れて、昇降時にガラスが破損し、最悪の場合、破片でけがをするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該締付けボルトを対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内のネームプレートに向かって左側のボデーパネルに黄色ペイントを塗布する。