

改善箇所説明図



不具合発生箇所

トランスミッションコントロールユニット

注) は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

不具合の内容

トランスミッションコントロールユニットのプログラムが不適切なため、アクティブクルーズコントロール（以下、「ACC」という。）作動走行時において、障害物に接近し減速・停止によりアイドリングストップ機能でエンジンが止まった際、ACC機能が解除されることがある。そのため、ドライバーはACC機能が解除されていることに気付かないまま一旦停止したエンジンが再始動することにより前進するおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッションコントロールユニットを対策プログラミングへ書き換える。

識別：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、03/2022.03以上であることにより識別する。