


改善箇所説明図

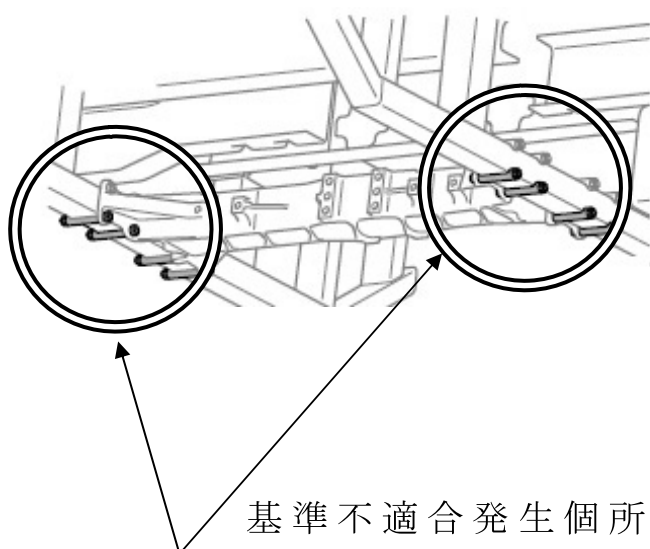

センタービーム固定用下側ボルト

不具合の内容

センタービームをフレームに固定するボルトにおいて、製造時に表面処理を変更したためネジ部分の摩擦抵抗が軽減した。これに伴い、同一の締め付けトルクで締結した場合、締結力が増加しボルトの強度を超えるため変形しているものがある。このため、極端な走行条件下でボルトに過大な応力がかかると、ボルトがさらに変形し異音が発生する。最悪の場合、車両の操縦安定性を欠くおそれがある。

改善の内容

全車両、センタービーム固定用の下側ボルトの強度区分を上げた対策品に交換する。

注 は、交換する部品を示す。

識別：前部乗降扉上部にある型式プレートに黄色ペイントを塗布する。