


改善箇所説明図

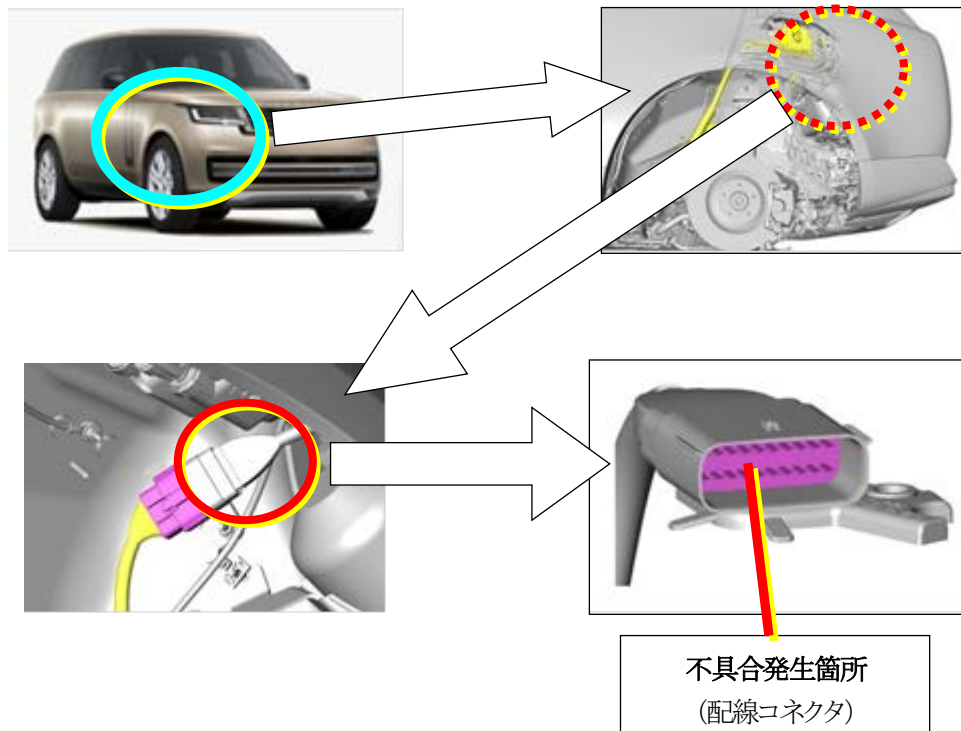

注： は、修理部分を示す。

不具合発生箇所

プラグインハイブリッド車両の充電コネクタにおいて、作業指示が不適切なためコネクタ内の温度センサーの配線が正しく配策されていない。そのため、温度センサーが温度を感知することができず、充電コネクタの温度が上昇し、その状態で充電コネクタに触れると火傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、配線コネクタ内における電気配線を適切に配策する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。