


改善箇所説明図

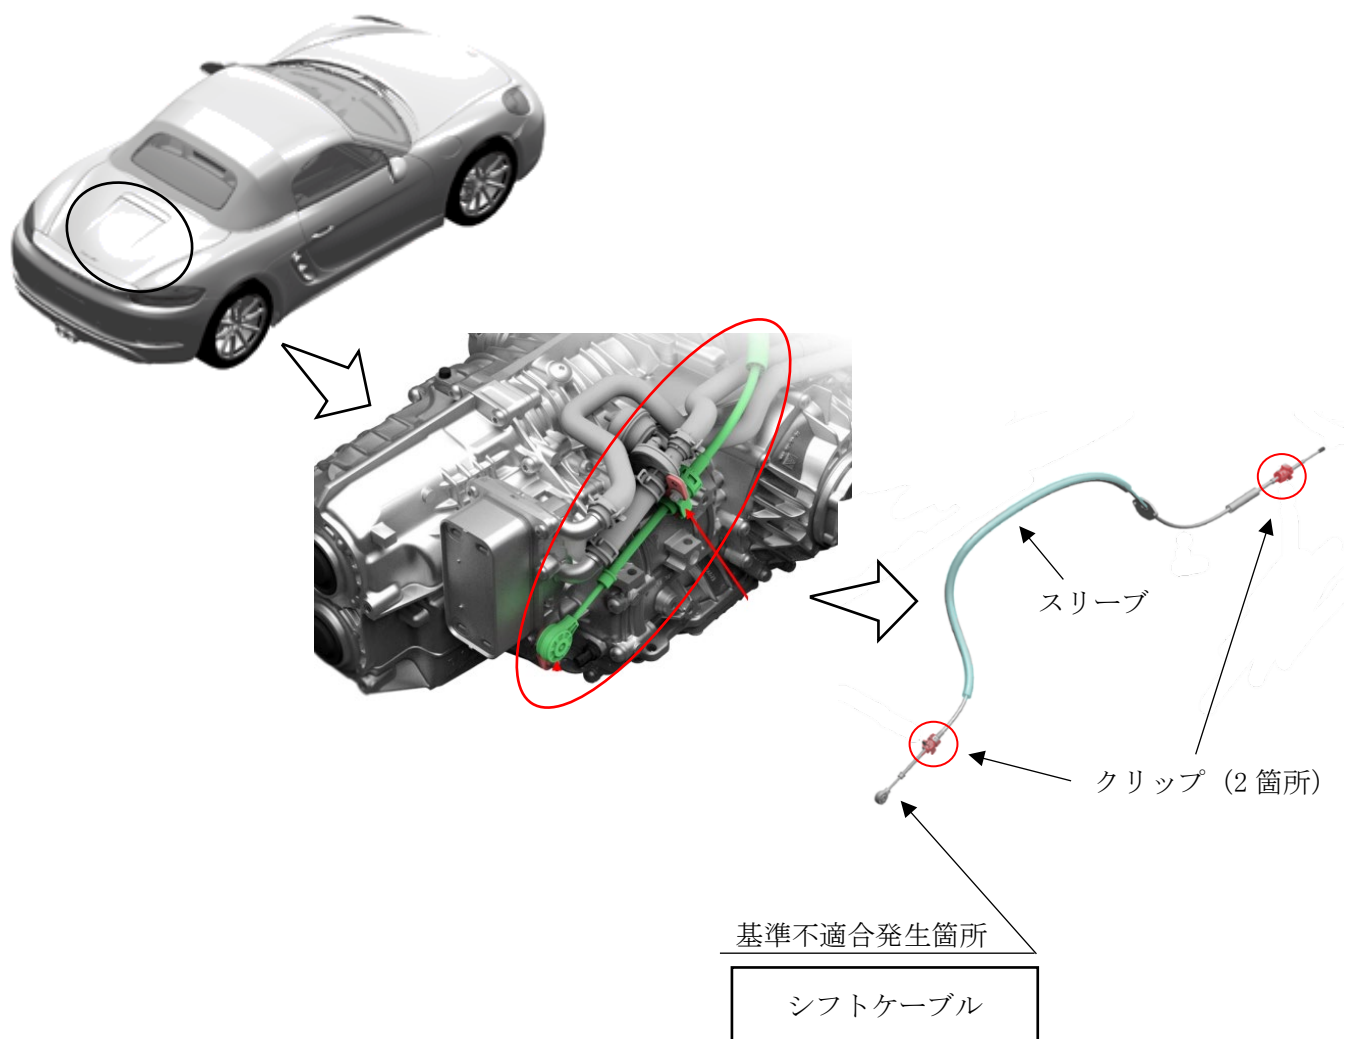

注：□内は良品と交換する部品を示す

トランスミッションのパーキングロック機構用シフトケーブルにおいて、製造工程中の作業指示が不適切なため、ケーブルのスリーブが損傷している、または固定クリップが正しく取付けられていないものがある。そのため、パーキングロック機構が正しく作動せず、駐車ブレーキをかけずに車外に出ると車両が動き出すおそれがある。

改善措置の内容

全車両、シフトケーブルを良品と交換し、固定クリップを正しく取り付ける。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の13桁目の下に黄色ペイントを塗布する。