

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

右側の EMF アクチュエーターの電気モーターにおいて、製造機器の保守管理が不適切なため、モーターコイルが正しく巻かれていないものがある。そのため、繰り返し作動することで電気モーターが損傷すると、チェックコントロールメッセージが表示されるとともに、電気機械式パーキングブレーキの作動あるいは解除ができなくなるおそれがある。

※EMF アクチュエーター：車両後方の電気機械式パーキングブレーキに作動される電気モーター。

改善の内容

全車両、右側の EMF アクチュエーターを良品に交換する。

識別：右フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。