改善箇所説明図

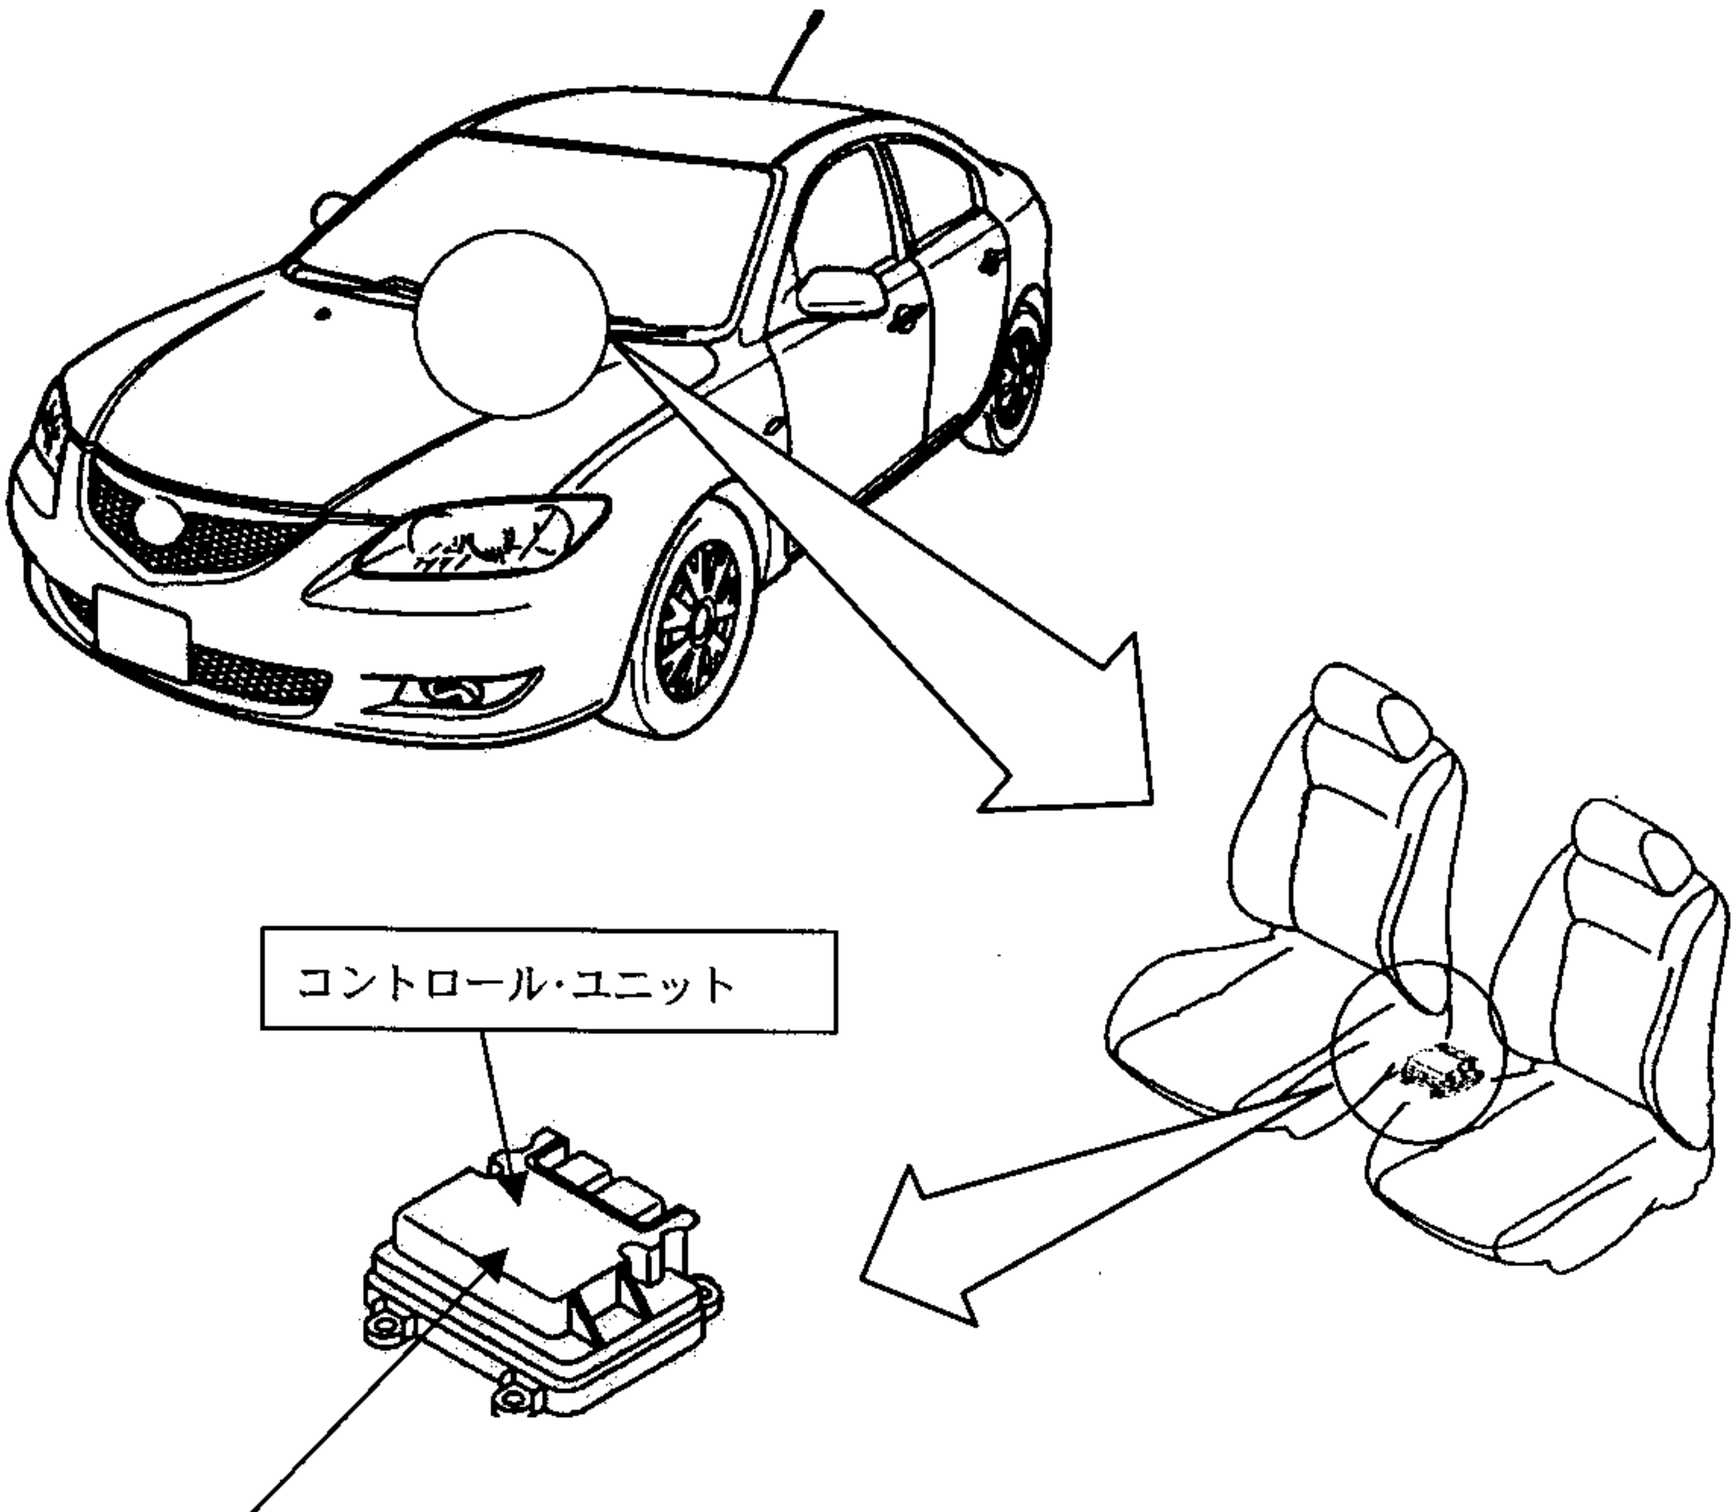

エアバッグの作動を制御するコントロール･ユニットの基板回路の半田部に微細な亀裂が発生しているものがあるため、走行中の振動等により半田部の亀裂が進行して、回路が導通不良となることがある。そのため、半田部の亀裂箇所によっては、警告灯が点灯せず、衝突時にエアバッグが作動しないおそれがある。また、フェールセーフ機能がはたらいて警告灯が点灯するとともに、エアバッグが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コントロール･ユニットを良品と交換する。

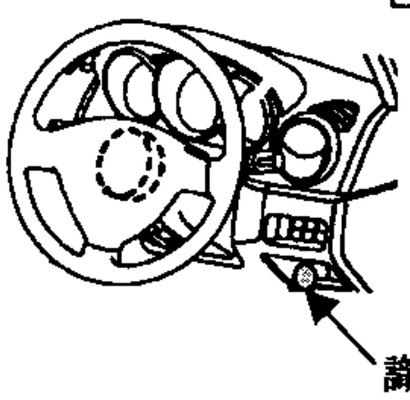

識別：室内のボンネット･レリーズ・ケーブル取付け部に黄色ペイントを塗布する。

注）□は交換部品を示す。