改 善 箇 所 説 明 図

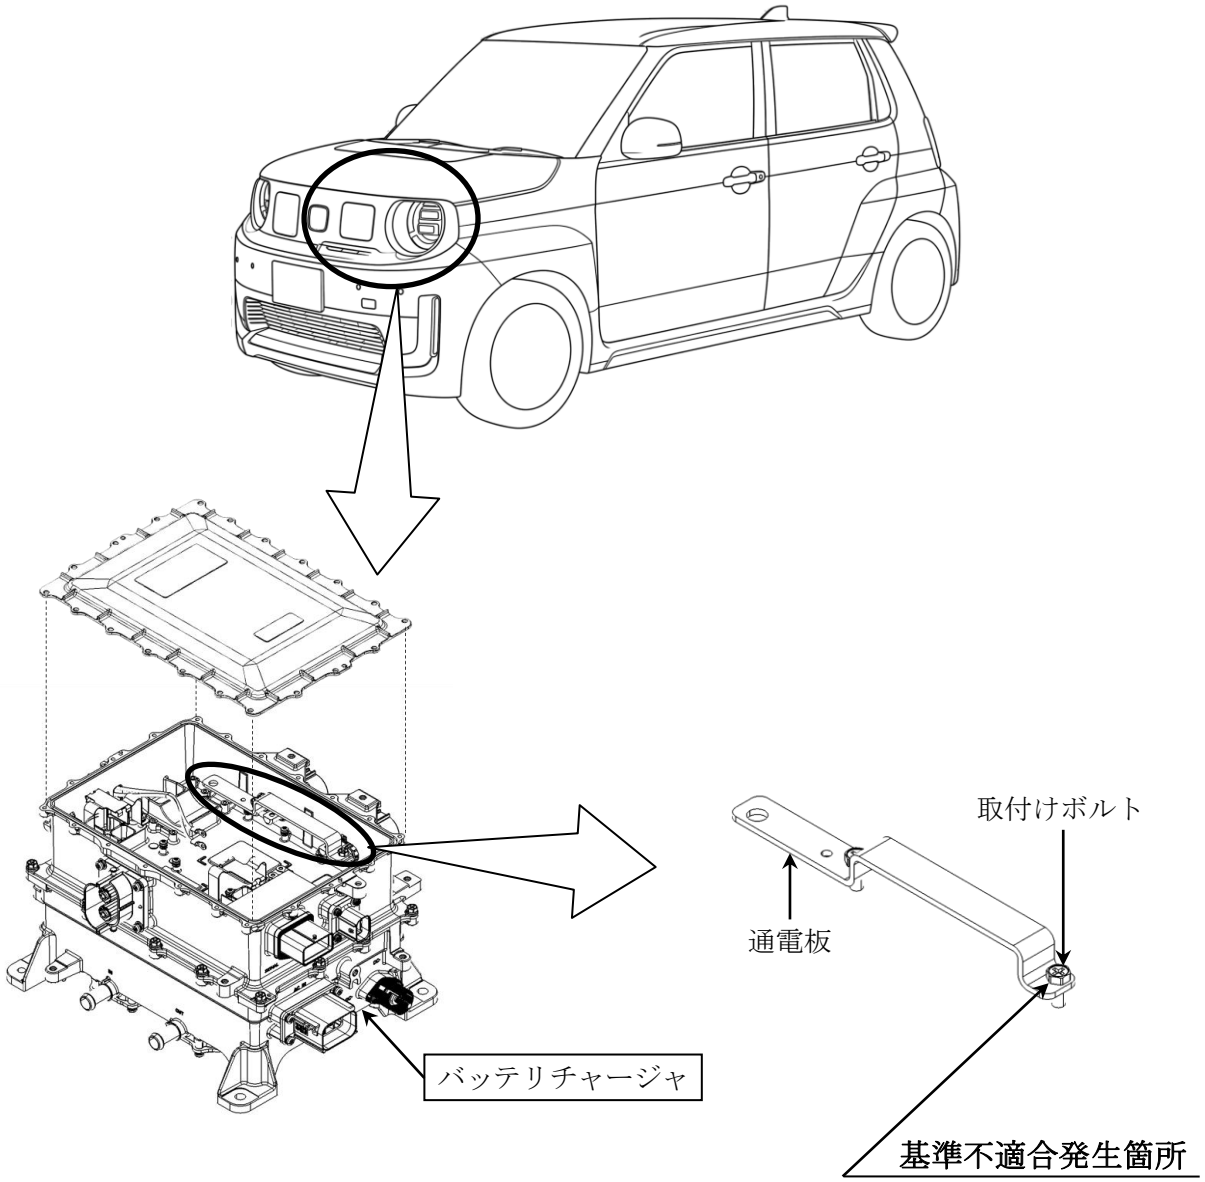

電動機用制御装置において、バッテリチャージャ内部の通電板取付けボルトの締付け方法が不適切なため、通電板と高電圧端子の密着力が不足しているものがある。そのため、走行振動等により通電板が動くと、当該部の接触抵抗が増加して発熱し、導通不良となり、パワーシステム警告灯が点灯するとともに、駆動用モータの出力を停止させる制御が働き、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

バッテリチャージャを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：弊社インターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。