


改善箇所説明図

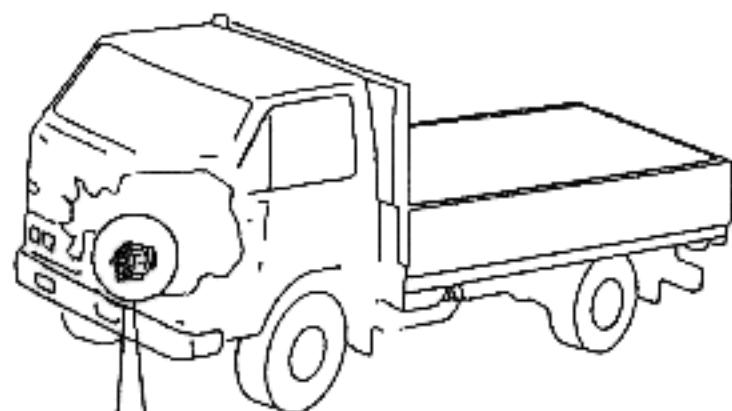



改善内容

全車両、バキュームポンプのロータを良品と交換するとともに、ブレードを新品と交換する。

基準不適合発生箇所

ロータのブレード（羽根）保持溝に加工の不適切なものがあり、このままの状態で使用が続けると、カーボン製ブレードが摩耗し、最悪の場合、破損して通常の踏力ではブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

バキュームポンプ

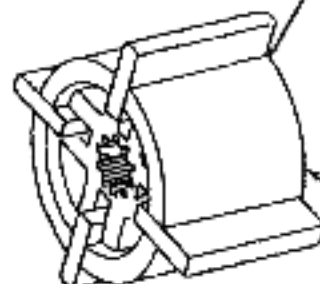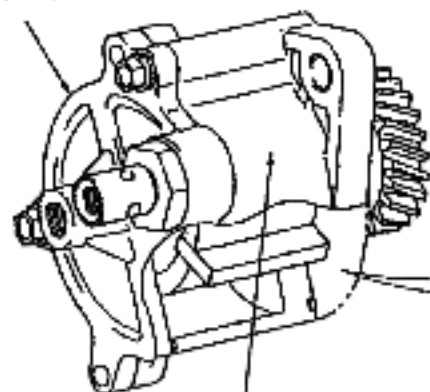

ロータ

カーボン製ブレード（羽根）

バキュームポンプの
ロータおよびブレード

識別：改善済車両にはバキュームポンプ
側面に黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。