


改善箇所説明図 ②

改善の内容

全車両、当該保持金具が溶接されているエンジンフロントサポートメンバを良品と交換する。

識別

①と共通

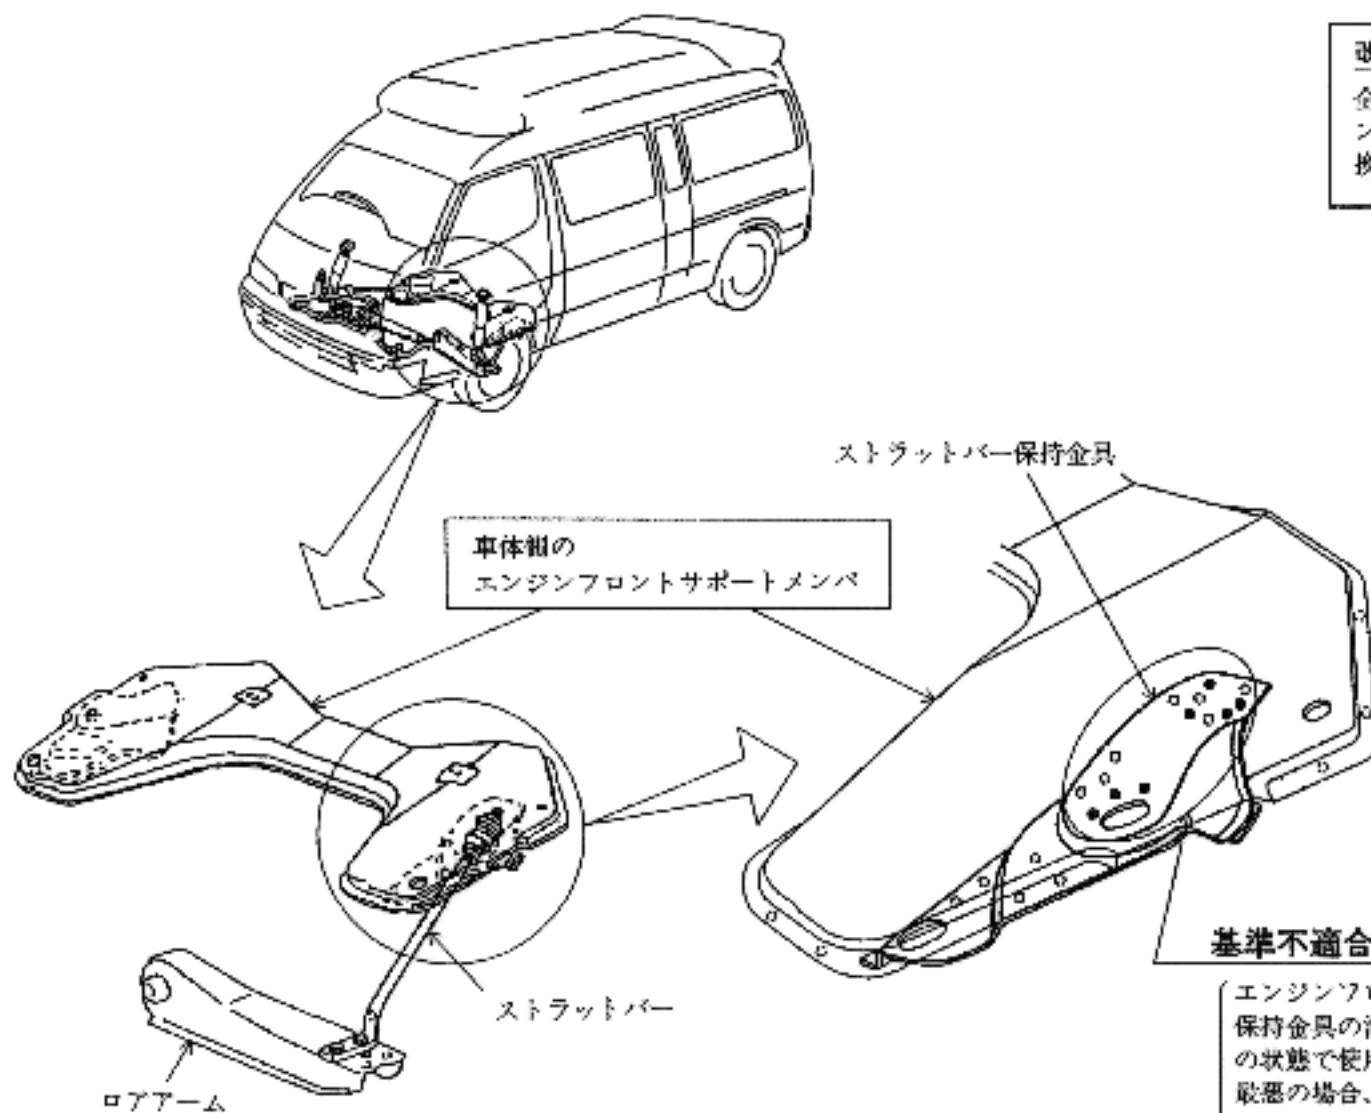

基準不適合発生箇所（溶接不良部：●）

エンジンフロントサポートメンバとストラットバーの保持金具の溶接に不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、溶接部の一部が剥がれて、最悪の場合、保持金具が破損し走行安定性を損なうおそれがある。

内は交換部品を示す。