
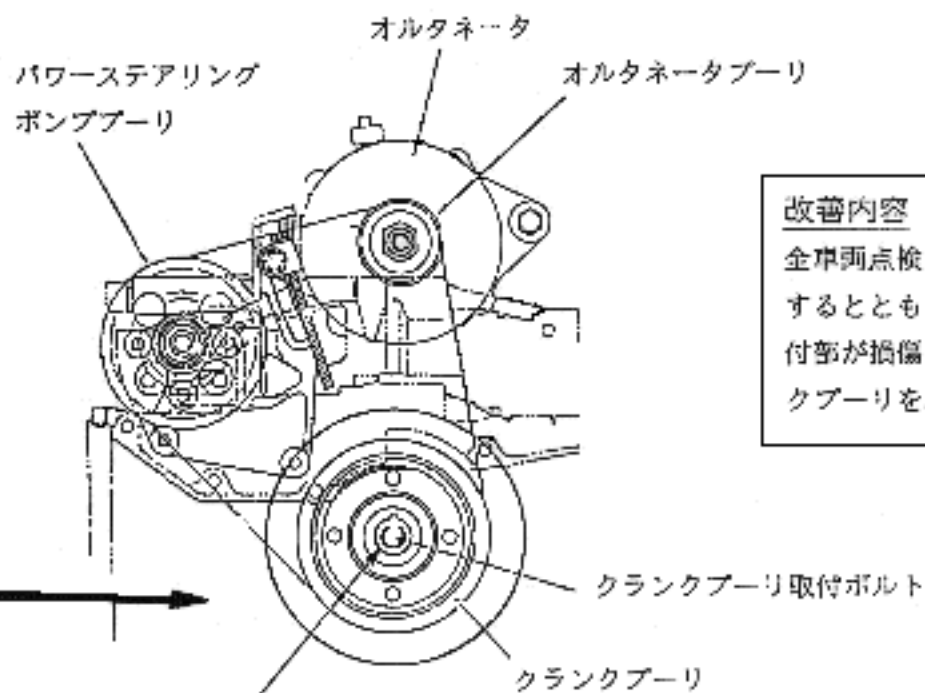


改善箇所説明図

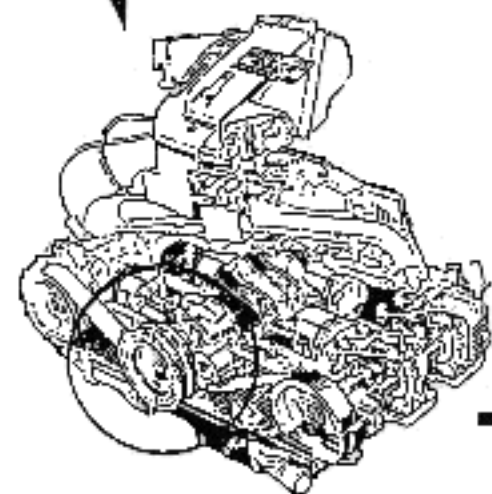

改善内容

全車両点検し、当該ボルトを増締めするとともに、クランクブリーの取付部が損傷しているものは、クランクブリーを新品と交換する。

基準不適合発生箇所

クランクブリーの取付ボルトがゆるみ、当該ボルトが脱落した場合クランクブリーが外れパワーステアリングの機能が損なわれるとともに、最悪の場合に原動機が停止するおそれがある。