


改善箇所説明図①

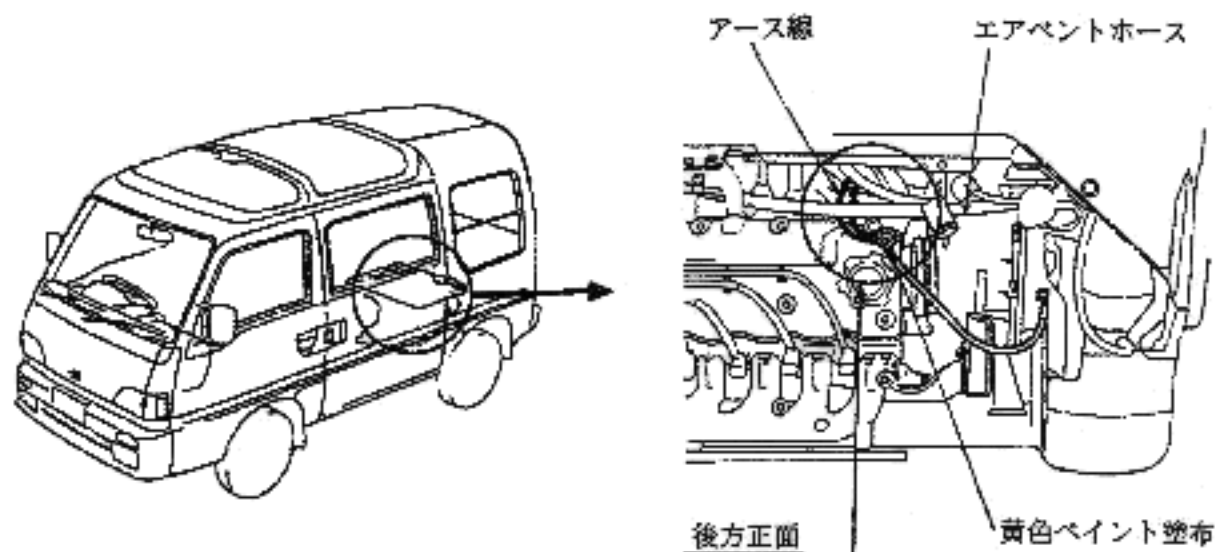

基準不適合発生箇所

改善内容

全車両、アース線を点検し、取回しが不適切なものは修正する。また、アース線が損傷しているおそれがあるものは、アース線を良品と交換する。

識別：アース線取付ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。

電子制御式燃料噴射方式の原動機において、アース線の取回しに不適切なものがあり、原動機の振動等により、最悪の場合、アース線が断線し、原動機が停止するおそれがある。