


改善箇所説明図③

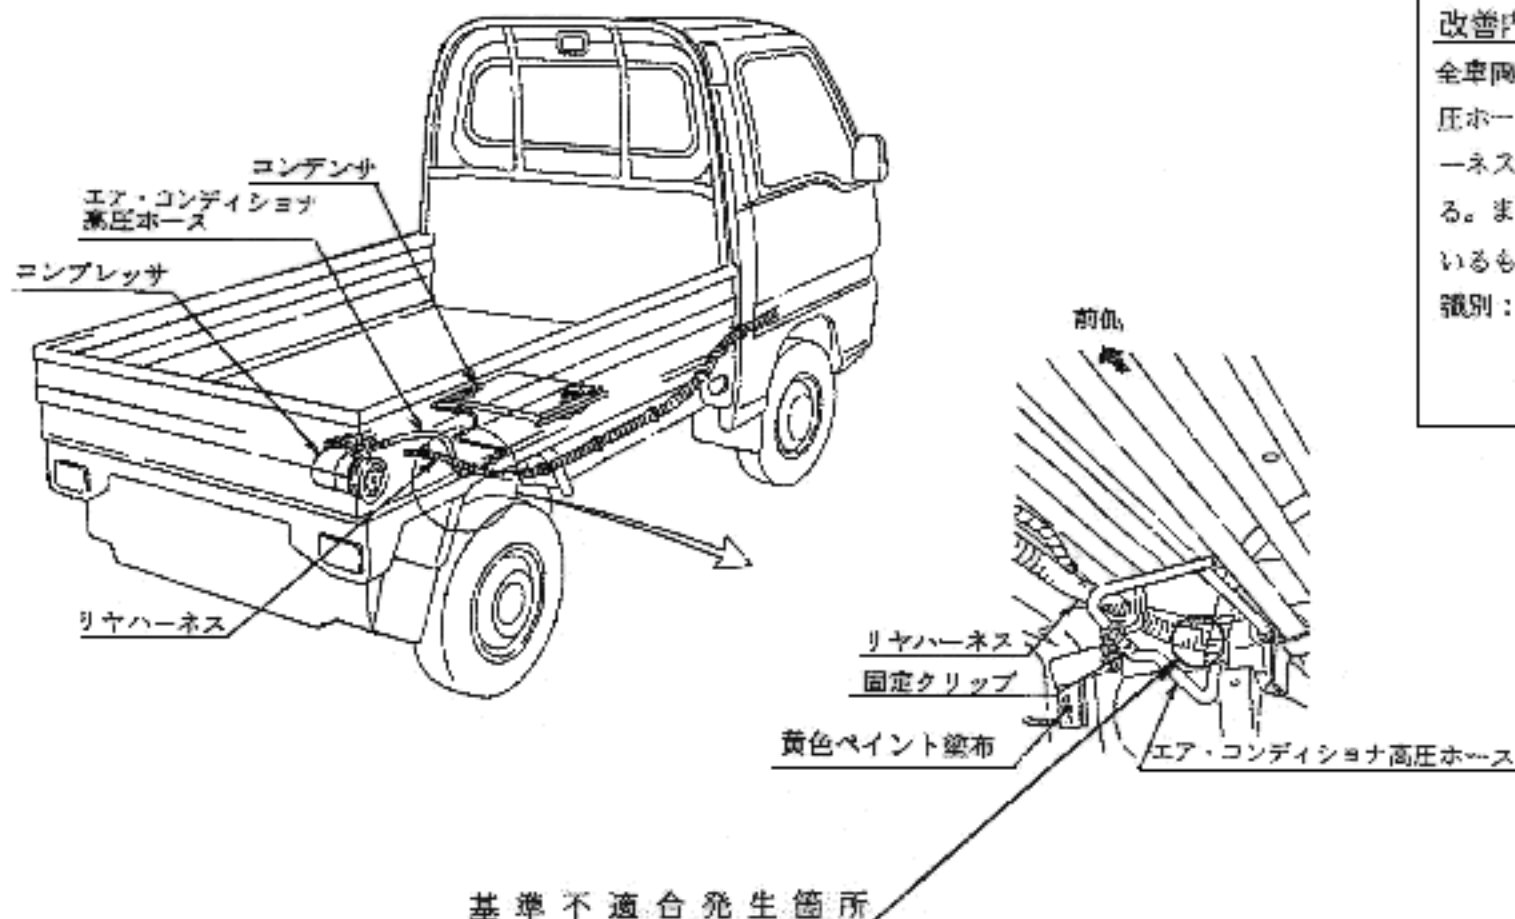

改善内容

全車両、エア・コンディショナの高圧ホースの取付けを点検し、リヤハーネスと干渉しているものは修正する。また、当該ハーネスが損傷しているものは修復する。

識別：基準不適合箇所付近のブラケット取付ボルト2本の間に黄色ペイントを塗布する。

エア・コンディショナの高圧ホースの取付けが不適切なため、リヤハーネスと高圧ホースのかしめ部が干渉するものがあり、車体の振動等により当該ハーネスの被覆が破れ、最悪の場合、配線が短絡し、配線が焼損するおそれがある。