


改善箇所説明図①

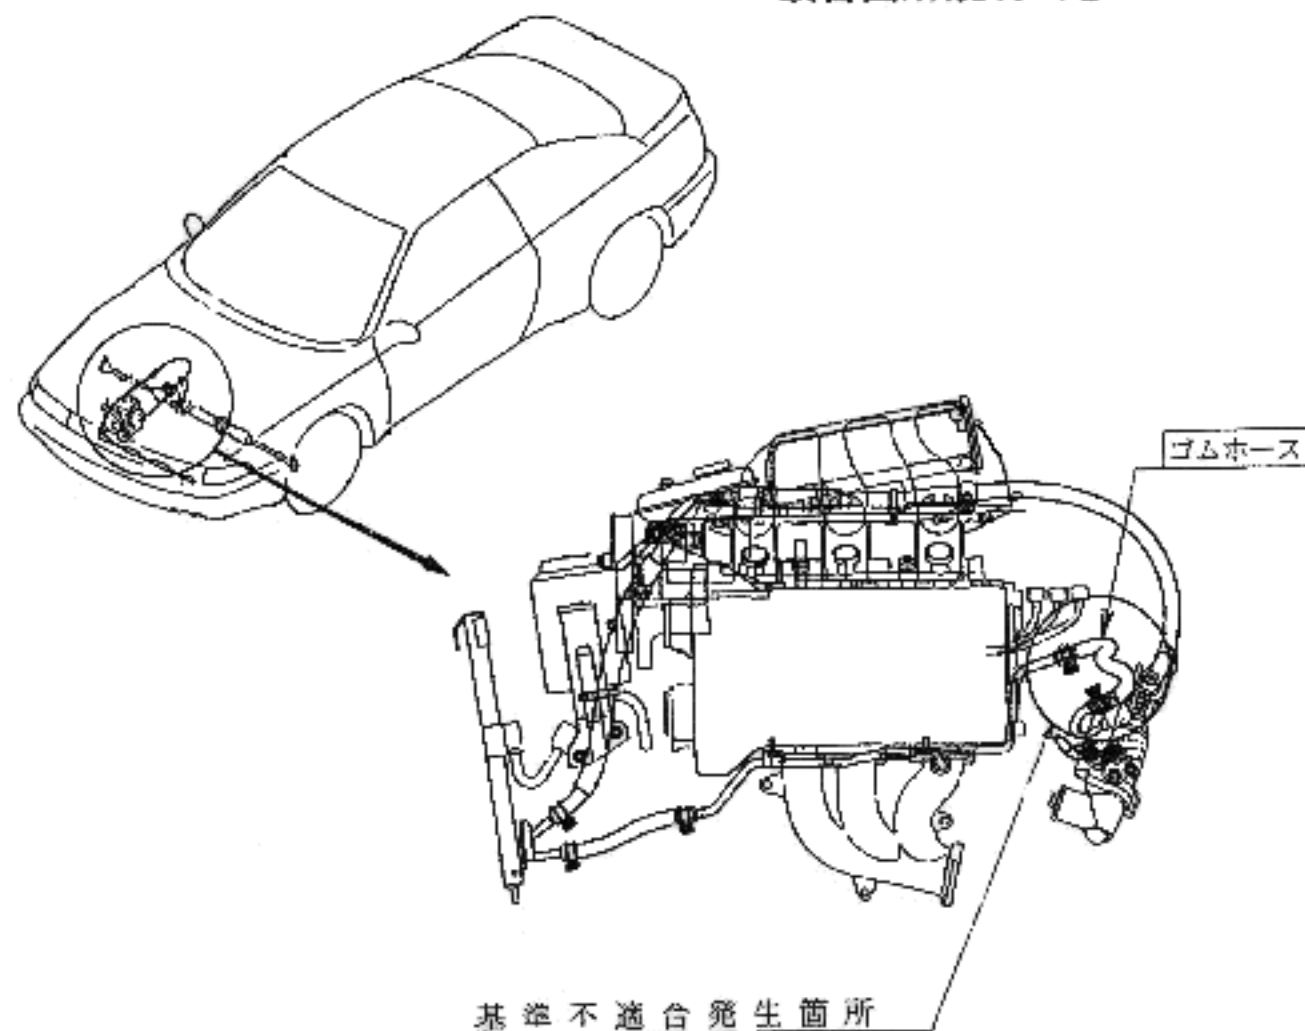

改善内容

全車両、当該ゴムホースを改善品と交換する。

改善前

ロット番号は、無し。

改善後

ロット番号は、ゴムホース表面に緑色でプリント。

注： は交換部品を示す。

油圧式パワーステアリング装置のゴムホースに耐久性の不足しているものがあり、最悪の場合、当該ゴムホースに亀裂が入り、油が漏れハンドルが重くなるおそれがある。