



改善箇所説明図

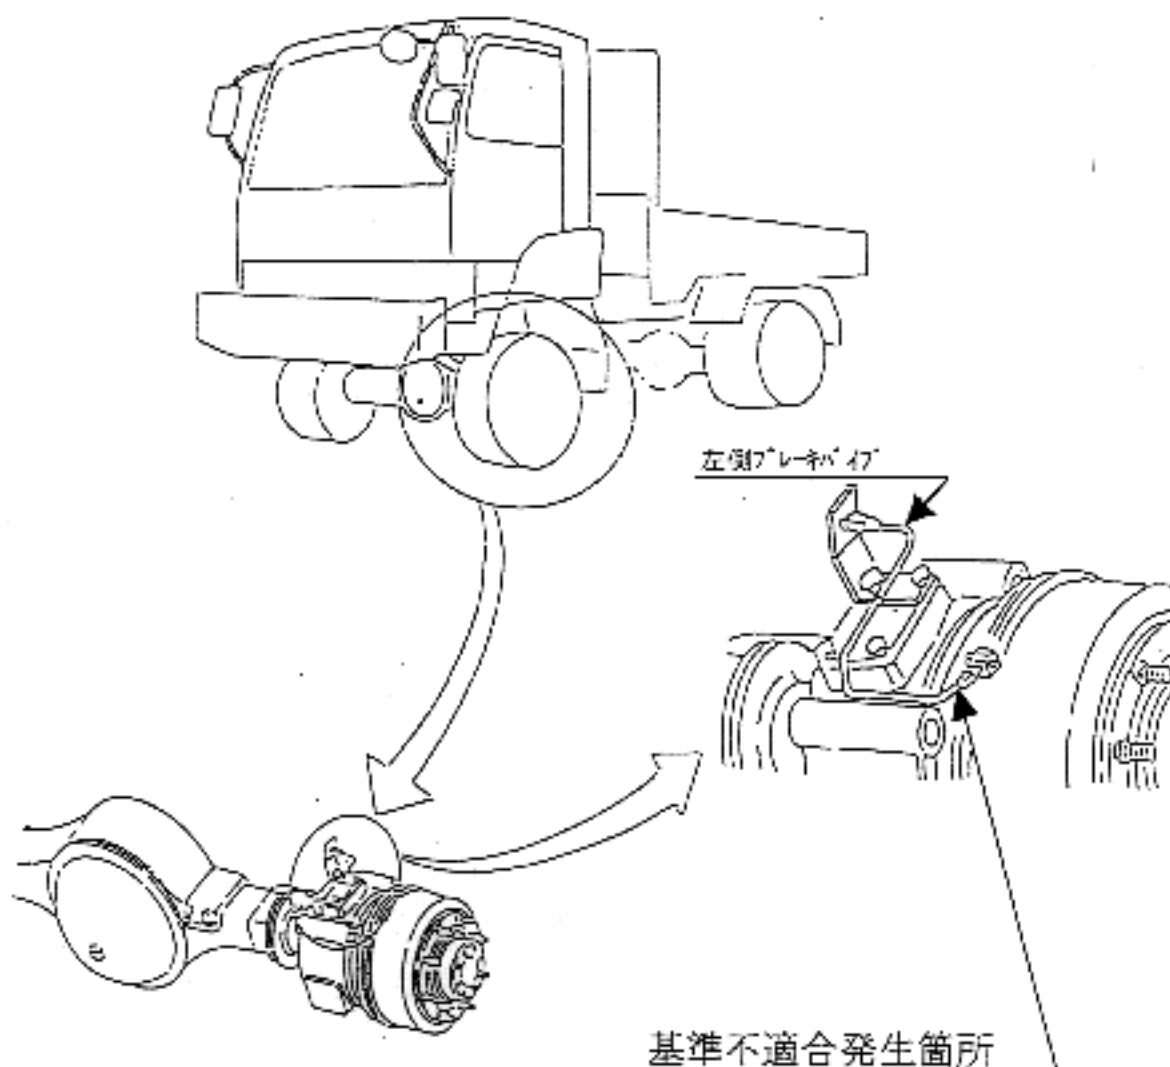

制動装置の左前輪用ブレーキパイプの形状が不適切なため、振動耐久性の余裕が少なく、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ブレーキパイプが折損するおそれがある。

改善の内容

全車同、当該ブレーキパイプにクランプを追加する。

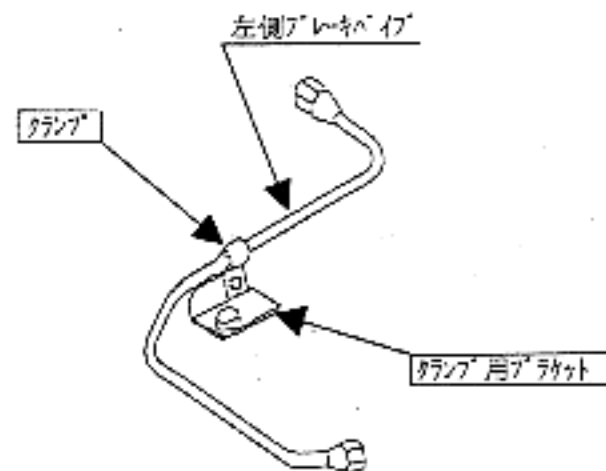

注 内は追加部品を示す。