



改善箇所説明図

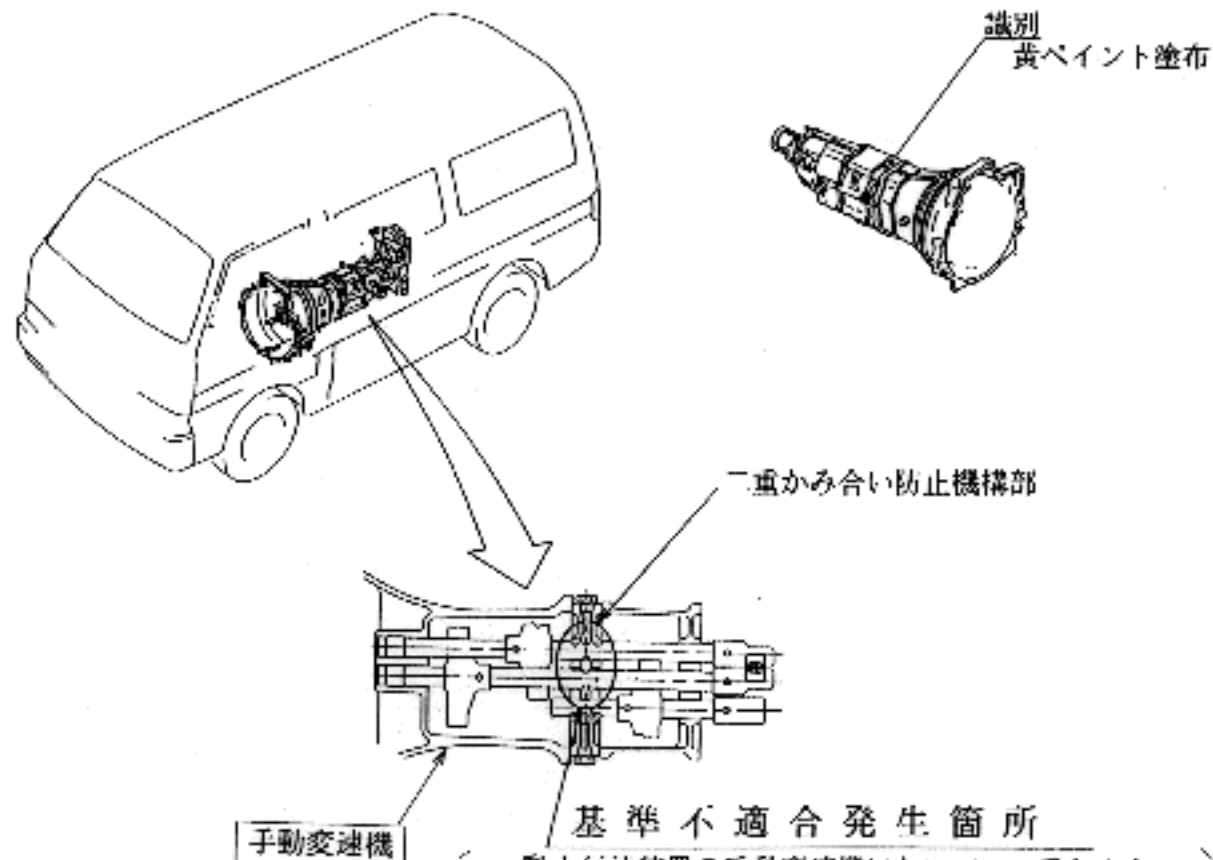


動力伝達装置の手動変速機において、二重かみ合い防止機構部の寸法が不適切なため、車両停止時に変速レバーの位置がニュートラルであるにも係わらず変速ギヤがかみ合って、変速操作ができなくなることがあり、最悪の場合、発進できなくなるおそれがある。

改善前

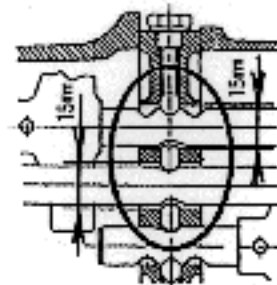

改善後

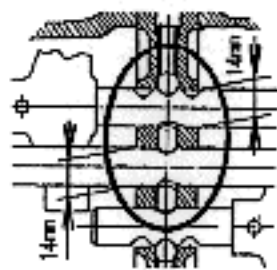

改善内容

全車両、手動変速機を対策品と交換する。

注：□内は交換部品を示す。