



改善箇所説明図

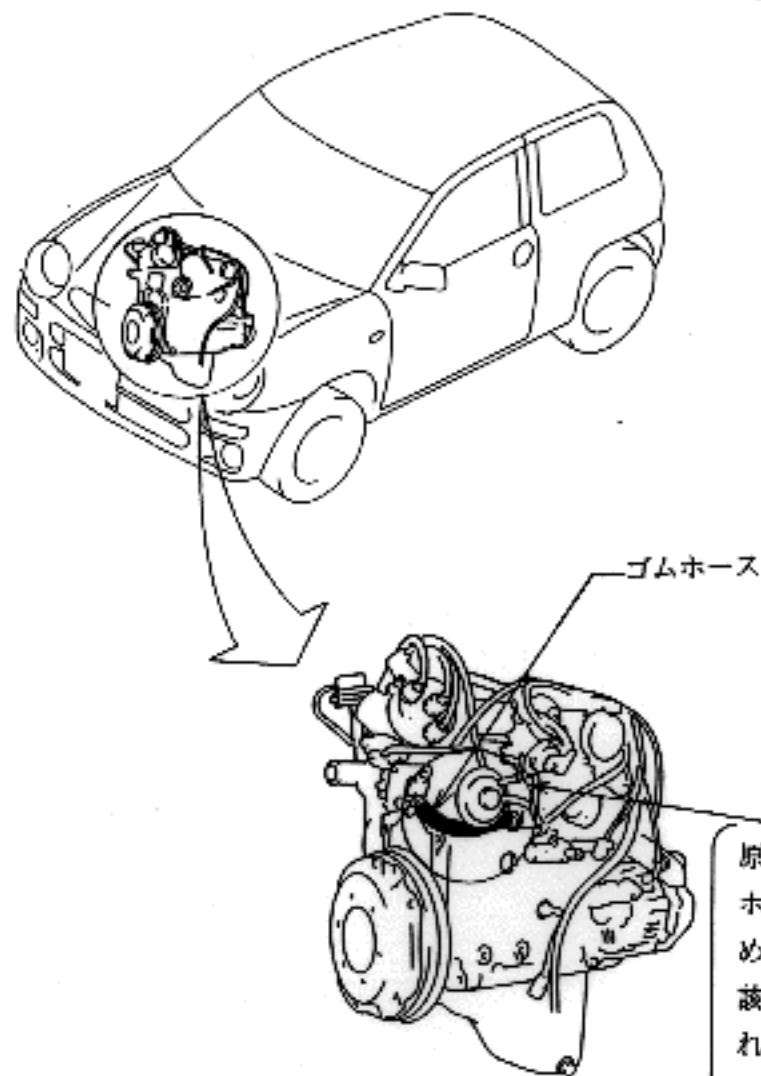

基準不適合発生箇所

原動機の冷却系統に使用されているゴムホースの一部に製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該ゴムホースに亀裂が生じ、冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善前




ホース 外径 14 mm

ホース 内径 9 mm

改善後

識別：網目入りゴムホース



ホース 外径 16 mm

ホース 内径 9 mm

改善の内容

全車両、当該ゴムホースを対策品と交換する。

注：黒塗りのゴムホース部は交換部品を示す。