
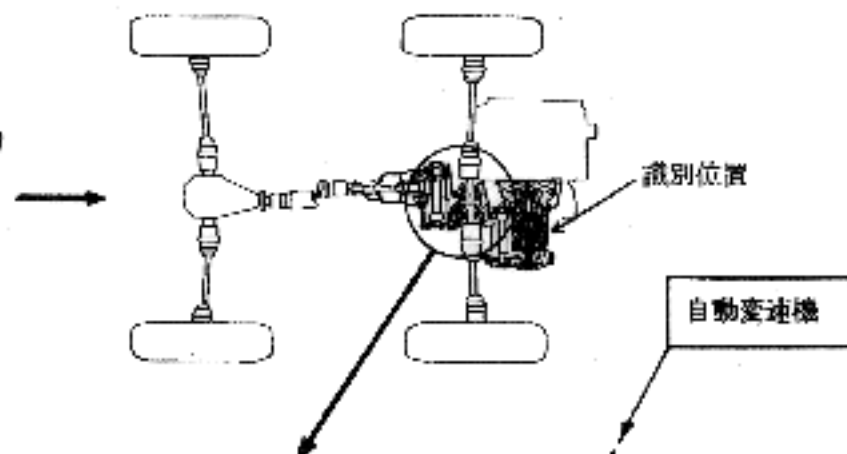


改善箇所説明図

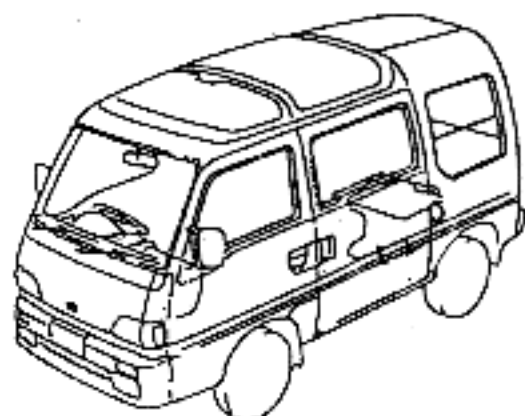


改善内容

全車両、自動変速機を対策品と交換する。

識別：変速機型式の横に青ペイントで二重丸を付ける。

注：  は交換部品を示す。

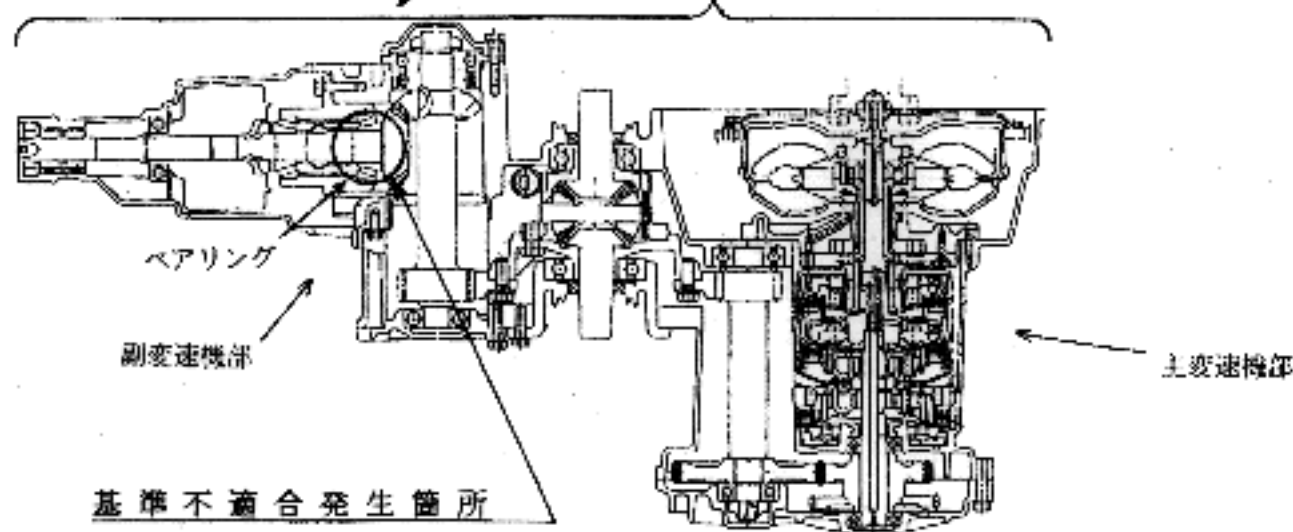

3速自動変速機付四輪駆動車において、オイルの潤滑が不十分なものがあり、副変速機内部のベアリングが損傷し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。