


改善箇所説明図



改善の内容

〔全車間、電子制御式変速装置を
良品と交換する。〕

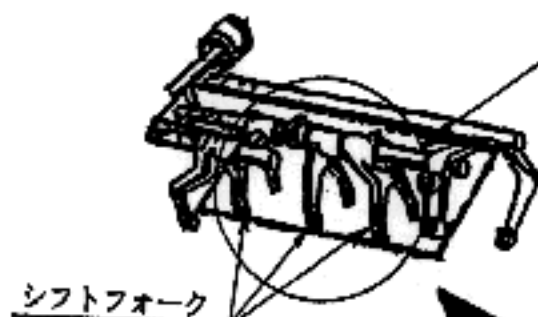

基準不適合発生箇所

シフトフォークの製造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該シフトフォークが折損することがあり、変速操作スイッチでニュートラル位置にしても変速ギアが噛み合った状態のままとなり車両が動き出すおそれがある。

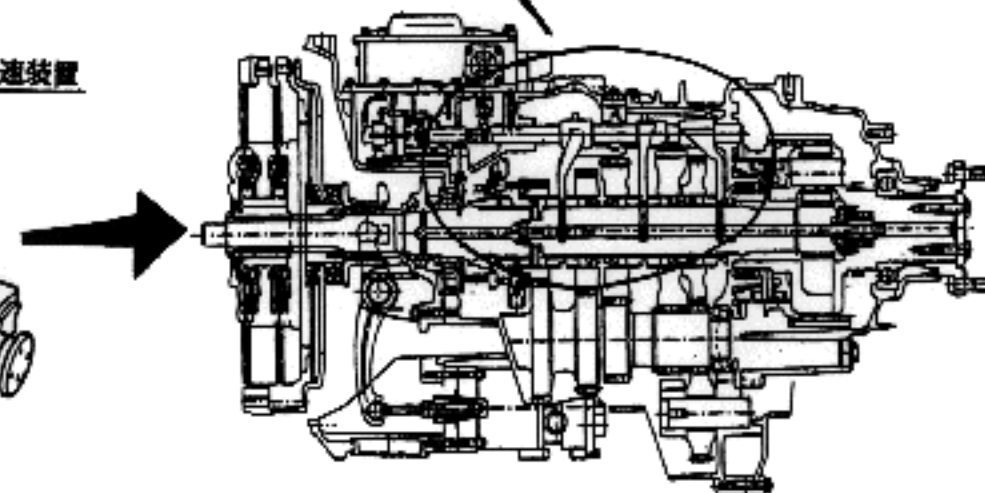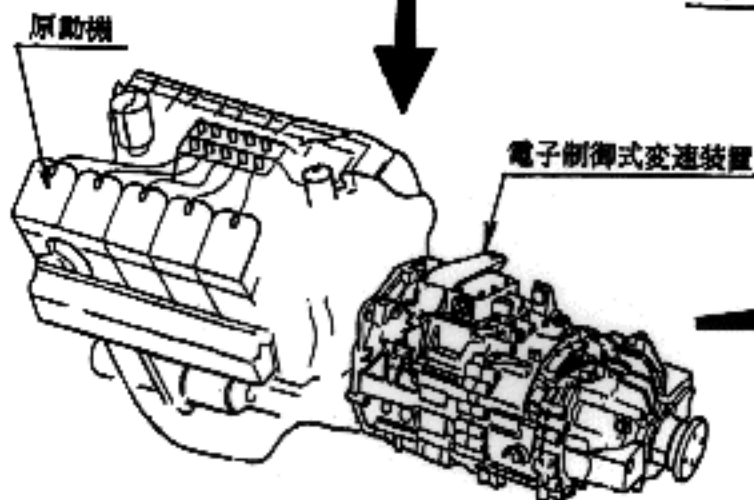

識別：電子制御式変速装置の部品番号プレート
端部に白ペイントを塗布する。