



改善箇所説明図①

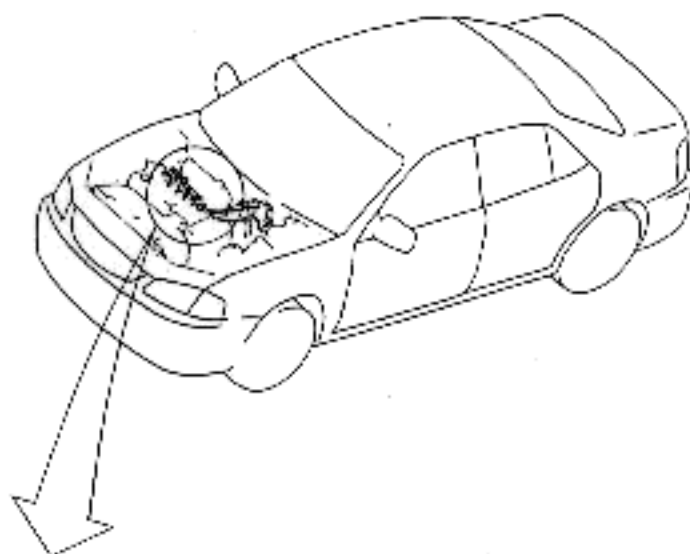

基準不適合発生箇所

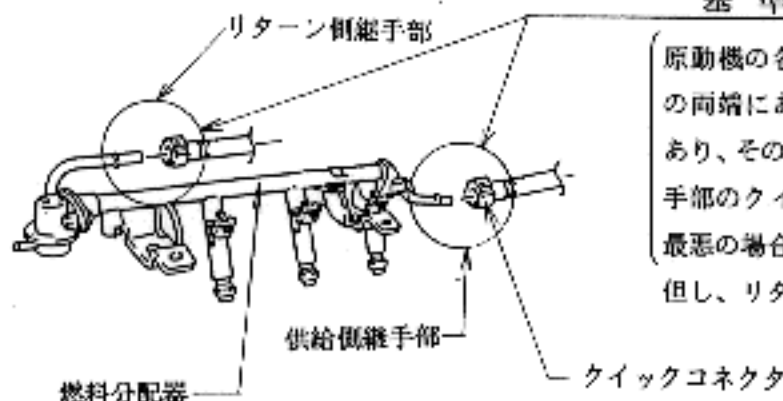

原動機の各気筒に燃料を分配する燃料分配器の両端にある継手部の嵌合が不十分なものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該継手部のクイックコネクタが抜けて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

但し、リターン側継手部は4WD車を除く。

改善の内容

全車両点検し、当該継手部の嵌合状態を確実なものにする。

識別：クイック・コネクタの根元に白色ペイントを塗布する。

