



改善箇所説明図②

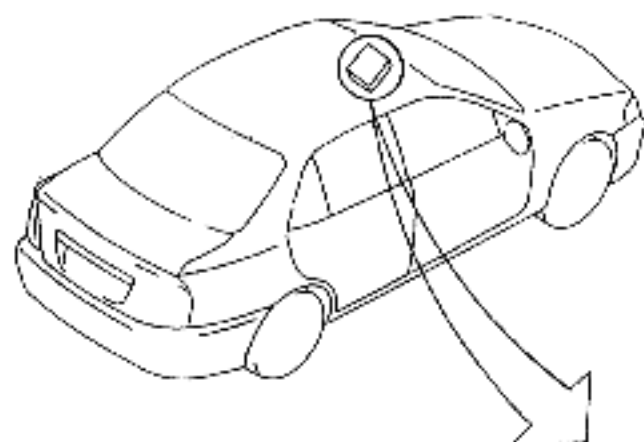

コンピュータ

部品番号：改善前： ZL10 18 881A
ZL10 18 881B

改善後： ZL10 18 881C

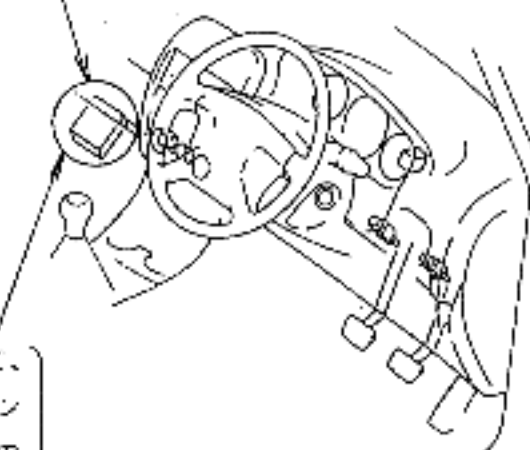


基準不適合発生箇所

可変バルブタイミング付き原動機搭載車において、自動変速機の制御用コンピュータのキックダウン制御プログラムが不適切なため、アクセルを全開で加速した場合、エンジン回転が過度に上昇し、保安基準の加速走行騒音が規制値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コンピュータを対策品と交換する。

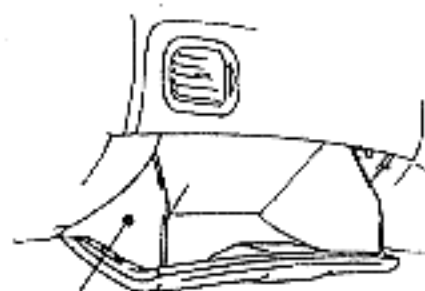

識別：グローブボックス側面に黄色ペイントを塗布する。

注：□は、交換部品を示す。