



改善箇所説明図

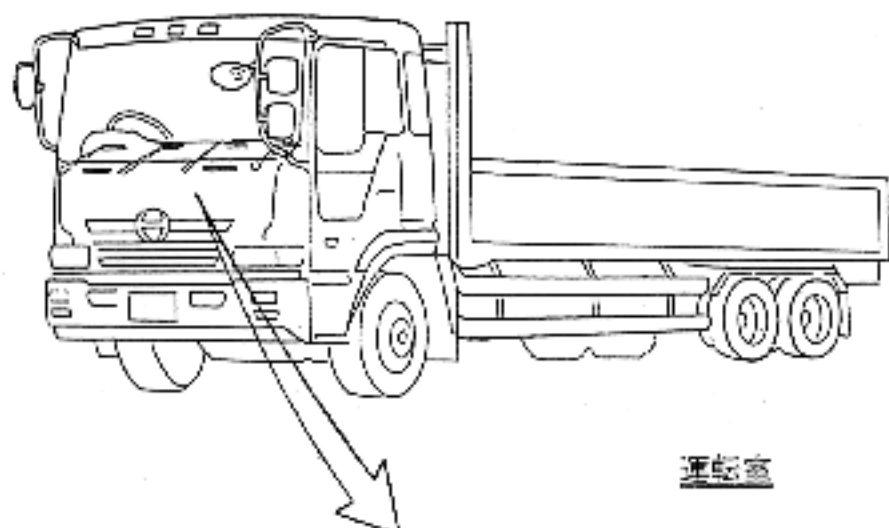

運転室

コントロールユニット

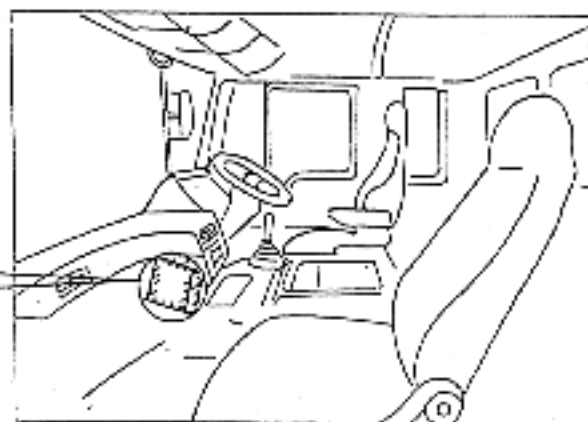

注: コントロールユニットを交換する。

基準不適合発生(原因)箇所

部品番号		適合車型
改善前	改善後	
89680-1481	89680-1482	トラック一般貨物
89680-1491	89680-1492	トラック消防車
89680-1501	89680-1502	フルトラクター
89680-1511	89680-1512	セミトラクター
89680-1541	89680-1542	定員29人未満バス
89680-1151	89680-1152	定員30人以上バス

制動灯の制御回路において、電気閉閉器(コントロールユニット)の回路設定が不適切なため、コントロールユニット内部の半導体リレーが短絡する場合があります。最悪の場合、制動灯が点灯したままになるおそれがある。

改善内容

対策: コントロールユニットの制動灯制御回路(半導体リレー)の前にリーク電流遮断回路を追加設定する。

措置: 全車両、コントロールユニットを対策品と交換する。

識別: 対策品のコントロールユニットには、白○の識別シール・マークを貼付する。

