


改善箇所説明図

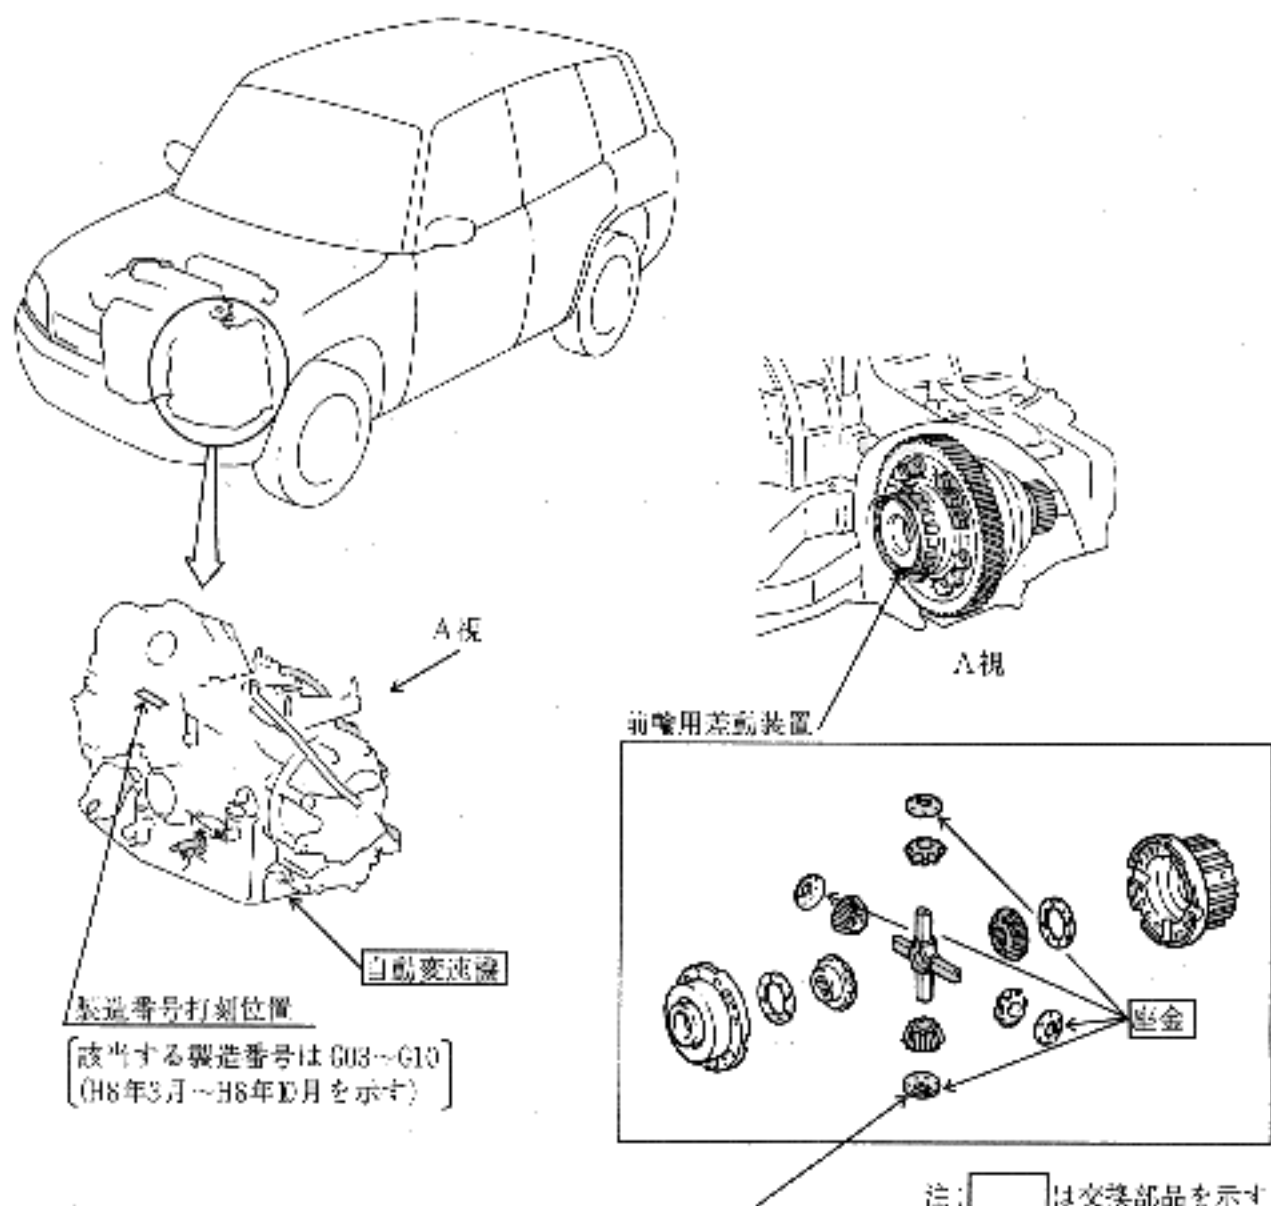

基準不適合発生箇所

〔小車に組付けている座金に製造不良のものがあため、そのままの状態で使用を続けると、当該座金が損傷して異音が発生し、最悪の場合、加速が悪くなって走行不能に至るおそれがある。〕

改善の内容

全車両、自動変速機の製造番号を確認し、該当するものは当該座金を良品と交換する。また、座金が損傷している場合は自動変速機を交換する。

※別：エンジンルーム右側のボデーパネル上面(サスペンション取付部前方)に黄色ペイントを塗布する。