
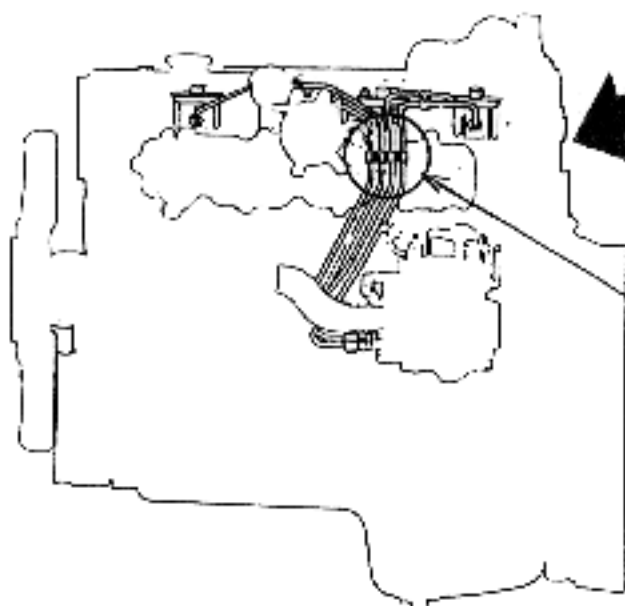


# 改善箇所説明図

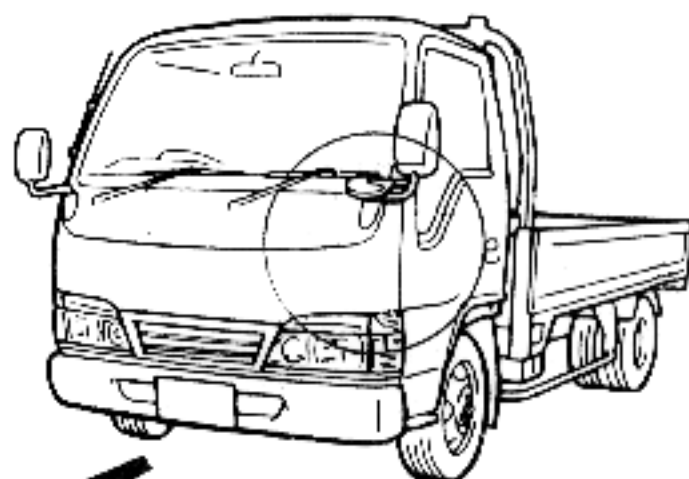


## 基準不適合発生箇所

燃料装置において、原動機の噴射ポンプからの燃料パイプを保持するクリップの製造方法が不適切なため組付時に当該クリップ部に亀裂が発生しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該クリップが脱落して、当該燃料パイプが振動により折損するおそれがある。

燃料パイプ

クリップ

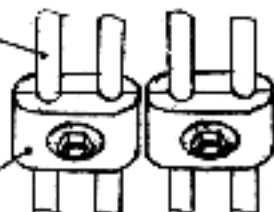

## 改善措置の内容

全車両、クリップを良品と交換する。

識別：クリップ締結ボルト頭部1箇所に白色ペンキを塗布する。