
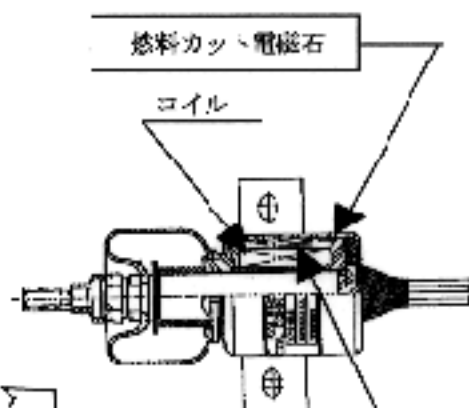
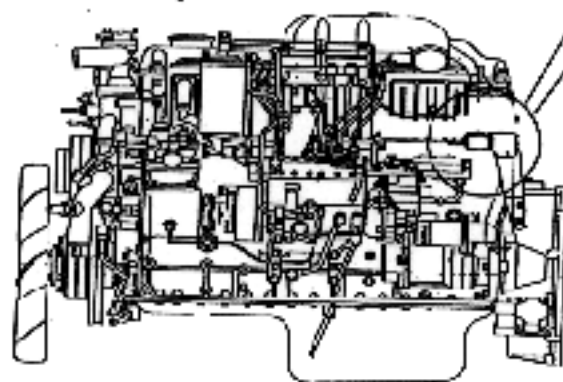


改善箇所説明図

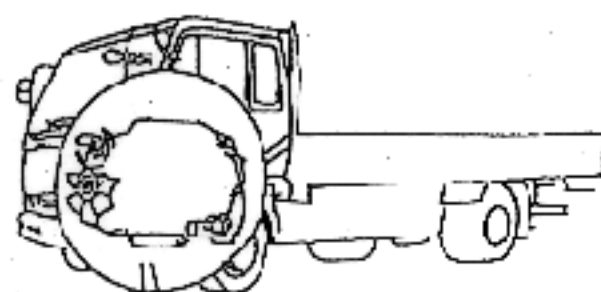

基準不適合発生箇所


燃料装置の燃料カット装置において、内部の電磁石の防水性能が不十分なものがあり、そのままの状態で使用を続けると内部のコイルが断線し、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料カット装置を対策品と交換する。


注：□ は交換部品を示す。

改善前

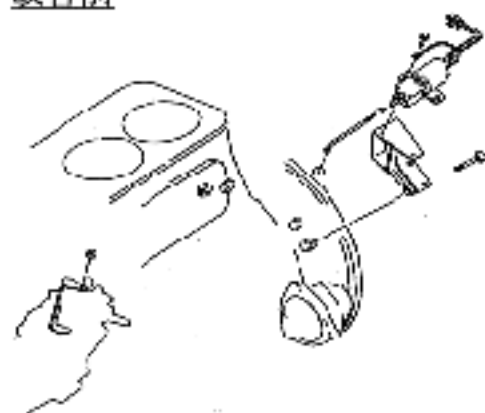

燃料カット装置(電磁石式)

改善後

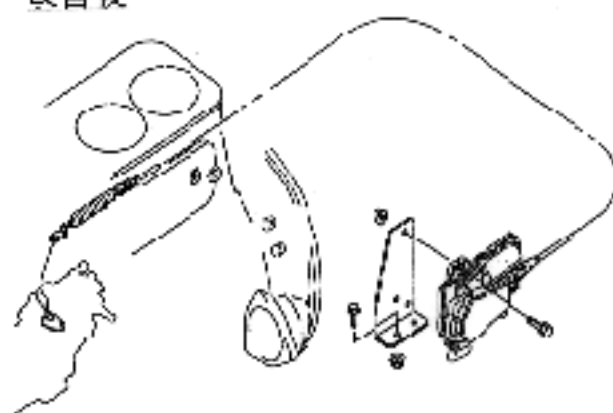

燃料カット装置(モーター式)