
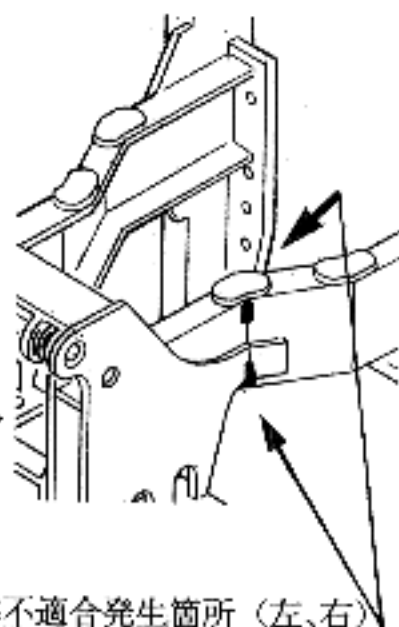
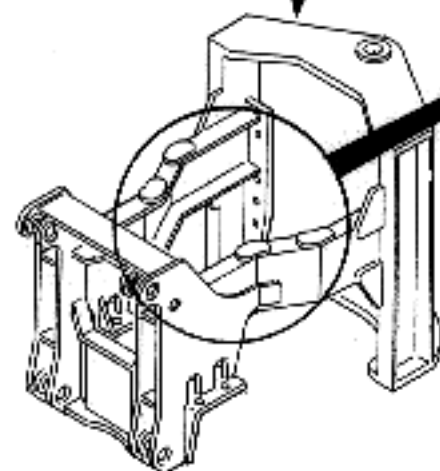


改善箇所説明図

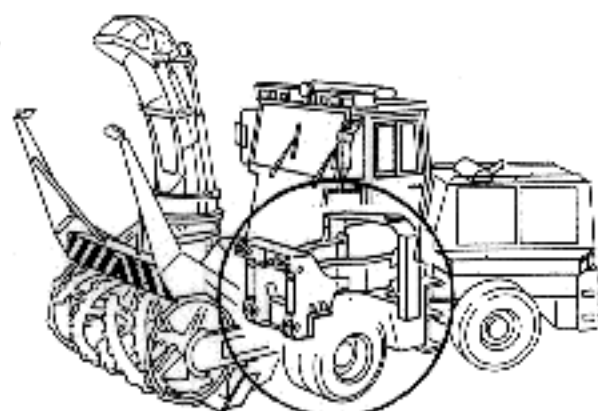


基準不適合発生箇所（左、右）

車枠において、フロントシャーシ部材の加工処理が不適切なため、部材に微小割れが発生しているものがあり、そのままの状態で使用すると、当該部位の割れが進行し、最悪の場合、車枠が切断するおそれがある。


改善の内容

全車両点検し、当該部材に割れが発生しているものは、割れを補修溶接する。また、当該部位を補強する。

改善前

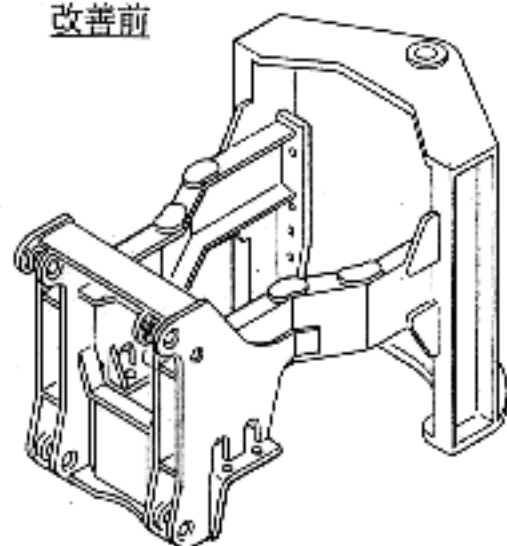

改善後

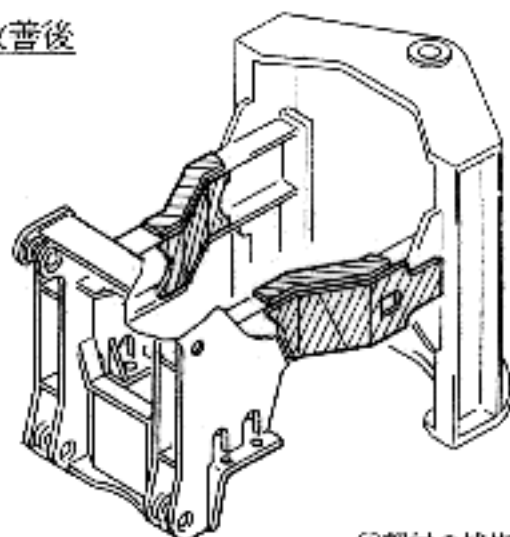

①部材の補修溶接
②補強部材の追加
は補強部材（左、右）