
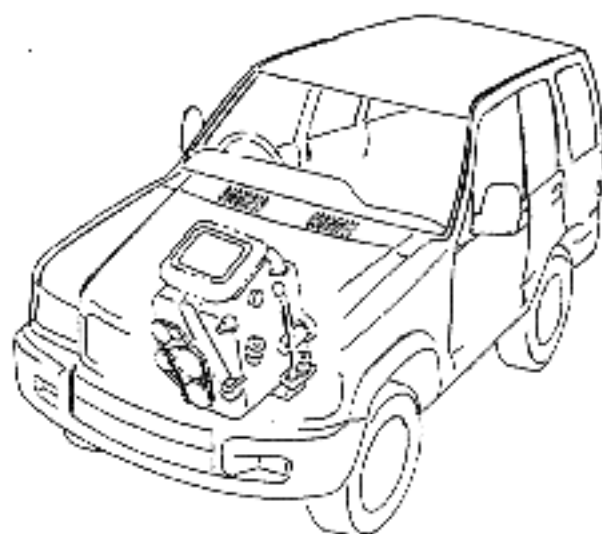



改善箇所説明図

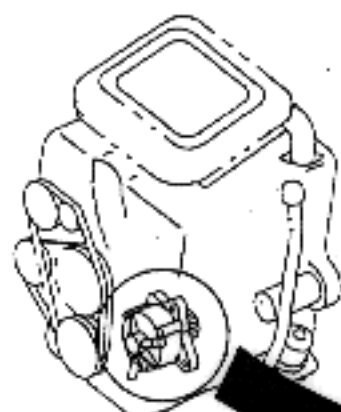

バキュームポンプ

注：□内は交換部品を示す。

バルブ

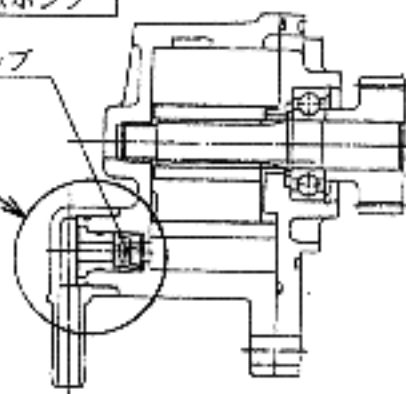

基準不適合発生箇所

ブレーキ倍力装置のバキュームポンプにおいて、バルブスプリングシートの組付けに不適切なものがあり、そのままの状態で使用が続けると、原動機停止時の空気の逆流により、当該バルブスプリングシートがずれて、最悪の場合、バルブが作動しなくなり、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなる。

バキュームポンプ

改善前


改善後

バルブ

長穴

バルブスプリング

10-37-37°リブシート

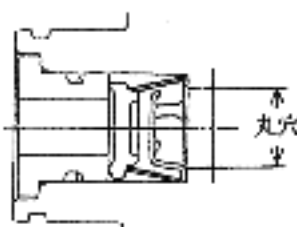

丸穴

吸入口形状変更（長穴→丸穴）

改善の内容

全車両、当該バキュームポンプを対策品と交換する。

識別：ラジエーターブラケットボルト

頭部に黄色ペンキを塗布する

