


改善箇所説明図

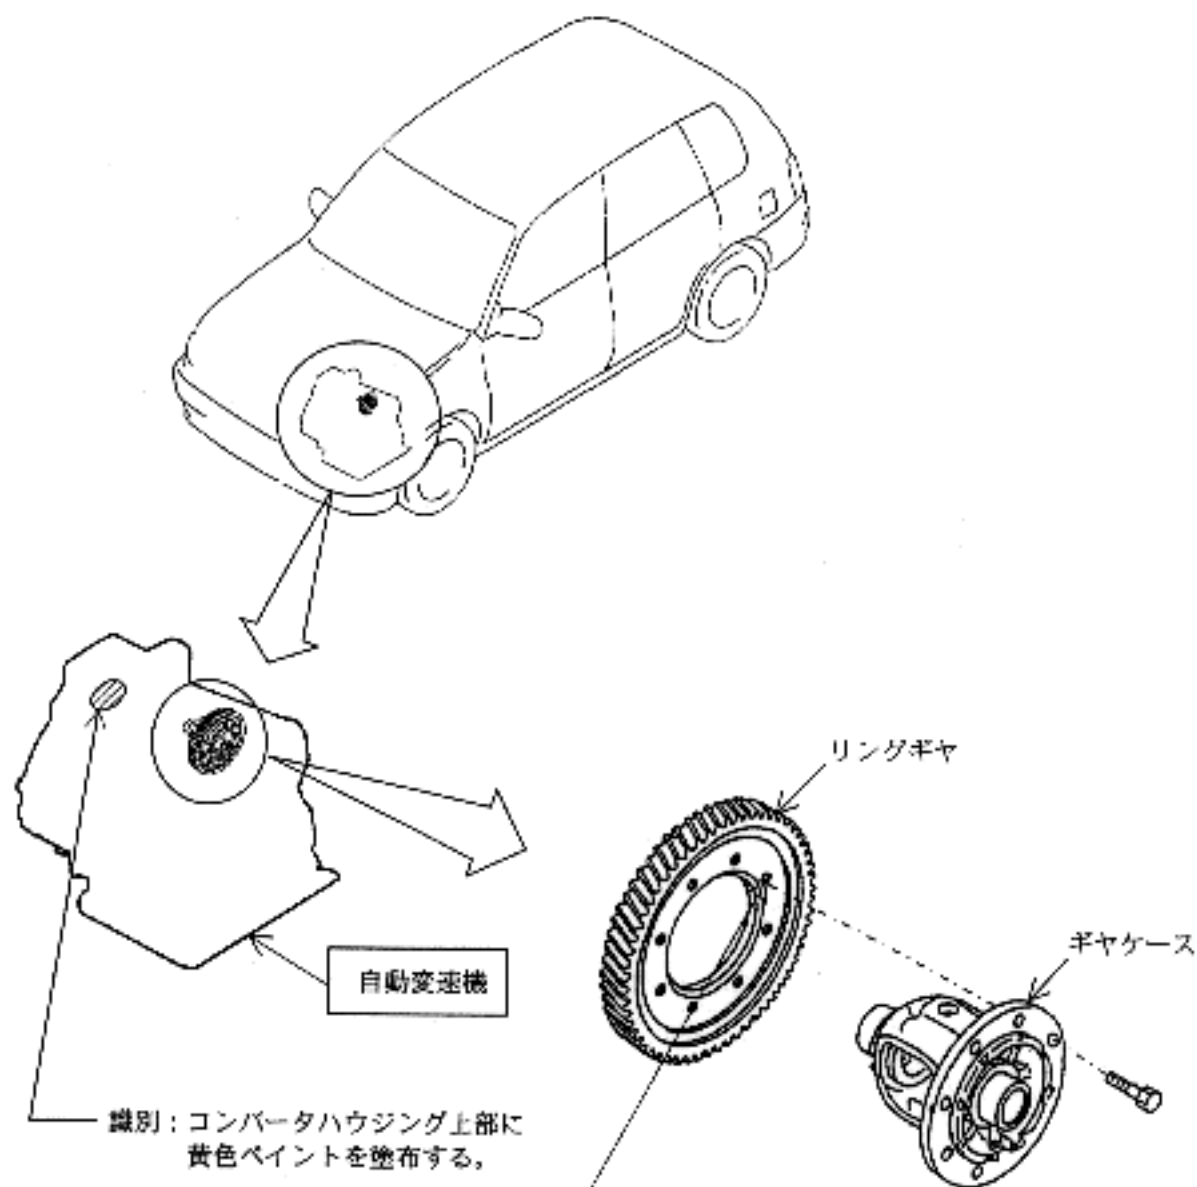

基準不適合発生箇所

3速自動変速機において、当該変速機内部のリングギヤ取り付けボルトのねじ穴に加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該取り付けボルトが緩み、ミッションケースと干渉して異音が発生し、最悪の場合、当該変速機が破損して走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該自動変速機を良品と交換する。