


# 改善箇所説明図

## 基準不適合発生箇所

変速機とシフトレバーを連結するシフトケーブルにおいて、強度が不足しているため、少々強引なシフト操作を繰り返すと、シフトケーブルに過大な荷重が働き、当該シフトケーブル内部の芯線が切壊し、最悪の場合、シフト操作ができなくなるおそれがある。

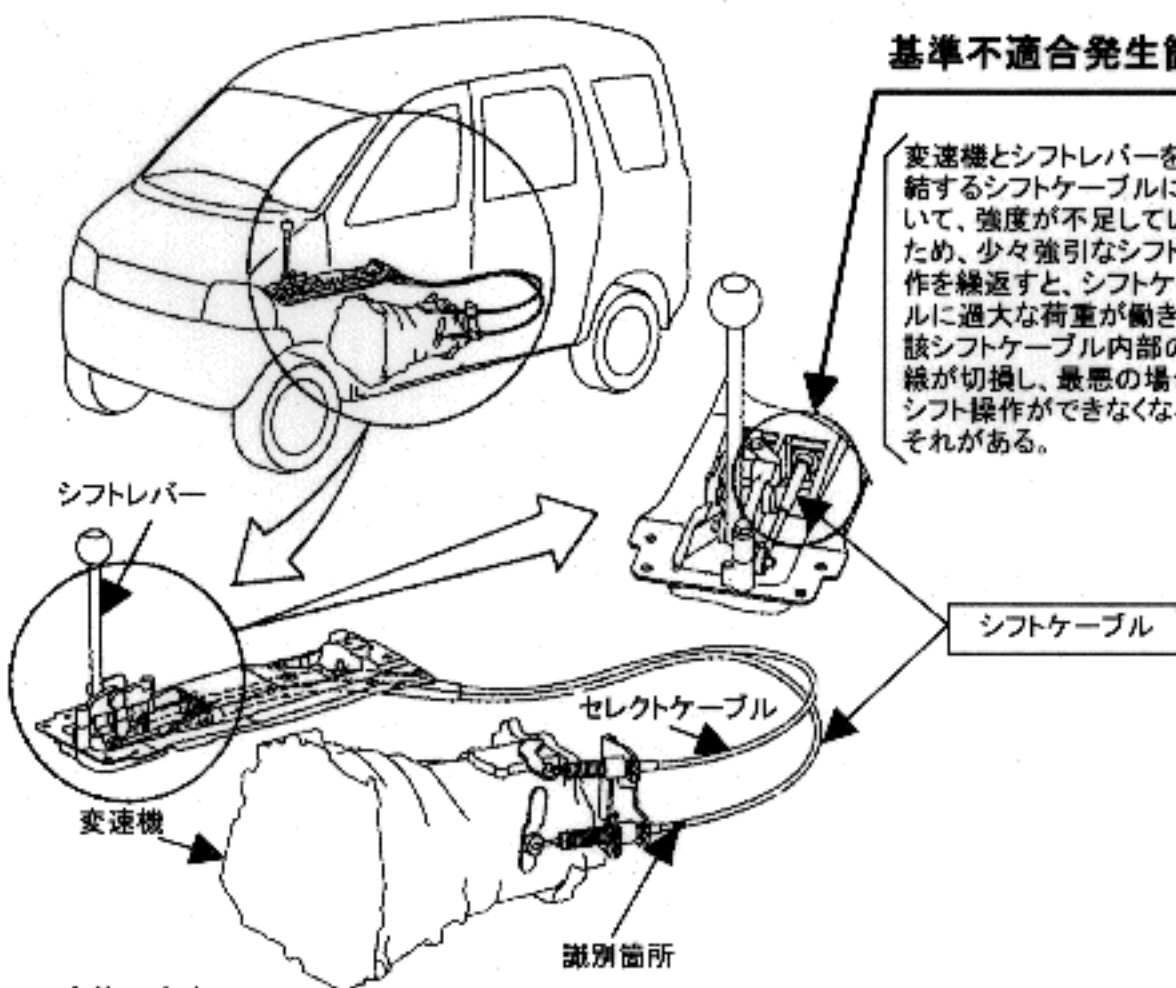

## 改善の内容

当該シフトケーブルを対策品と交換する。

注:   は交換部品を示す。

## 改善前

GD-S200V、GD-S220V



GD-S210V、GD-S230V



## 改善後



識別: 黄色テープ巻き付け



識別: 白色テープ巻き付け