


改善箇所説明図



作業完了車はここに黄色のペイントを塗布する。

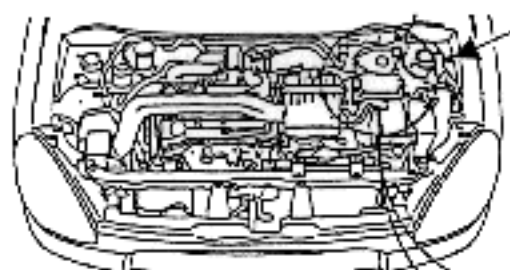

配線カプラー



前照灯及び警告器配線端子



基準不適合発生箇所


電気装置において、前照灯及び警告器の電気配線カプラー内の端子に寸法が不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該端子結合部が発熱して樹脂製のカプラーが溶損し、最悪の場合、溶損した樹脂が端子に溶着して導通不良となり、前照灯の不点及び警告器の作動不良に至るおそれがある。

改善措置の内容


全車両、当該端子間にサブハーネスを追加結線する。

注:  は対策部品を示す

改善前

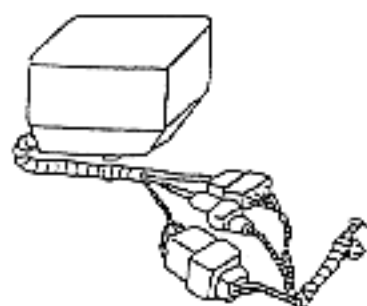

改善後

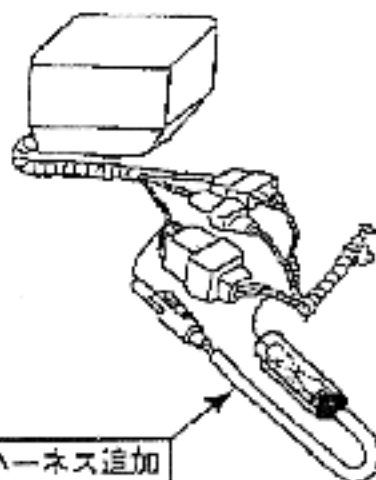

サブハーネス追加