



改善箇所説明図

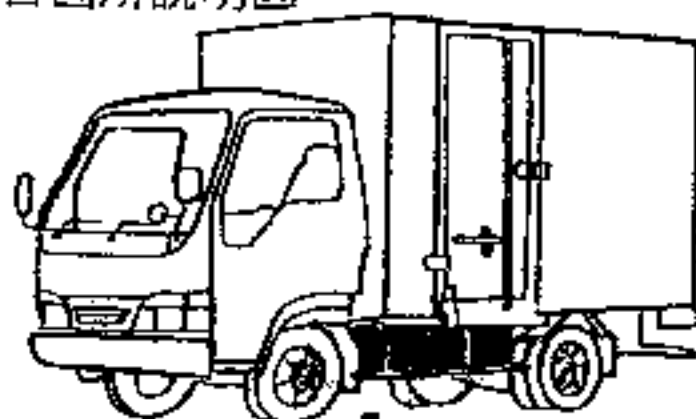


燃料タンクは
左右に各1本搭載

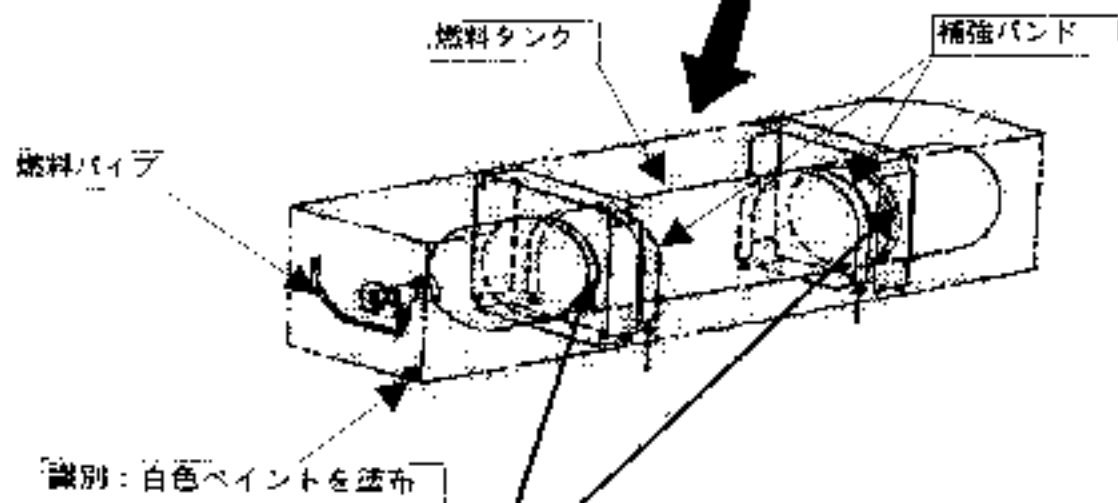

基準不適合発生箇所

圧縮天然ガス車（CNG車）の燃料装置において、燃料タンク固定金具（バンド）の溶接部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部が破損し、燃料タンクがずれることから、最悪の場合、燃料パイプが損傷して、燃料が漏れるおそれがある。

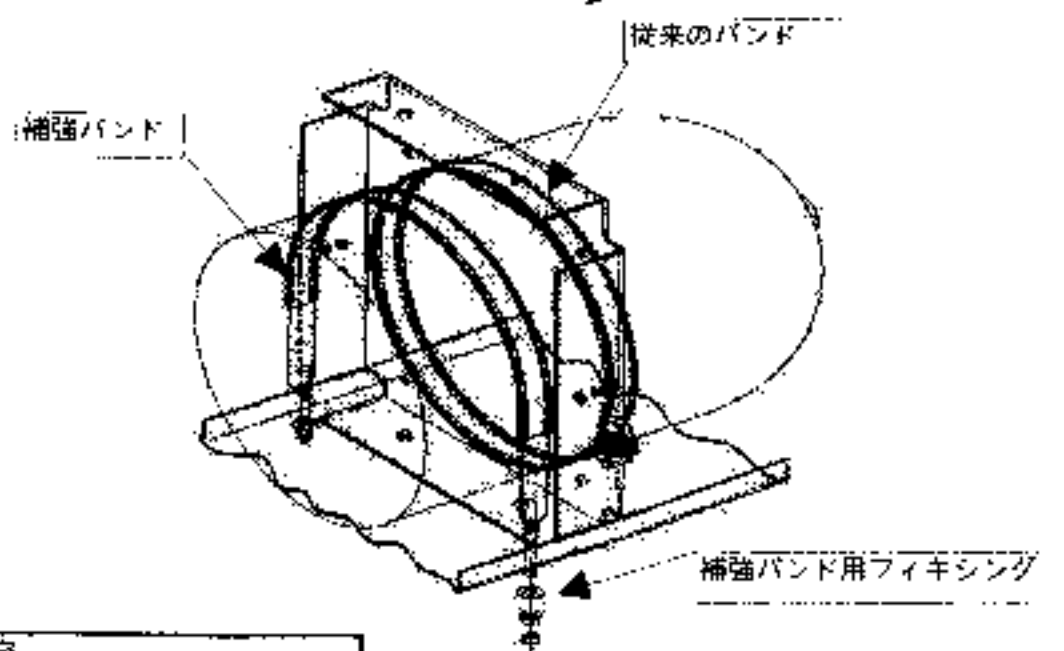

改善の内容

全車両、補強バンドを追加する。