


(改善箇所説明図)①

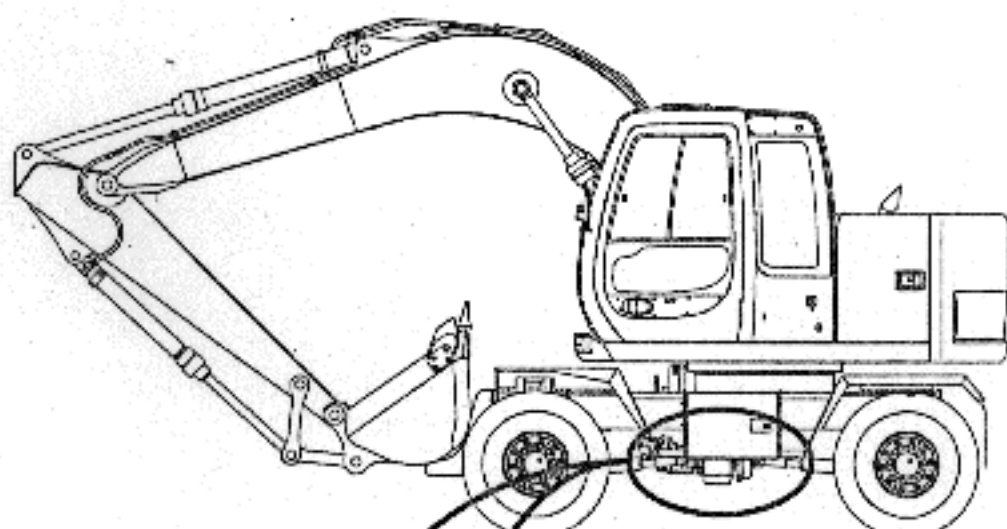

油圧モーター

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、変速機に動力を供給する油圧モーター内部のシリンダブロックとピストンに加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、油圧モーターから作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

前側プロペラシャフト

トランスミッション

後側プロペラシャフト


注: は交換部品を示す。

改善内容

全車両、油圧モーターを良品と交換する。

(良品の供給に時間がかかることから、当面の暫定対策として「改善対策が完了するまでの間、油圧モーターから異音が発生した場合は運行をしない」旨を使用者に対し通知する。)

識別

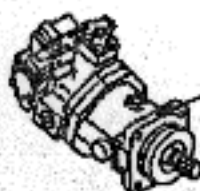

トランスミッション結合部上面に、白色のペイントを塗布する。