


改善箇所説明図



アクスルハウジング

Uボルト

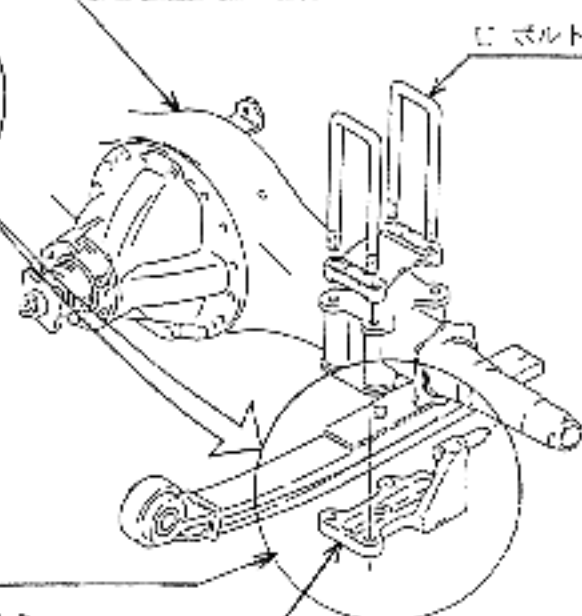


ショックアブソーバブラケット


基準不適合発生箇所

後端緩衝装置のショックアブソーバ取付部材（ブラケット）の形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、車両運動により当該取付部材とアクスルハウジングが干渉し、アクスルハウジングとリーフスプリングを締結しているUボルトが弛むおそれがある。

（改善前）

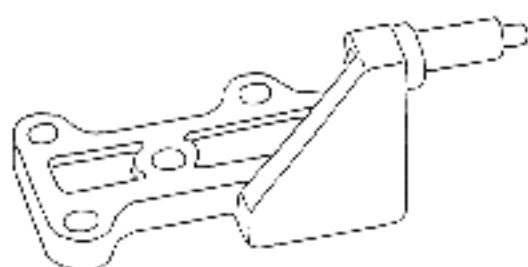

（改善後）

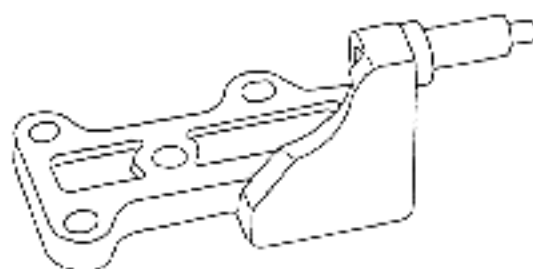

形状を変更する

改善の内容

全車両、当該ショックアブソーバ取付部材の形状を変更する。