




改善箇所説明図

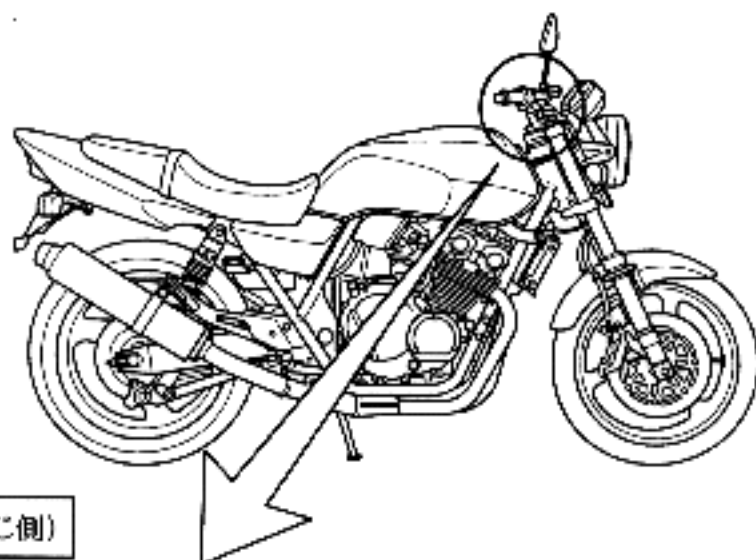

スロットルケーブル B(閉じ側)

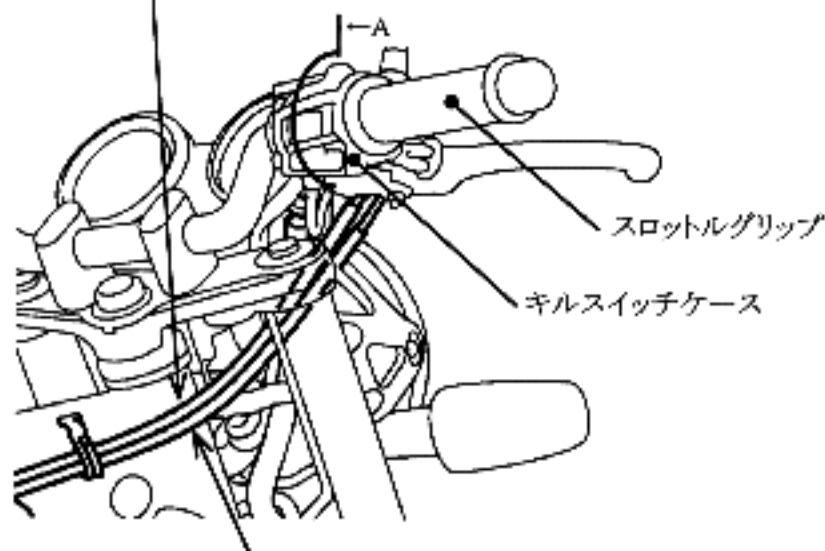

スロットルケーブル A(開き側)

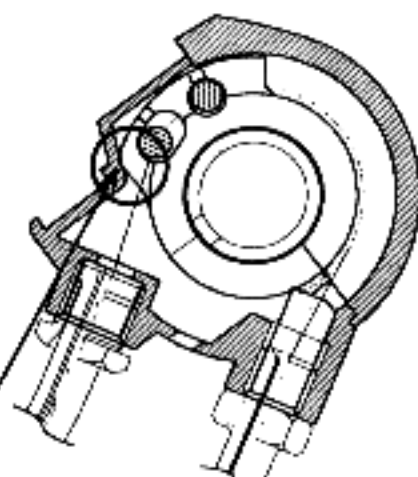

A部断面図

基準不適合発生箇所

二輪自動車の加速装置において、スロットルケーブルの長さが不適切なため、スロットル全開時にスロットルグリップの当該ケーブル取付部がキルスイッチケースに引っかかり、最悪の場合、原動機の回転が下がるおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該スロットルケーブルを対策品と交換する。

識別: 車台番号付近に黄色ペイントを塗布する。