


改善箇所説明図

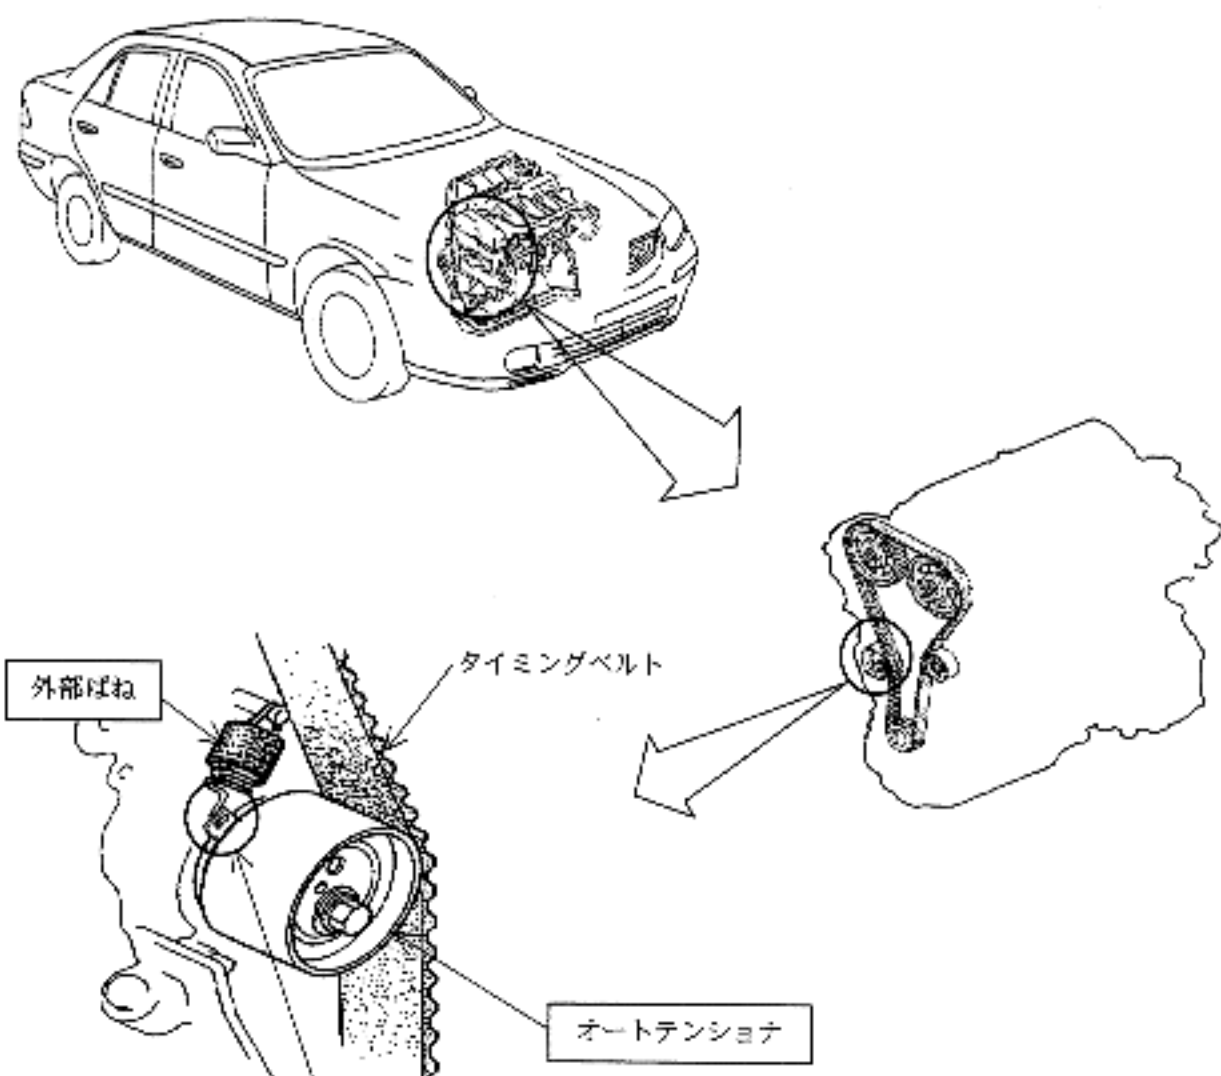

基準不適合発生箇所

原動機において、タイミングベルトの張力を維持する部品（オートテンショナ）に振動吸収性能が不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該オートテンショナの外部ばねが折損してタイミングベルトが緩み、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車同、当該オートテンショナを確認し、該当するものは対策品と交換する。

識別：右エンジンマウントに黄ペイントを塗布する。

注：□ は、交換部品を示す。