



改善箇所説明図

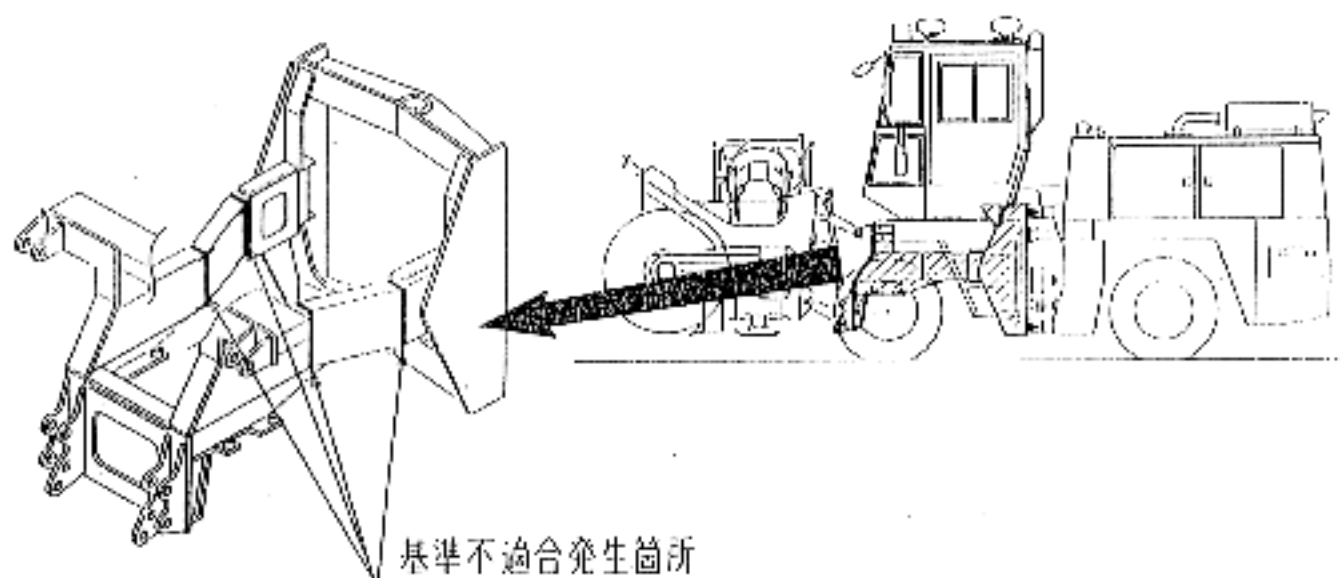

車枠前部の溶接が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、車枠に亀裂が発生し、最悪の場合、車枠が切断し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該車枠に亀裂の発生しているものは、補修溶接を行なった後に補強部材を追加する。又、亀裂の発生していないものは、補強部材を追加する。

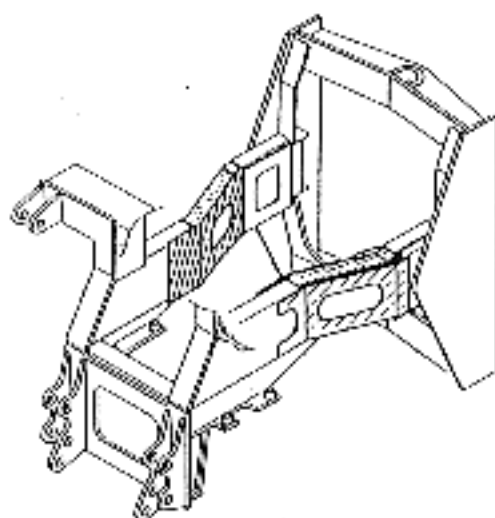

- ① 部材の補修溶接
 ② 補強部材の追加
 〰〰〰は補強部材