



改善箇所説明図

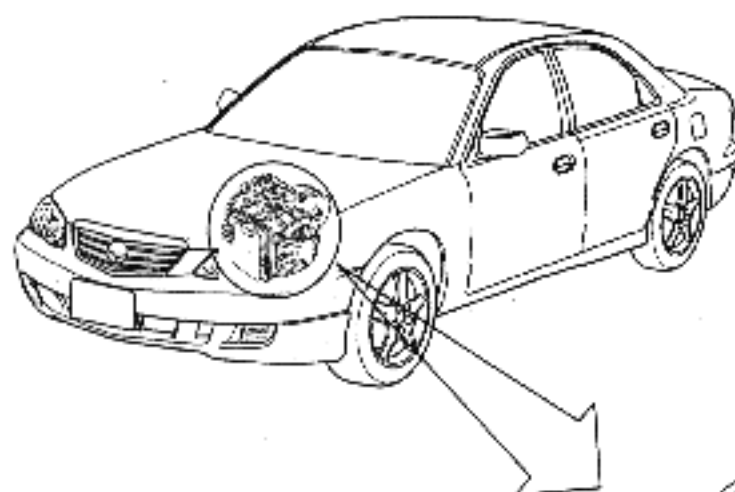

断面図

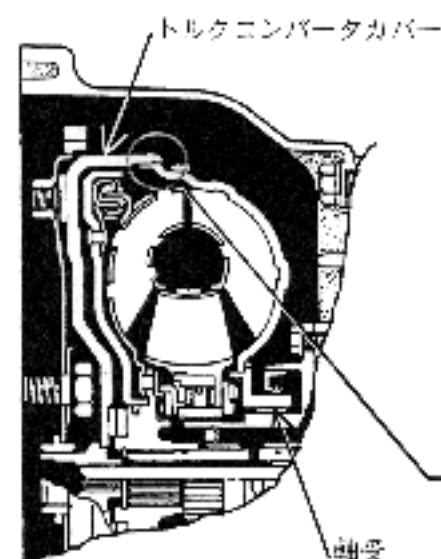


トルクコンバータ

自動変速機

基準不適合発生箇所

自動変速機のトルクコンバータのカバーに加工不良のものがあ
るため、そのままの状態で使用を続けるトルクコンバータを支持
する軸受が摩耗しシール性が低下するため、オイルが漏れて、
最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

識別：黄ペイントを塗布する。

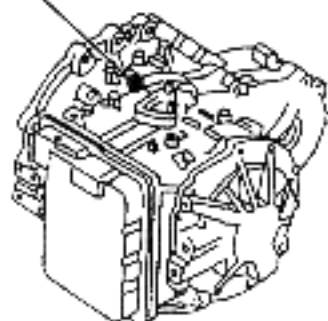

改善の内容

全車両、当該自動変速機を良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。