


改善箇所説明図

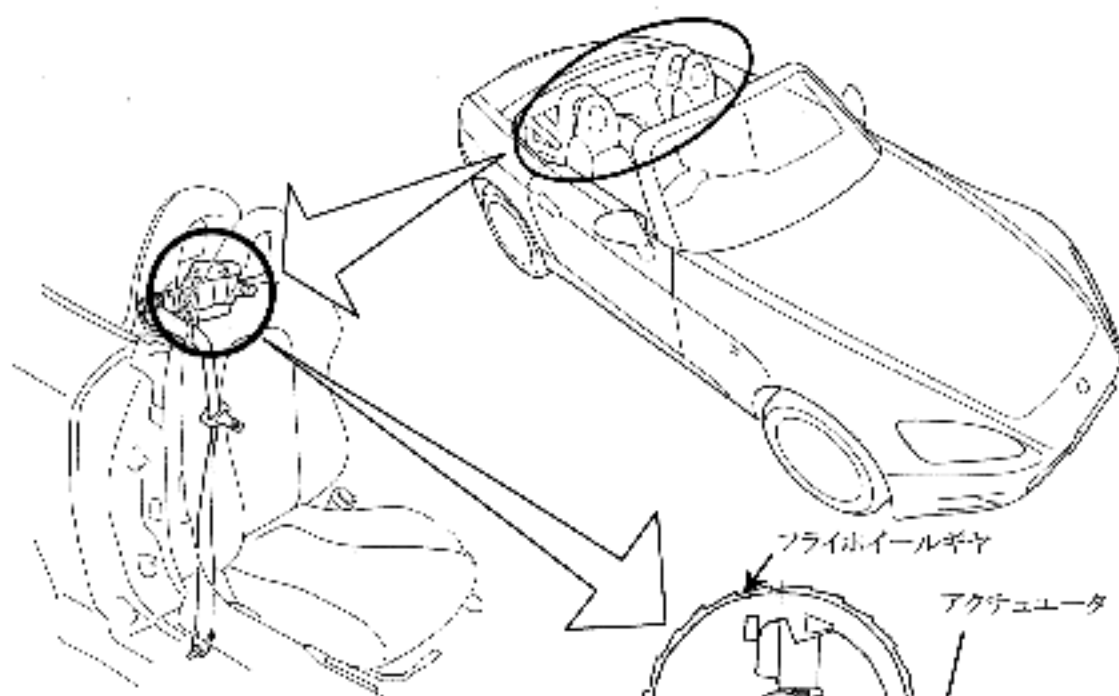

基準不適合発生箇所


座席ベルトの巻き取り装置において、装置内部のロック機構(Gセンサー)のアクチュエータの形状が不適切なため、当該ベルトがロックしたままとなることがあり、最悪の場合、座席ベルトが引き出せなくなるおそれがある。

※注 は交換部品を示す。

ロック機構(Gセンサー)

改善内容

全車両、左右座席ベルト巻き取り装置のロック機構(Gセンサー)を、対策品のアクチュエータを組み込んだものと交換する。

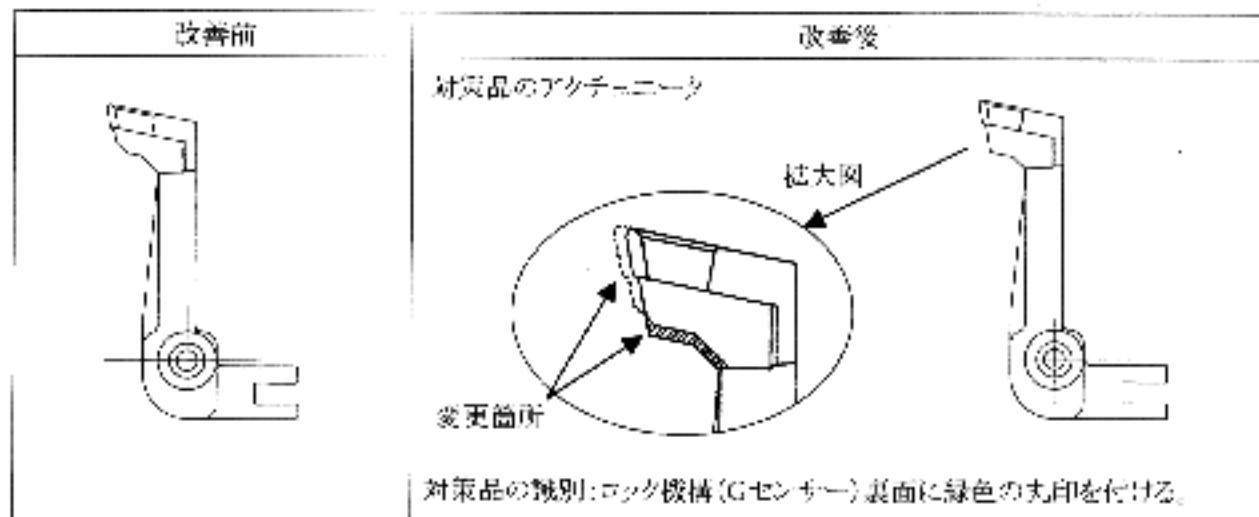

識別: 運転者席の右側スライドレール後部取付ボルト頭部に紫色ペイントを塗布する。