



改善箇所説明図

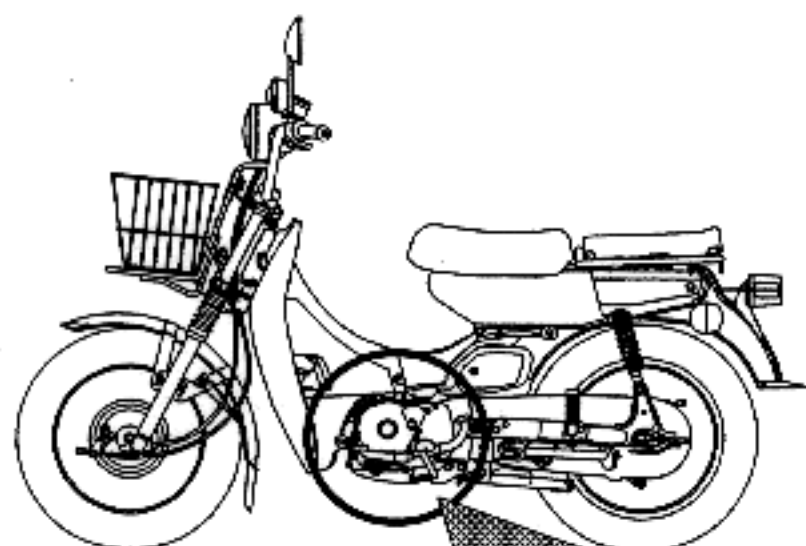

クランクピン

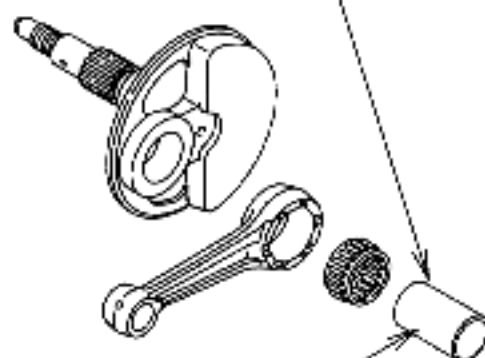

基準不適合発生箇所

原動機において、クランクシャフトのクランクピンの熱処理が不適切なものがあり、そのままの状態を使用を続けると、当該クランクピンに異常摩耗が発生して、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

クランクシャフト



改善の内容：全車両、当該クランクシャフトを良品と交換する。

識別：原動機型式打刻位置付近に黒色塗料を塗布する。

注： ☐ は交換部品を示す。