



改善箇所説明図

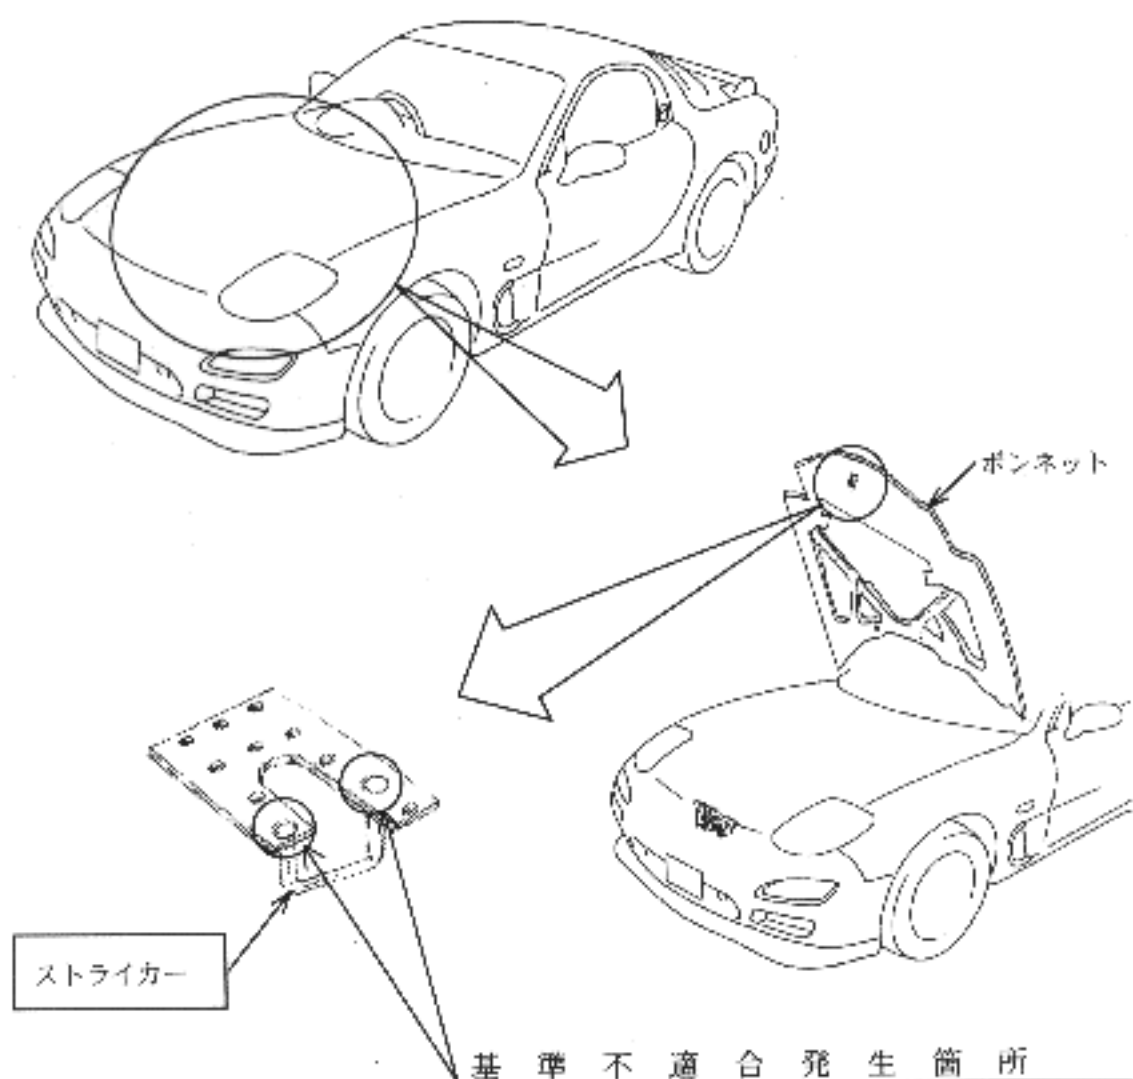

識別：ストライカーの台座に
黄ペイントを塗布する。

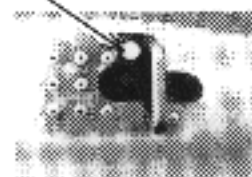

アフターマーケット用品として販売された樹脂製ボンネット（マツダスピード・エアロボンネット）のロック装置のストライカーの構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ストライカーの溶接部が破損し、最悪の場合、走行中にボンネットが開き、前面ガラスを破損させるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ストライカーを対策品と交換する。



注) □は交換部品を示す。