

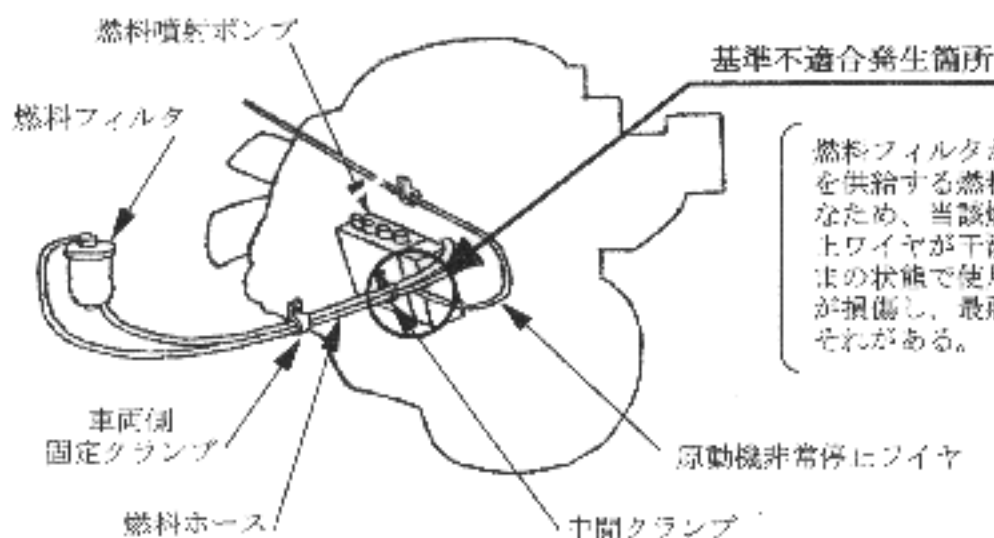


改善箇所説明図

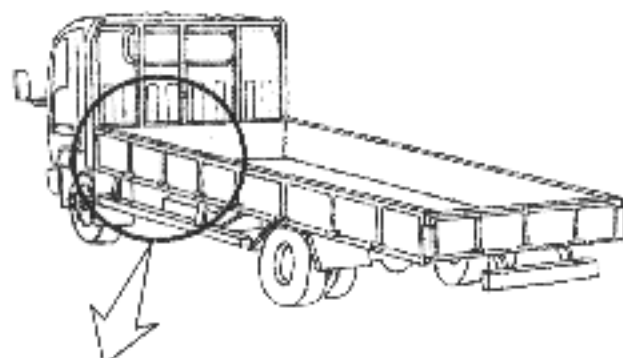

燃料フィルタから燃料噴射ポンプへ燃料を供給する燃料ホースの組付けが不適切なため、当該燃料ホースと原動機非常停止ワイヤが干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

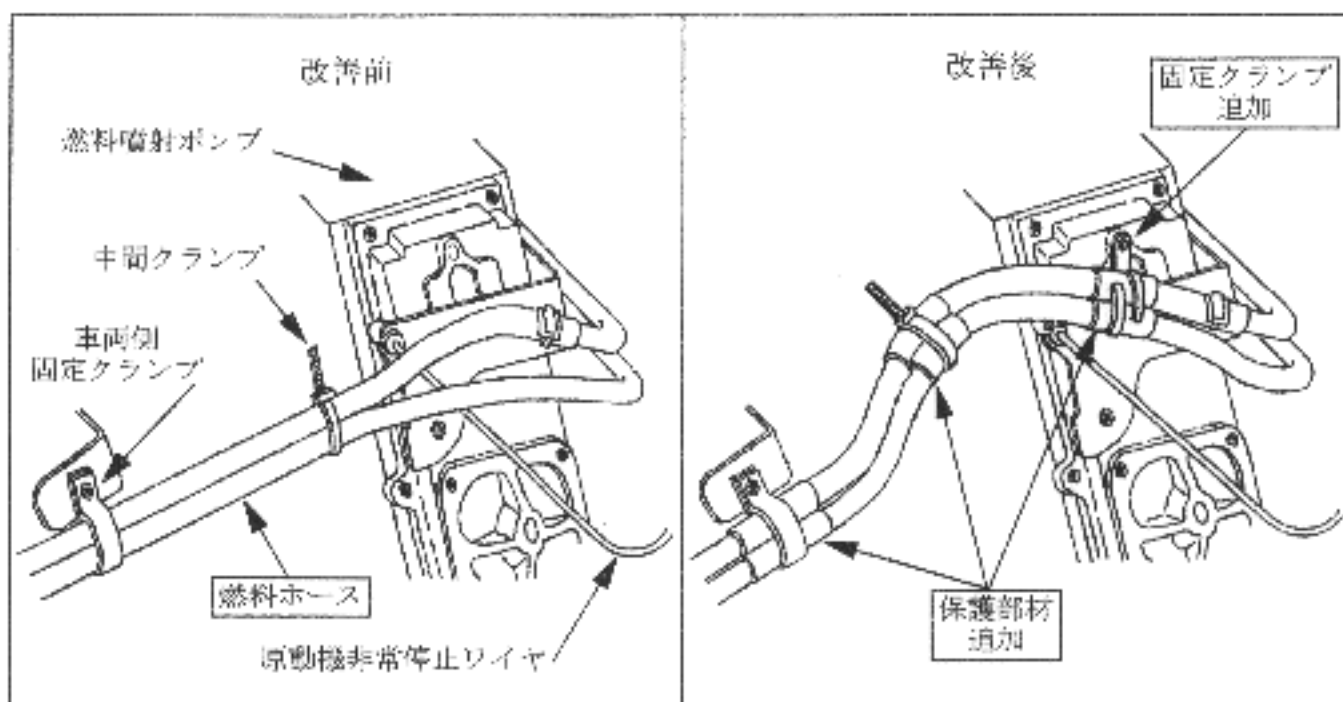

改善の内容

全車両、当該燃料ホースに固定クランプ及び保護部材を追加する。
また、燃料ホースを点検し、損傷があるものは新品に交換する。

注： 内は対策部品を示す。