


改善箇所説明図

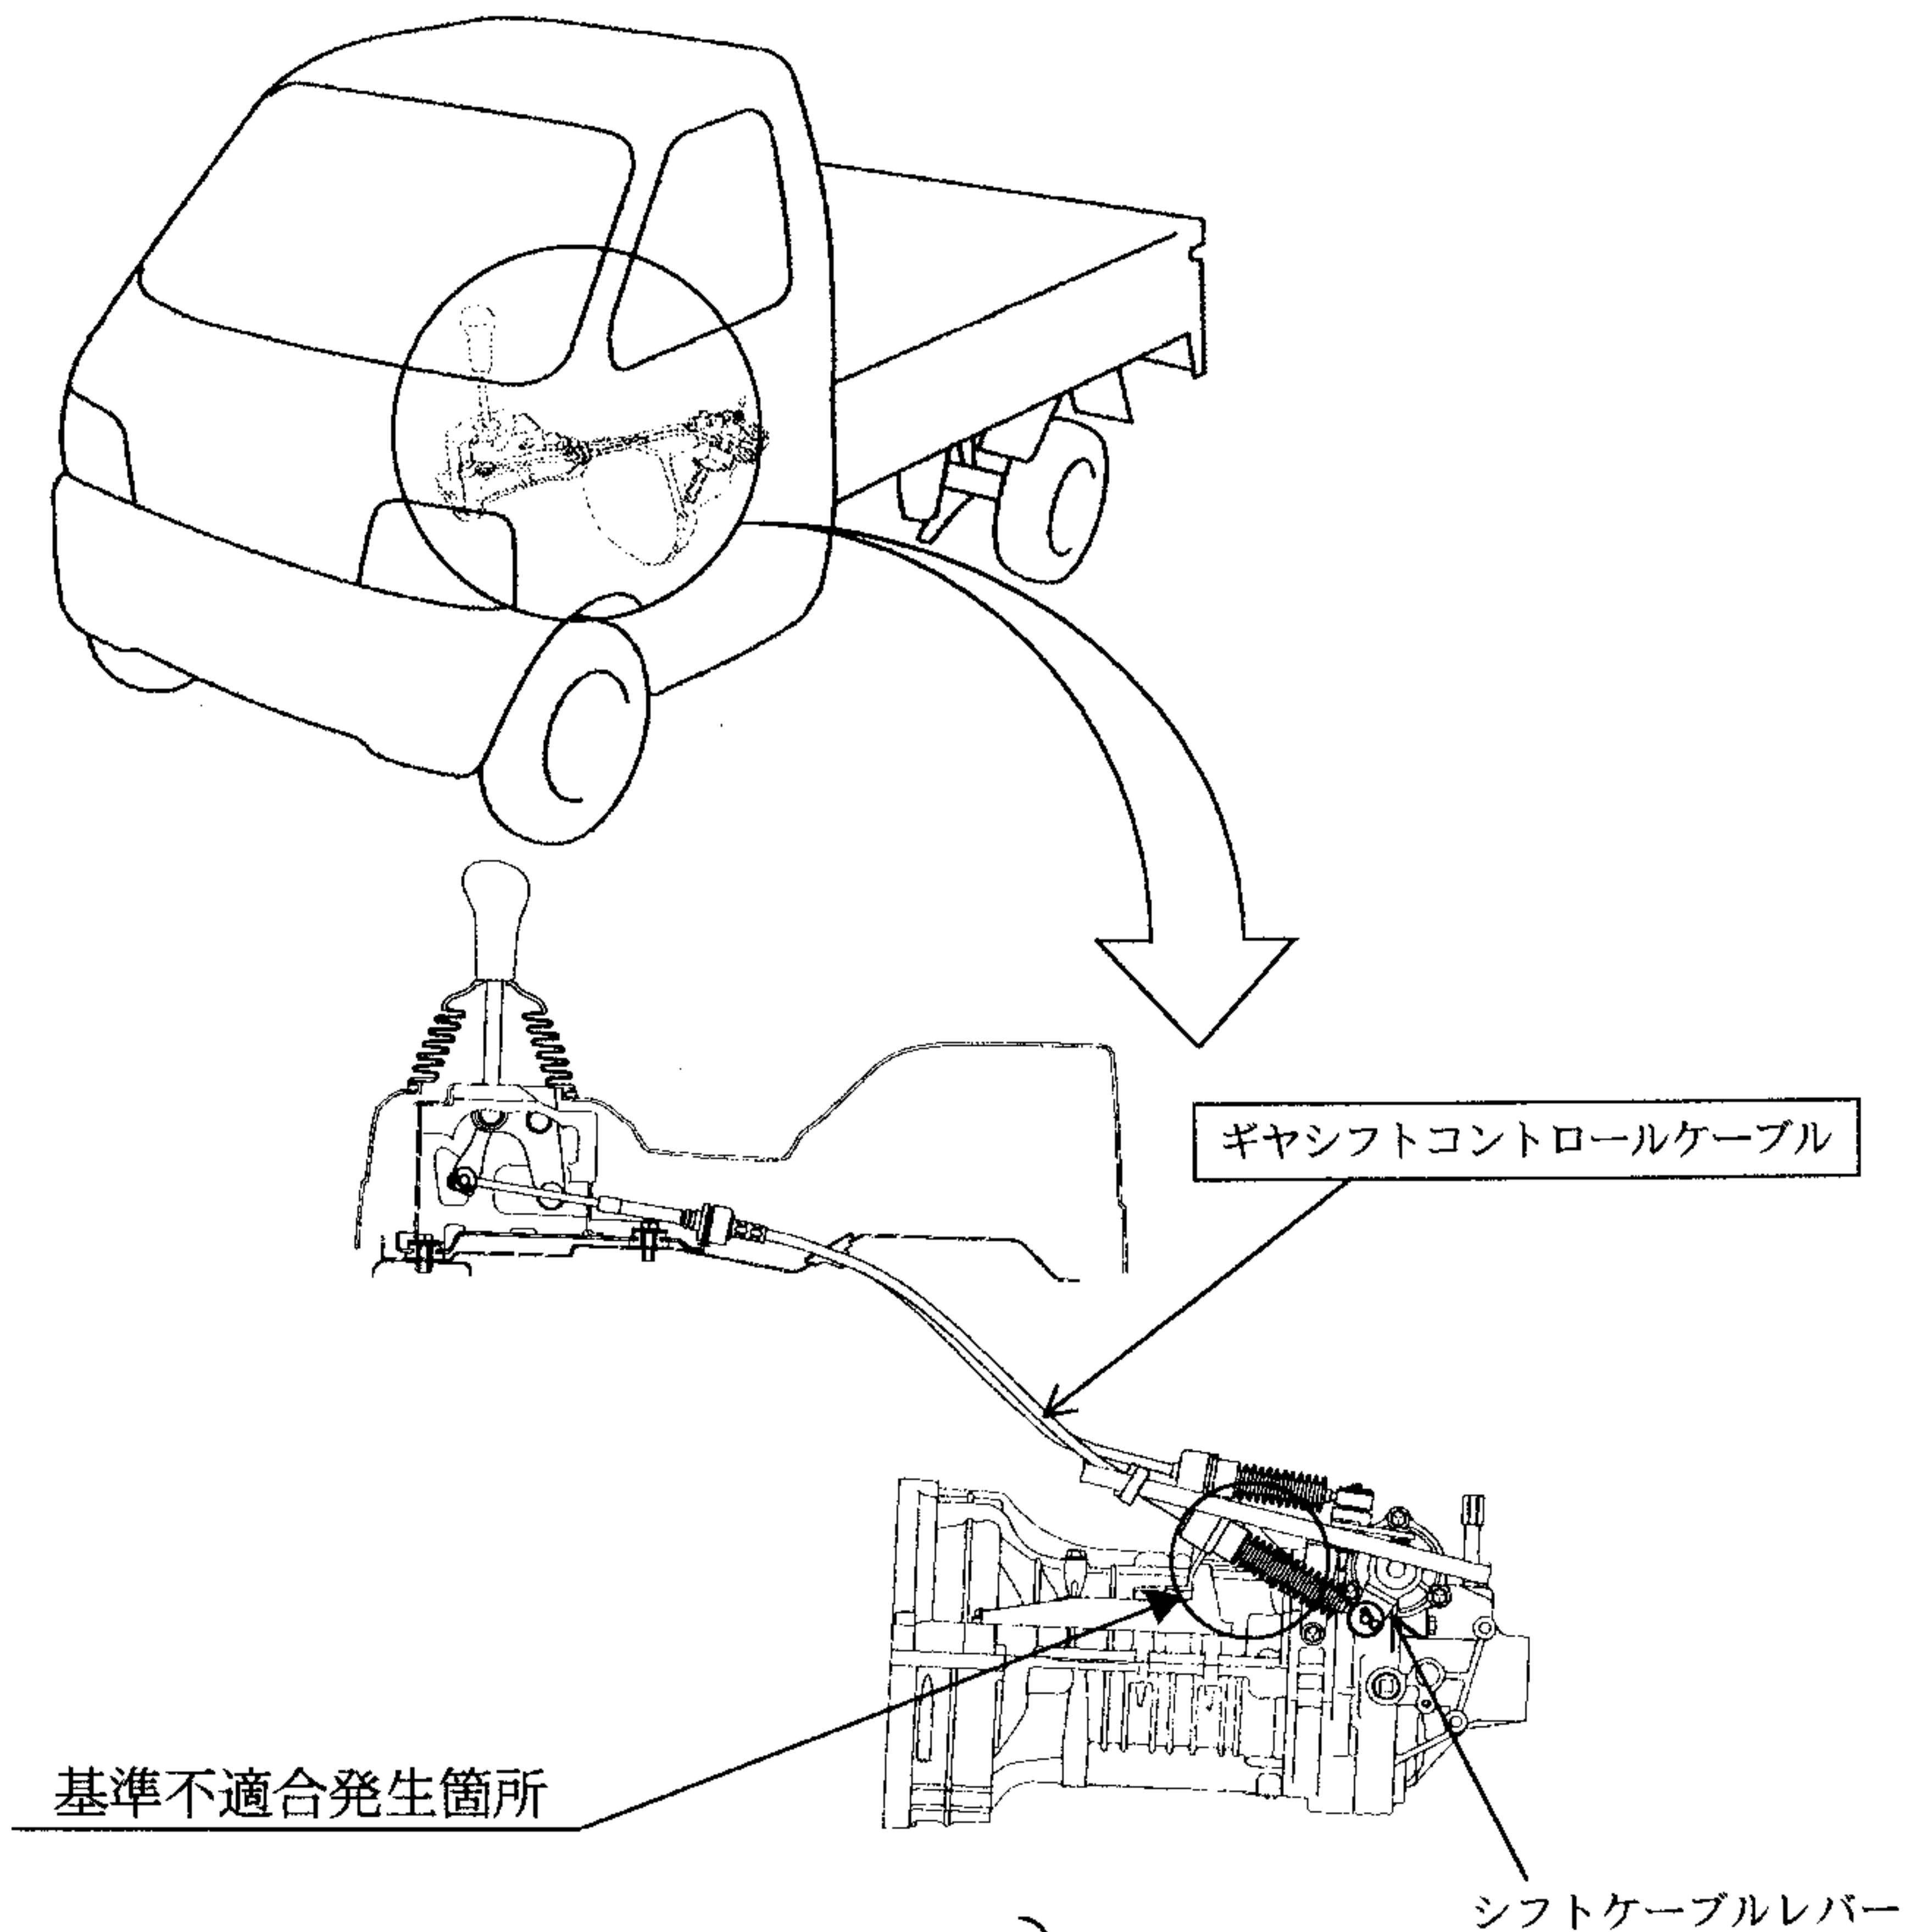

手動変速機付車の動力伝達装置において、ギヤシフトコントロールケーブルの組付け作業が不適切なため、インナーケーブルが変形したものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ギヤシフト操作時に当該ケーブルの変形部分に応力が集中し、最悪の場合、当該ケーブルが折損し、シフト操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ケーブルを対策品と交換する。

識別：ギヤシフトコントロールケーブルのマスダンパー部に黄色ペイントを塗布する。

注：□は交換部品を示す。