



改善箇所説明図

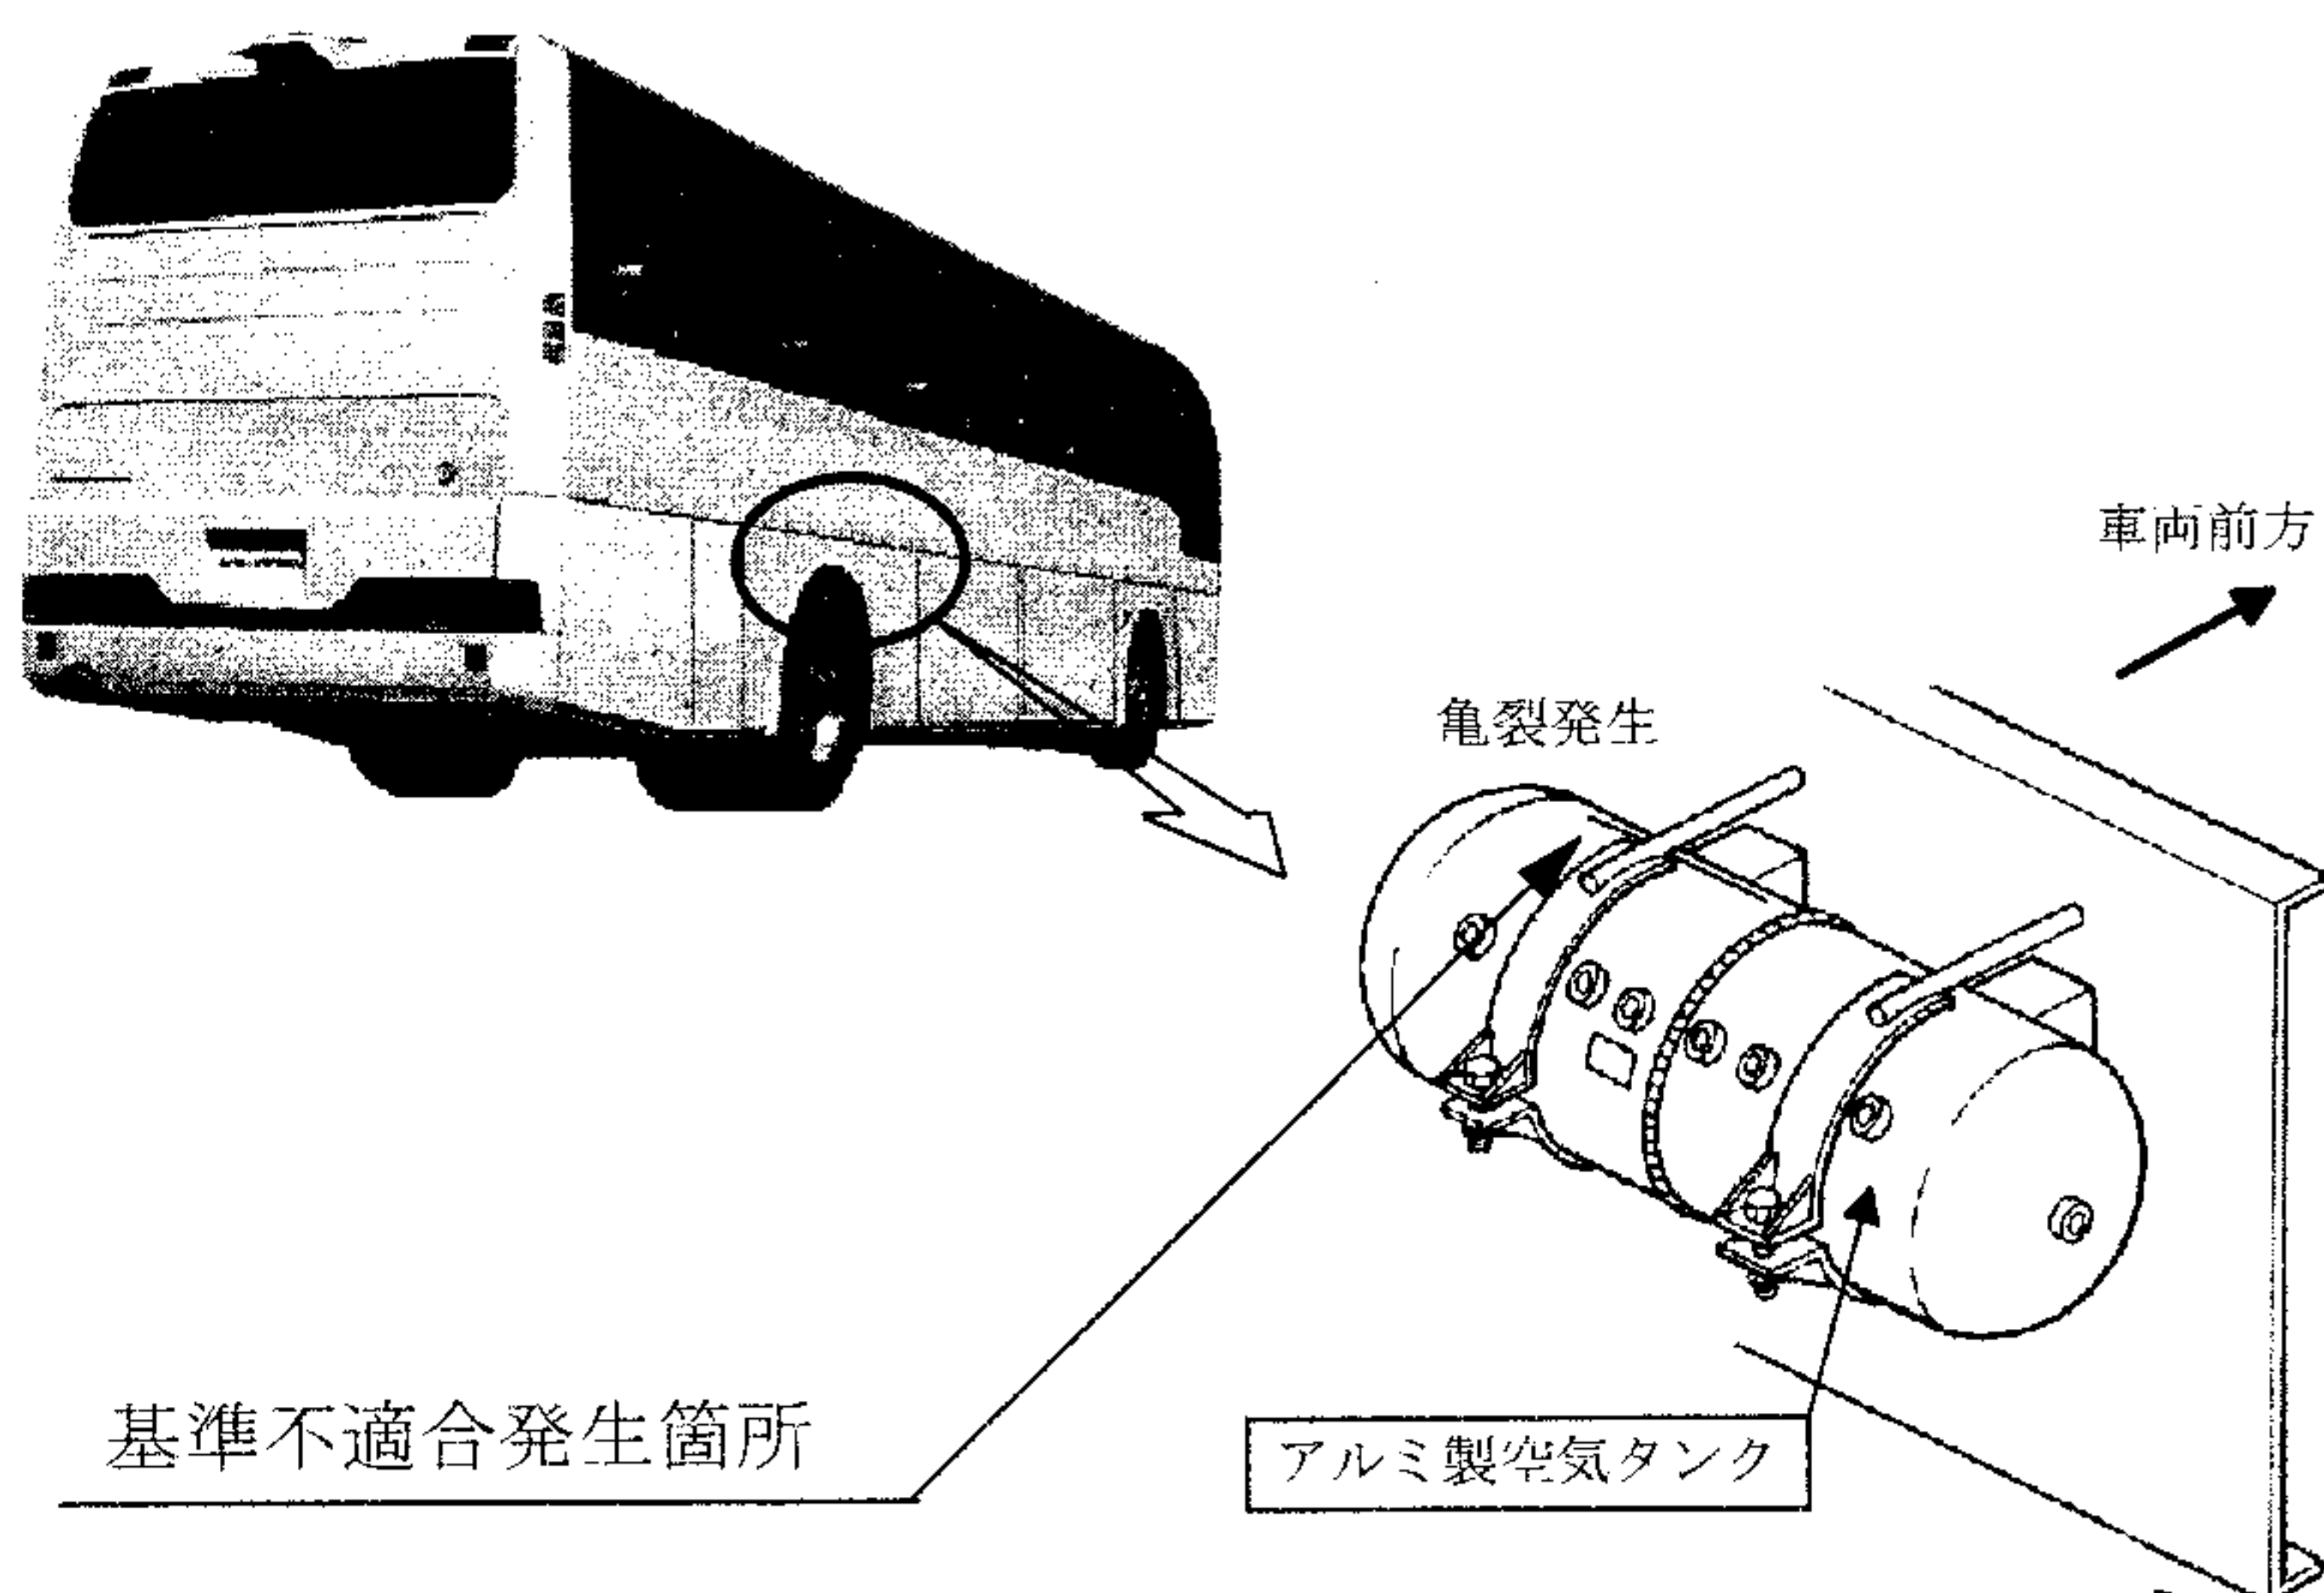

制動装置に作動用の圧縮空気を供給するアルミ製空気タンクにおいて、当該タンクの熱処理が不適切なため、表面に亀裂が発生するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が内部まで進行して、圧縮空気が抜けることがあり、最悪の場合、制動装置において、制動力が不足するおそれがある。


改善前

2部品構成アルミ製空気タンク

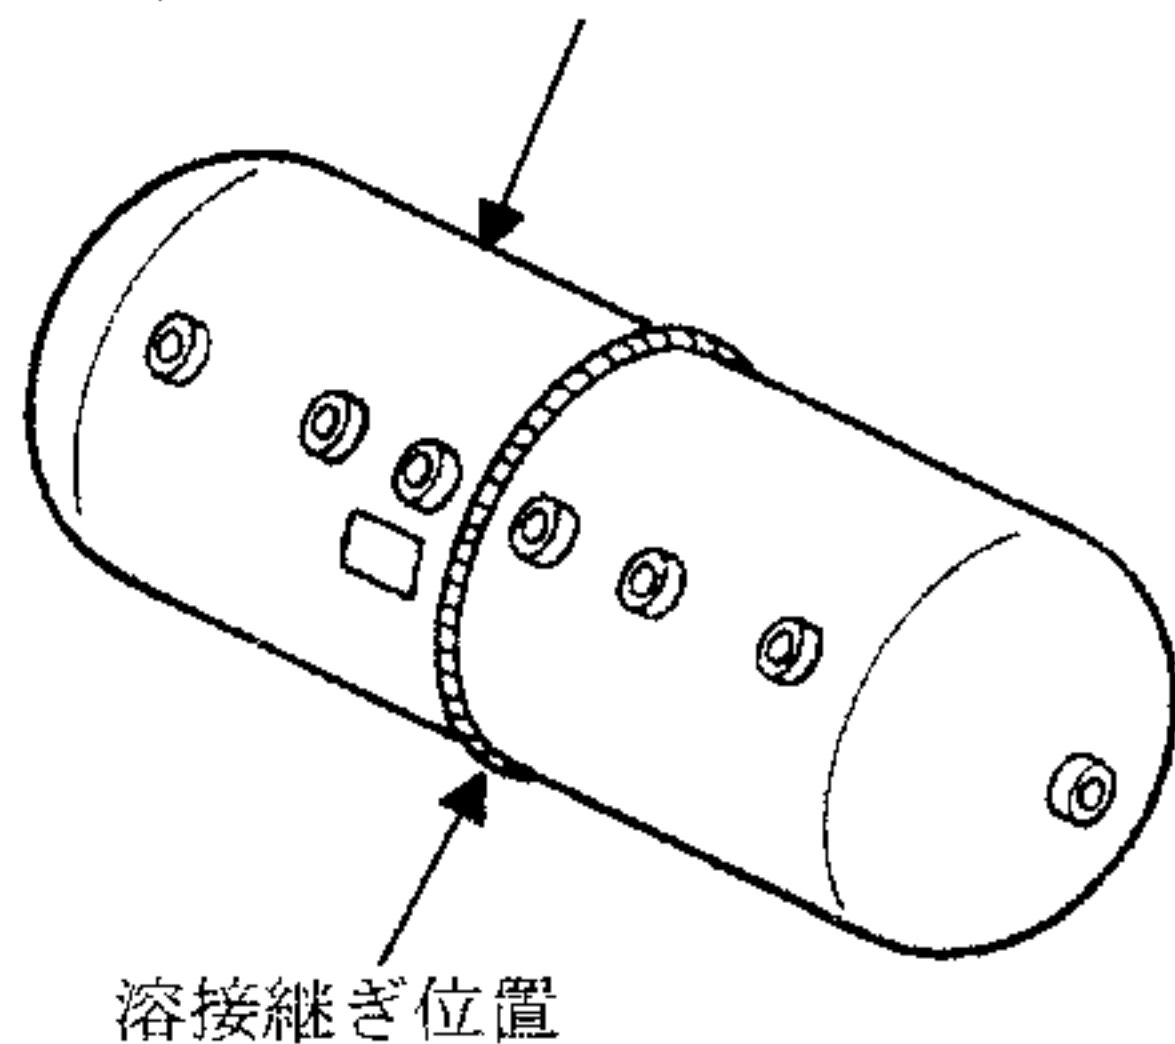

改善後

3部品構成アルミ製空気タンク

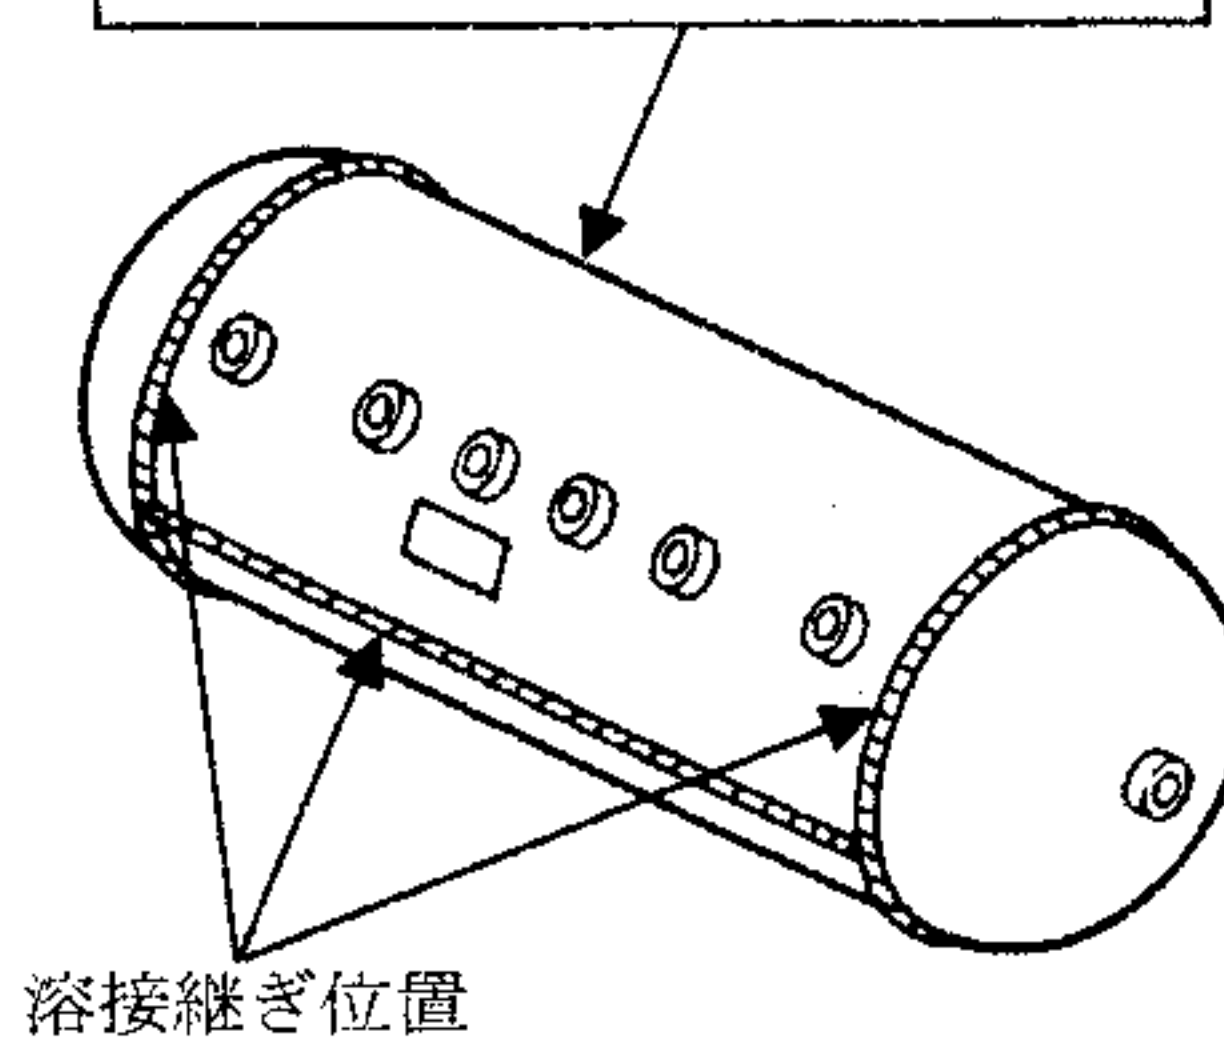

改善の内容

全車両点検し、2部品構成のアルミ製空気タンクは対策品と交換する。

注：□内は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内の配電盤付近に白または黄色ペイントを塗布する。